

Πιστόλια ψεκασμού Contractor & FTx

Μοντέλα Contractor: 288420, 288421, 288425, 288475, 288477, 288478, 826085, 288009, 262114, 17C926
 Μοντέλα FTx: 288427, 288428, 288429, 288430, 288431, 288436, 288438, 288477, 288478, 826086, 288008, 262116, 826256



312269J
EL



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του μηχανήματος βαφής σας για οδηγίες σχετικά με την εκτόνωση πίεσης, την προέγχυση και τον ψεκασμό. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

- Για την εφαρμογή αρχιτεκτονικών χρωμάτων και επιχρισμάτων -

Οι ακόλουθες Προειδοποιήσεις αφορούν τη ρύθμιση, χρήση, γείωση, συντήρηση και επισκευή του παρόντος εξοπλισμού. Το θαυμαστικό αφορά γενική προειδοποίηση και τα σύμβολα κινδύνου αναφέρονται σε κινδύνους σχετικούς με διαδικασίες. Να ανατρέχετε σε αυτές τις Προειδοποιήσεις. Ενδέχεται να βρείτε πρόσθετες προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν σε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο, όπου απαιτείται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ

Το ρευστό υψηλής πίεσης από το πιστόλι, τον ελαστικό σωλήνα ή τα θραυσμένα εξαρτήματα διαπερνούν το δέρμα.

Μπορεί το τραύμα να μοιάζει με απλό κόμμιο, αλλά πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό ο οποίος ενδέχεται να καταλήξει σε ακρωτηριασμό. **Καλέστε άμεσα Ιατρική βοήθεια.**

- Μη σημαδεύετε ποτέ με το πιστόλι βαφής άτομα ή μέρη του σώματος.
- Μην βάζετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας μπροστά από το μπεκ βαφής.
- Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια, το σώμα, τα γάντια σας ή κάποιο ύφασμα για τη διακοπή ή την εκτροπή τυχόν διαρροής.
- Μην βάφετε χωρίς προφυλακτήρα μπεκ και χωρίς προφυλακτήρα σκανδάλης.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα βαφής, ασφαλίζετε τη σκανδάλη.
- Εκτελείτε τη **Διαδικασία Εκτόνωσης της Πίεσης** που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο όταν διακόπτετε τη βαφή και πριν προβείτε σε καθαρισμό, έλεγχο ή συντήρηση του εξοπλισμού.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ

Οι εύφλεκτες αναθυμιάσεις, όπως οι αναθυμιάσεις διαιλυτών και χρωμάτων, στον **χώρο εργασίας** μπορεί να αναφέρονται σε προκαλέσουν έκρηξη. Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο φωτιάς ή έκρηξης:

- Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Εξουδετερώνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης, όπως λυχνίες καθοδήγησης, τσιγάρα, φορητούς ηλεκτρικούς λαμπτήρες και πλαστικά υφάσματα (ενδεχόμενο δημιουργίας στατικών τόξων).
- Απομακρύνετε από το χώρο εργασίας όλα τα υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων διαλύτη, υφασμάτων και βενζίνης.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε καλώδια παροχής ισχύος, και μην ανοιγοκλείνετε διακόπτες όταν υπάρχουν εύφλεκτες αναθυμιάσεις.
- Γειώνετε όλες τις συσκευές στον χώρο εργασίας. Βλέπε οδηγίες **Γειώσης**.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένους ελαστικούς σωλήνες.
- Όταν πιέζετε τη σκανδάλη σημαδεύοντας το δοχείο, κρατάτε το πιστόλι σταθερά στο πλάι του γειωμένου δοχείου.
- Εάν παρατηρήσετε σπινθηρισμό από στατικό ηλεκτρισμό ή νοιώστε να σας διαιπερνά ηλεκτρικό ρεύμα, **διακόψτε τη λειτουργία αμέσως**. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό έως ότου εντοπίσετε και αποκαταστήσετε το πρόβλημα.
- Στον χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας που να είναι σε κατάσταση λειτουργίας.



ti8501b



ti8522b

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ.
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας ή την ονομαστική θερμοκρασία του εξαρτήματος με τη χαμηλότερη ονομαστική τιμή. Βλέπε **Τεχνικά Στοιχεία** σε όλα τα σχετικά εγχειρίδια.
- Χρησιμοποιείτε ρευστά και διαλύτες συμβατά με τα διαφεύγομενα εξαρτήματα του εξοπλισμού. Ανατρέξτε στο τμήμα **Τεχνικά Στοιχεία** όλων των σχετικών εγχειρίδιων. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις των κατασκευαστών του ρευστού και του διαλύτη. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το υλικό που έχετε στη διάθεσή σας, ζητήστε τα δελτία MSDS (Δελτία Στοιχείων Ασφαλείας Υλικών) από τον διανομέα ή το κατάστημα πώλησης του υλικού.
- Ελέγχετε τον εξοπλισμό καθημερινά. Φροντίζετε για την άμεση επισκευή ή αντικατάσταση οιωνδήποτε εξαρτημάτων που φέρουν φθορές ή βλάβες, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.
- Μην επιφέρετε μετατροπές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε τον αντιπρόσωπο.
- Φροντίστε ώστε οι ελαστικοί σωλήνες και τα καλώδια να μην διέρχονται από περιοχές κίνησης και να μην έρχονται σε επαφή με αιχμηρές άκρες, κινητά μέρη και θερμές επιφάνειες.
- Μην συστρέψετε και μην λυγίζετε πολύ τους ελαστικούς σωλήνες ούτε να χρησιμοποιείτε τους ελαστικούς σωλήνες για να σύρετε τον εξοπλισμό.
- Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τον χώρο εργασίας.
- Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε 1,1,1-τριχλωροεθάνιο, χλωριούχο μεθυλένιο, άλαους διαλύτες αλογονωμένου υδρογονάνθρακα ή ρευστά που περιέχουν τέτοιους διαλύτες στον παρόντα ή σε άλλο εξοπλισμό αλογινιόνο ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί επικίνδυνη χημική αντίδραση και θραύση του εξοπλισμού δυνάμενη να προκαλέσει θάνατο, σοβαρό τραυματισμό και υλικές ζημιές.



ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όταν χειρίζεστε, συντηρείτε ή βρίσκεστε στον χώρο χειρισμού του εξοπλισμού, πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό που σας προφύλασσει από το ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού. Ο εν λόγω εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

- Προστατευτικά για τα μάτια
- Ρουχισμό και αναπνευστήρα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του ρευστού και του διαλύτη
- Γάντια
- Οποασπίδες

Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Ακολουθείτε αυτή τη **Διαδικασία Εκτόνωσης της Πίεσης** κάθε φορά που, σύμφωνα με τις οδηγίες, πρέπει να εκτονώσετε την πίεση, να διακόψετε τον ψεκασμό, να ελέγξετε ή να συντηρήσετε τον εξοπλισμό ή να εγκαταστήσετε ή να καθαρίσετε το μπεκ του μηχανήματος βαφής.

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και θέστε τον έλεγχο πίεσης του μηχανήματος βαφής στη χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης.
2. Κρατήστε το πιστόλι στο πλάι του δοχείου πλυσμάτος. Πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού μέσα στο δοχείο για να εκτονώσετε την πίεση.


Εάν υποφέρετε ότι το μπεκ βαφής ή ο ελαστικός σωλήνας είναι φραγμένα ή ότι η πίεση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως μετά την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας, χαλαρώστε ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ το περικόχλιο συγκράτησης του προφυλακτήρα του μπεκ ή τη ζεύξη στο άκρο του ελαστικού σωλήνα για να εκτονώσετε την πίεση σταδιακά και, κατόπιν, χαλαρώστε πλήρως. Καθαρίστε τον ελαστικό σωλήνα ή αποφράξτε το μπεκ.

Ασφάλεια Σκανδάλης Πιστολιού (2)


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Για να αποφύγετε τον τραυματισμό όταν δεν χρησιμοποιείτε το πιστόλι, χρησιμοποιείτε πάντα την ασφάλεια της σκανδάλης του πιστολιού (2), εάν κλείνετε τη μονάδα ή την αφήνετε αφύλακτη.

Σκανδάλη ασφαλισμένη (δε μπορεί να εκτελεστεί βαφή) Σκανδάλη απασφαλισμένη (βαφή)

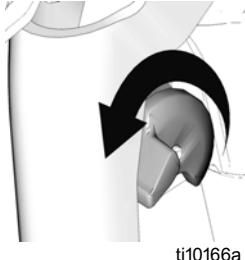

ti10166a

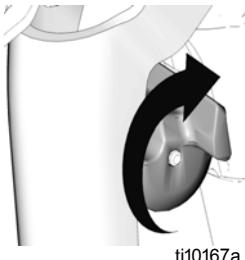

ti10167a

Διάταξη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα βαφής είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την πηγή τροφοδοσίας. Για οδηγίες προέγχυσης και ψεκασμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του μηχανήματος βαφής σας.

Συνδέστε το πιστόλι στο μηχάνημα βαφής

1. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα παροχής στην έξοδο ρευστού του μηχανήματος βαφής.
2. Συνδέστε το άλλο του ελαστικού σωλήνα παροχής στον στρεπτήρα του πιστολιού (8). Χρησιμοποιήστε δυο κλειδιά (ένα στον στρεπτήρα (8) και ένα στον ελαστικό σωλήνα), για να σφίξετε καλά όλες τις συνδέσεις.
3. Για οδηγίες προέγχυσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του μηχανήματος βαφής.

Εγκατάσταση Μπεκ (26) και Προφυλακτήρα (25) στο Πιστόλι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



1. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό πρόσφατα, **εκτονώστε την πίεση**. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια της σκανδάλης (2).
2. Χρησιμοποιώντας ένα μολύβι ή παρόμοιο αντικείμενο, τοποθετήστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο (24) στο πίσω μέρος του προφυλακτήρα (25).
3. Εγκαταστήστε τον προφυλακτήρα (25) πάνω από το άκρο του πιστολιού (1).
4. Τοποθετήστε το μπεκ (26) στον προφυλακτήρα (25). Σφίξτε το περικόχλιο συγκράτησης.

Λειτουργία

Βαφή

1. Απασφαλίστε την ασφάλεια της σκανδάλης (2).
2. Βεβαιωθείτε ότι το μπεκ σχήματος βέλους (26) είναι στραμμένο προς τα μπροστινά (βαφή).
3. Κρατήστε το πιστόλι σε κατακόρυφη θέση και σε απόσταση περίπου 12 ίντσών (304 mm) από την επιφάνεια. Κινήστε πρώτα το πιστόλι και, στη συνέχεια, πιέστε τη σκανδάλη (13) για να ψεκάσετε μια δοκιμαστική δέσμη βαφής.
4. Αυξήστε αργά την πίεση της αντλίας, μέχρι η κάλυψη να είναι ομοιόμορφη και στρωτή (για πρόσθετες πληροφορίες, βλέπε το εγχειρίδιο οδηγιών του μηχανήματος βαφής).

Ευθυγράμμιση της βαφής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



1. **Εκτονώστε την πίεση.** Ενεργοποιήστε την ασφάλεια της σκανδάλης (2).


2. Χαλαρώστε το περικόχλιο συγκράτησης του προφυλακτήρα.



ti9535b

3. Ευθυγραμμίστε οριζόντιως τον προφυλακτήρα (25) για να ψεκάσετε μια οριζόντια δέσμη βαφής.

- (3) Οριζόντια (4) Κατακόρυφη

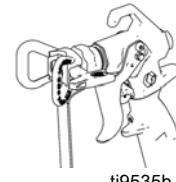

ti9535b

4. Ευθυγραμμίστε κατακόρυφα τον προφυλακτήρα (25) για να ψεκάσετε μια κατακόρυφη δέσμη βαφής.

Απόφραξη




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. **Εκτονώστε την πίεση.** Ενεργοποιήστε την ασφάλεια της σκανδάλης (2).
2. Περιστρέψτε το μπεκ (26) 180°. Απασφαλίστε την ασφάλεια της σκανδάλης (2). Πιέστε τη σκανδάλη σημαδεύοντας στο δοχείο ή στο έδαφος για να γίνει η απόφραξη.
3. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια της σκανδάλης (2). Περιστρέψτε το μπεκ (26) 180° ώστε να επιστρέψει στη θέση βαφής.

Καθαρισμός


Ξεπλένετε το πιστόλι μετά από κάθε βάρδια εργασίας και φυλάσσετε το σε ξηρό χώρο. Μην αφήνετε το πιστόλι ή εξαρτήματα αυτού στο νερό ή σε διαλύτες καθαρισμού.

Εξαρτήματα

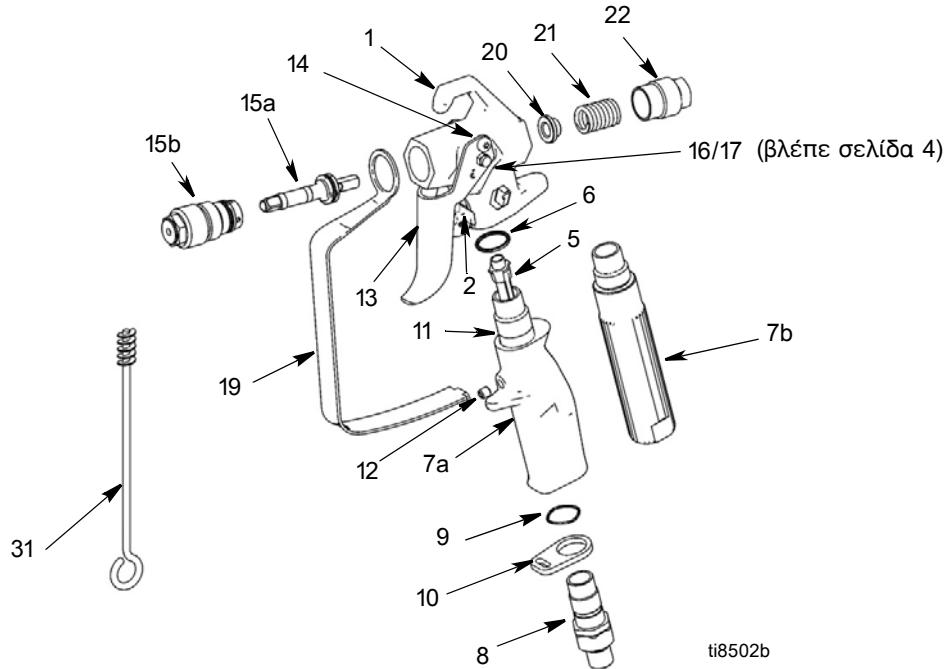

Ref No.	Part. No.	Description	Qty	Ref No.	Part. No.	Description	Qty
1	288812	HOUSING, assy., Contractor	1	14	117602	SCREW, shoulder, pan hd	2
	289914	HOUSING, assy., FTX	1	15	288488	KIT, needle, repair	1
5	287032	FILTER, 60 mesh	1	15a	NEEDLE, assembly	1	
	287033	FILTER, 100 mesh	1	15b	DIFFUSER, assembly	1	
	287034	FILTER, 60 and 100 mesh combo	1	16	15J696	PIN, trigger (σελίδα 4)	1
6	120777	PACKING, o-ring	1	17	105334	NUT, lock, hex (σελίδα 4)	1
7	HANDLE		1	19	15J464	GUARD, trigger	1
7a	15K282	Contractor Gun	1	20	15J528	GUIDE, spring	1
7b	15J735	FTX Gun	1	21	121093	SPRING, compression	1
	15J736	FTX-A Gun (not shown)	1	22	15B549	NUT, end	1
8	288811	SWIVEL, assy, gun	1	31	119799	BRUSH, cleaning	1
9	120733	O-RING, urethane, clear	1				
10	15J706	RETAINER, guard, trigger	1				
11	15J698	TUBE, handle, Contractor Gun	1				
12	120834	SCREW, set, Contractor Gun	1				
13	15J409	trigger, Contractor/FTX Gun, 2-finger	1				

Μπεκ και Προφυλακτήρας

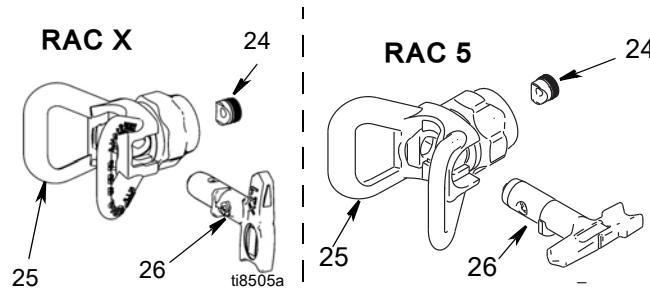

Ref No.	Part. No.	Description	Qty
24	246453	OneSeal™, RAC X (5-pack)	1
	243281	OneSeal™, RAC 5 (5-pack)	1
25	246215	GUARD, RAC X	1
	243161	GUARD, RAC 5	1
26	LTX515	TIP, spray 515, RAC X	1
	LTX517	TIP, spray 517, RAC X	1
	286515	TIP, spray 515, RAC 5	1
	286517	TIP, spray 517, RAC 5	1
	PAA517	TIP, spray 517, RAC X Europe	1
	PAA515	Tip, spray 515, RAC X Europe	1
	262517	TIP, spray 517, RAC 5 Europe	1
	LP515	Tip, spray, LP 515, RAC X	1
	LP517	Tip, spray, LP 517, RAC X	1

Συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν να εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση στο πιστόλι, διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις στο εξώφυλλο του παρόντος εγχειρίδιου και **εκτονώστε την πίεση**.

Καθαρισμός/Αντικατάσταση του Φίλτρου (5)



1. Εκτονώστε την πίεση.


- Αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα ρευστού από το πιστόλι στο ύψος του στρεπτήρα (8).
- Αποσυνδέστε τον προφυλακτήρα της σκανδάλης (19) από τον συγκρατητήρα του προφυλακτήρα (10).
- Ξεβιδώστε τη χειρολαβή (7) από το πιστόλι (1).
- Αφαιρέστε το φίλτρο (5) μέσα από την κορυφή της χειρολαβής (7).
- Καθαρίστε το φίλτρο (5). Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να ξύσετε και να αφαιρέσετε τυχόν υπερβολική ποσότητα ακαθαρσιών.
- Τοποθετήστε το καθαρό φίλτρο (5) στη χειρολαβή (7).
- Επανασυνδέστε τη χειρολαβή (7) στο πιστόλι (1). Σφίξτε καλά.
- Επανασυνδέστε τον προφυλακτήρα της σκανδάλης (19) στον συγκρατητήρα του προφυλακτήρα (10).

Επισκευή

Απαραίτητα εργαλεία:

- ρυθμιζόμενο κλειδί 8 ιντσών
- κλειδί περικοχλών Ο ιντσών

Αντικατάσταση Βελόνας

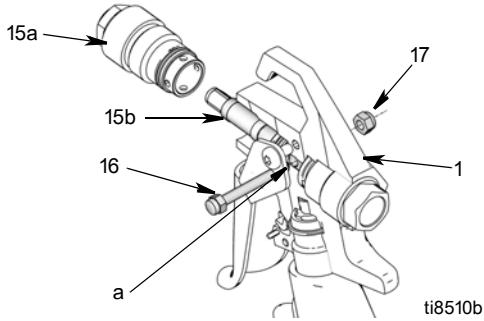

Τεχνικά Στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας
Διάμετρος στομίου εκροής ρευστού
Βάρος (περιλαμβανομένου του μπεκ και ντου προφυλακτήρα)

Είσοδος
Μέγιστη θερμοκρασία υλικού
Διαβρεχόμενα εξαρτήματα

Στάθμη Θορύβου*
Ηχητική σχχύς
Ηχητική πίεση

*Μετράται στα 3,1 πόδια (1m) στη διάρκεια ψεκασμού με βαφή με βάση το νερό, ειδικό βάρος 1,36, μέσω μπεκ 517 στα 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) κατά ISO 3744

3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)
0,125 in. (3,18 mm)
22 oz. (630 g)

Στρεπτήρας 1/4 in psxm
120°F (49°C)
Ανοξείδωτος χάλυβας, πολυουρεθάνη, νάιλον, αλουμίνιο, καρβίδιο του βολφραμίου, ελαστομερές ανθεκτικό στους διαλύτες, ορείχαλκος

87 dBA
78 dBA



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



- Εκτονώστε την πίεση.** Ενεργοποιήστε την ασφάλεια της σκανδάλης (2).
- Αφαιρέστε το μπεκ (26) και τον προφυλακτήρα (25) από το πιστόλι (1).
- Αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα ρευστού από το πιστόλι στο ύψος του στρεπτήρα (8).
- Αφαιρέστε το περικόχλιο (17) και τον πείρο της σκανδάλης (16).
- Ξεβιδώστε τον εκτοξευτήρα (15a) από το μπροστινό τμήμα του πιστολιού (1).
- Αφαιρέστε το συγκρότημα της βελόνας (15b) μέσα από το μπροστινό τμήμα του πιστολιού (1).
- Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τους εσωτερικούς διαδόρμους του πιστολιού.
- Λιπαίνετε τους δακτυλίους-ο της καινούριας βελόνας με μη σιλικονούχο λιπαντικό.
- Τοποθετήστε τη νέα βελόνα (15b) μέσα από το μπροστινό τμήμα του πιστολιού (1), φροντίζοντας οι επίπεδες πλευρές (a) του συγκροτήματος της βελόνας να είναι στραμμένες προς τις πλευρές του περιβλήματος της βελόνας.
- Τοποθετήστε τον εκτοξευτήρα (15a). Στρέψτε με ροπή 26-30 ft-lbs (35,25 – 43,38 N·m).
- Τοποθετήστε ξανά τον πείρο (16) και το περικόχλιο (17).

Μεταφρασμένα εγχειρίδια

Ισπανικά - 312098	Εσθονικά - 312277
Γαλλικά - 312099	Λετονικά - 312278
Ολλανδικά - 312265	Λιθουανικά - 312279
Γερμανικά - 312266	Πολωνικά - 312280
Ιταλικά - 312267	Ουγγρικά - 312281
Τουρκικά - 312268	Τσεχικά - 312282
Ελληνικά - 312269	Σλοβακικά - 312283
Κροατικά - 312270	Σλοβενικά - 312284
Πορτογαλικά - 312271	Ρουμάνικα - 312285
Δανέζικα - 312272	Βουλγαρικά - 312286
Φινλανδικά - 312273	Κινέζικα - 312287
Σουηδικά - 312274	Ιαπωνικά - 312288
Νορβηγικά - 312275	Κορεατικά - 312289
Ρωσικά - 312276	

Μπορείτε να ζητήσετε τα μεταφρασμένα εγχειρίδια από ένα διανομέα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.graco.com.

For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service:

1-800-690-2894 or visit our website: www.graco.com.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Informationen über Patente siehe www.graco.com/patents.

Μετάφραση των αρχικών οδηγιών. This manual contains Greek. MM 311861

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2007, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised J, October 2018