

Pistolets de texture

Modèles : 288628, 288629 et 245924

Pression maximum d'air de 8,75 bars (0,875 MPa, 125 psi)
Pression maximum du fluide de 4,9 bars (0,49 MPa, 70 psi)



3A3471F



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre pulvérisateur pour les consignes de décompression, d'amorçage et de pulvérisation. Conservez ces consignes.

Modèle
288628,
sans trémie



ti8808a

Modèle
245924,
avec trémie

Modèle
288629



ti8508a

- Pour produits à base aqueuse uniquement -

Les avertissements suivants concernent l'installation, l'utilisation, la mise à la terre, l'entretien et la réparation de ce matériel. Le point d'exclamation indique une mise en garde générale et les symboles de danger font référence à des risques propres aux procédures. Consultez ces avertissements. D'autres avertissements spécifiques aux produits figurent aux paragraphes appropriés.



AVERTISSEMENTS



RISQUES RELATIFS AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION

Tout jet de produit provenant du pistolet/de la vanne de distribution, de fuites ou de composants défectueux risque d'atteindre les yeux ou la peau et causer des blessures graves.

- Suivez la **Procédure de décompression** de ce manuel à chaque interruption de la pulvérisation et avant tout nettoyage, vérification ou entretien de l'équipement.
- Serrez tous les raccords de liquide avant de faire fonctionner l'équipement.
- Vérifiez quotidiennement les flexibles, les tuyaux et les raccords. Remplacez immédiatement les pièces usagées ou endommagées.



RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Des vapeurs inflammables sur le **site**, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, peuvent s'enflammer ou exploser. Afin d'empêcher tout risque d'incendie ou d'explosion :

- Utilisez l'équipement uniquement dans des zones bien ventilées.
- Supprimez toutes les sources d'inflammation, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes de poche et bâches plastiques (risque d'électricité statique).
- Veillez à débarrasser le site de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l'essence.
- Ne branchez ni débranchez aucun cordon d'alimentation électrique, n'actionnez aucun commutateur marche-arrêt ou de lumière en présence de vapeurs inflammables.
- Raccordez à la terre tous les équipements du site. Consultez les instructions de **Mise à la terre**.
- N'utilisez que des flexibles mis à la terre.
- Tenez fermement le pistolet contre la paroi d'un seau mis à la terre lors de la pulvérisation dans un seau.
- En cas d'étincelle d'électricité statique ou si vous ressentez une décharge électrique, **arrêtez immédiatement le fonctionnement**. N'utilisez pas l'équipement tant que le problème n'a pas été identifié et résolu.
- Gardez un extincteur opérationnel sur le site.



RISQUES RELATIFS À UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Une mauvaise utilisation peut être la cause de blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez pas l'appareil en cas de fatigue ou sous l'influence de médicaments, de drogues ou d'alcool.
- Ne dépassez pas la pression d'utilisation maximale ou la température maximum spécifiées pour le composant le plus sensible du système. Consultez les **caractéristiques techniques** figurant dans les manuels des équipements.
- Assurez-vous que les produits utilisés soient compatibles avec les pièces en contact avec l'équipement. Consultez les **caractéristiques techniques** figurant dans les manuels des équipements. Lire les mises en garde du fabricant du produit. Pour plus d'informations sur votre matériel, procurez-vous les fiches techniques de santé-sécurité (FTSS) auprès de votre distributeur ou revendeur.
- Vérifiez quotidiennement l'équipement. Réparez ou remplacez immédiatement toutes les pièces usées ou endommagées uniquement par des pièces d'origine du fabricant.
- Ne modifiez pas cet équipement.
- Utilisez l'équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur.
- Écarter les flexibles et câbles électriques des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.
- Ne tordez pas et ne pliez pas excessivement les flexibles, n'utilisez pas les flexibles pour soulever ou tirer l'équipement.
- Éloignez les enfants et animaux de la zone de travail.
- Observez tous les règlements de sécurité en vigueur.



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Vous devez impérativement porter un équipement de protection approprié lorsque vous utilisez ou entretenez l'équipement, ou lorsque vous vous trouvez dans la zone de fonctionnement de celui-ci afin d'éviter des blessures graves. Cet équipement comprend ce qui suit, mais ne s'y limite pas :

- Des lunettes de sécurité
- Le port de vêtements de sécurité et d'un respirateur en fonction des recommandations du fabricant du produit ou du solvant
- Des gants
- Un casque antibruit

PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE

Ce produit contient un produit chimique connu dans l'État de la Californie comme cause de cancer, de malformations congénitales ou d'autres anomalies de reproduction. Lavez-vous bien les mains après utilisation.

Procédure de décompression



MISE EN GARDE



Respectez cette **Procédure de décompression** à chaque fois qu'il est demandé de relâcher la pression, d'arrêter la pulvérisation, de contrôler ou d'entretenir l'équipement ou de monter ou nettoyer une buse.

1. Mettez le bouton sur ARRÊT et réglez la pression de pulvérisation sur le réglage minimal.
2. Actionnez le pistolet dans le seau pour relâcher la pression.

Nettoyage et lubrification


Démontez l'ensemble pointeau, puis nettoyez et graissez les joints toriques régulièrement pour prolonger la durée de vie du pistolet.

Démontage


1. Effectuez la **Procédure de décompression** (voir ci-dessus).
2. Enlevez la trémie ou le flexible pour matériau du pistolet.
3. Enlevez le plus d'impuretés possible sur le corps du pistolet.
4. Tournez l'écrou de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer complètement la gâchette.




5. En utilisant un petit tournevis plat, enlevez le circlip de la goupille de la gâchette. Enlevez la goupille, les rondelles et la gâchette.

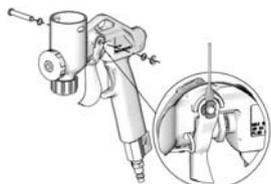



6. Dévissez l'embout et retirez-le du pistolet.

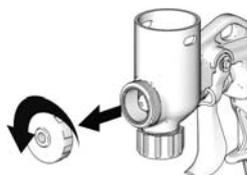

7. Tenez fermement le pointeau en place afin d'éviter des rotations lorsque vous tournez la commande de débit dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pointeau soit désenclenché du filet et libéré. Retirez le pointeau et les joints toriques par l'avant du pistolet.
8. Placez votre main dans la zone située sous la gâchette pour atteindre l'écrou de réglage, le siège de ressort et le ressort. Tapotez légèrement le pistolet pour enlever le ressort ou utilisez un petit tournevis pour l'enlever.

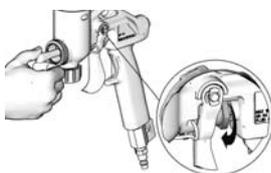


9. Enlevez le bouchon et utilisez un petit tournevis pour enlever toutes les pièces par l'avant du pistolet.

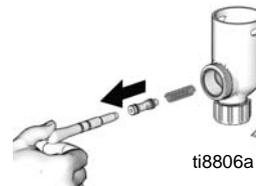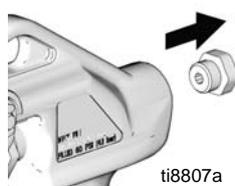

Assemblage

1. Tenez le pistolet tel qu'indiqué et insérez le ressort par la partie avant.

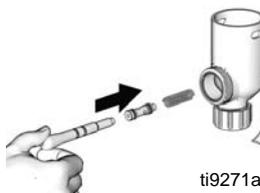


2. Insérez le guide du ressort avec le joint torique dans l'écrou de réglage du débit. Assurez-vous que l'extrémité qui dépasse du guide est orientée tel qu'indiqué.
3. Positionnez l'écrou de réglage du débit dans son siège sur le corps du pistolet.
4. Graissez généreusement les joints toriques.
5. Fixez le pistolet sur le raccord d'alimentation d'air. Faites glisser le pointeau dans le pistolet par l'avant.




6. Lorsque vous insérez le pointeau dans le pistolet, tournez l'écrou de réglage du débit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer le pointeau.
7. Continuez à tourner l'écrou de réglage du débit ou continuez en insérant le pointeau à l'intérieur du pistolet pour libérer plus de place pour la gâchette.



8. Insérez la goupille dans la gâchette et les rondelles. Enclenchez le clip de retenue sur la goupille.

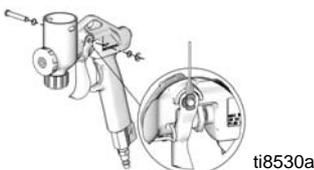


9. Tirez la gâchette et remplacez l'embout.

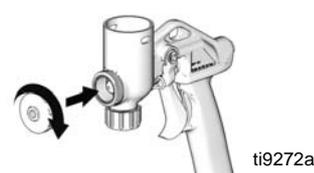


Vue éclatée et liste des pièces

Modèles 288628 et 245924

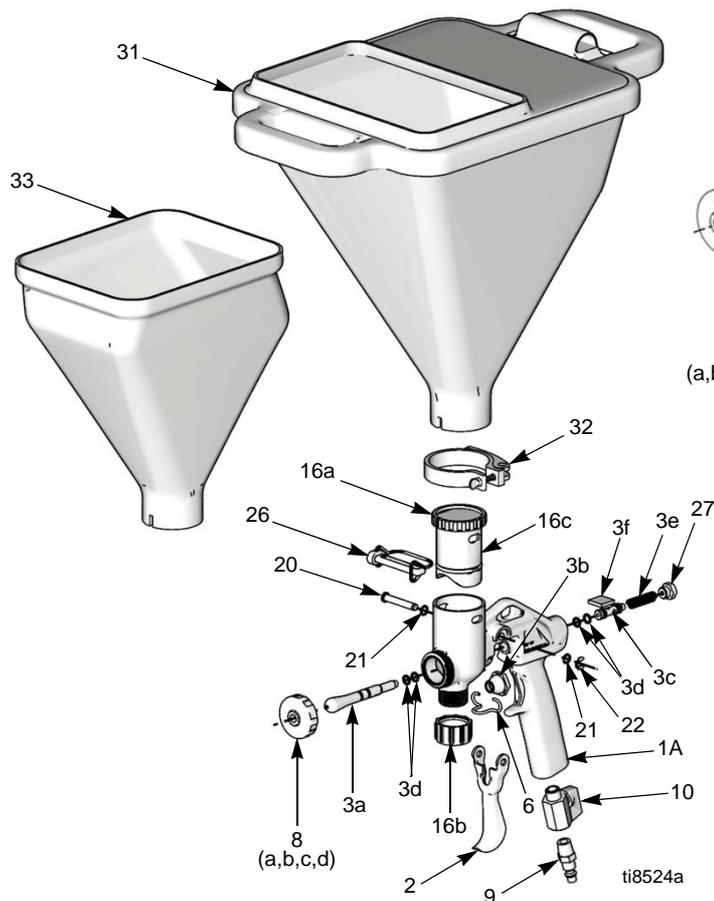

Modèle 288629

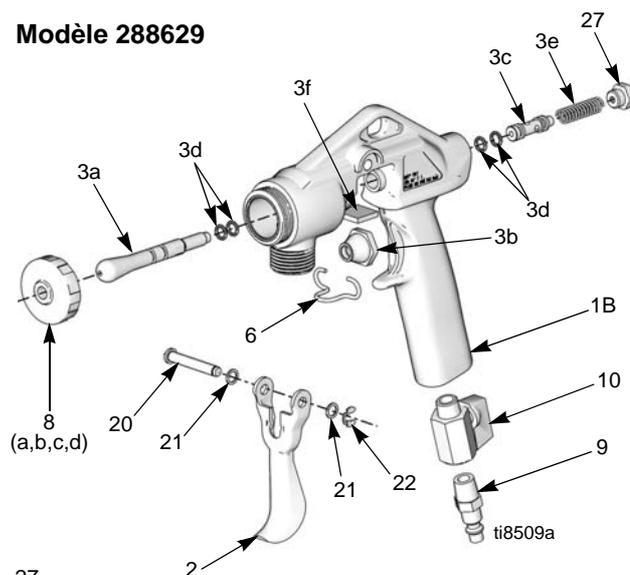

Réf. Pièce	Description	Qté	Réf. Pièce	Description	Qté
A 288628	PISTOLET, complet, (pour utilisation avec trémie)	1	8d	EMBOUT, large, noir, 10 m	
B 288629	PISTOLET, complet, (sans trémie)	1	9 169970	RACCORD, conduite d'air	1
1A 277393	CORPS, pistolet	1	10 15B565	VANNE, à bille	1
1B 277394	CORPS, pistolet	1	16 234162	KIT, bouchon, comprenant 16a, 16b, 16c	1
2 15F913	GÂCHETTE, pistolet, gâchette	1	16a	BOUCHON, trémie	
3 258000	KIT, pointeau, réparation comprenant 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, et 3f	1	16b	BOUCHON, flexible, connexion	
3a	POINTEAU comprenant le joint torique		16c	JOINT TORIQUE	
3b	ÉCROU régulateur de débit		20 118717	GOUPILLE, chape avec bague conductrice	1
3c	GUIDE, pointeau		21 107243	RONDELLE	2
3d	JOINT TORIQUE		22 115999	BAGUE, retenue	1
3e	RESSORT		26 287967	GOUPILLE, clip du pistolet	1
3f	RUBAN ADHÉSIF, mousse		27 15J635	BOUCHON	1
6 15B168	VERROU, gâchette	1	31 234225	KIT, trémie, 5,6 litres (1,5 gallons) (comprenant 32)	1
8 234153	KIT, embout, comprenant 8a, 8b, 8c, 8d	1	32 234188	COLLIER	1
234154	KIT, embout, comprenant 8a-8d, (HOME DEPOT)		33 234222	KIT, trémie, 2,8 litres (0,75 gallons) (comprenant 32)	
8a	EMBOUT, fin, beige, 4 m				
8b	EMBOUT petit, blanc, 6 m				
8c	EMBOUT moyen, gris, 8 m				

Caractéristiques techniques

Consommation d'air	3,5-11 cfm entre 1 et 6,9 bars (15 et 100 psi)
Poids	1 600 g (35 oz)

Informations Graco

Pour en savoir plus sur les derniers produits de Graco, consultez le site www.graco.com.

Pour obtenir des informations sur les brevets, consultez la page www.graco.com/patents.

POUR PLACER UNE COMMANDE, contactez votre distributeur Graco ou appelez le +1 800 690-2894 pour identifier le distributeur le plus proche.

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à des modifications à tout moment et sans préavis.

Pour obtenir des informations sur les brevets, consultez la page www.graco.com/patents.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 311777

Siège social de Graco : Minneapolis

Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2006, Graco Inc. est certifiée ISO 9001

www.graco.com

Révision F en août 2014