

Bezvzduchové striekacie pištole Silver a Flex Plus Airless

3A1487K

SK

— Na aplikáciu architektonických náterov a povrchových úprav —

Modely: str. 3





Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny uvádzané v tejto príručke. Tieto pokyny si uschovajte.

Obsah



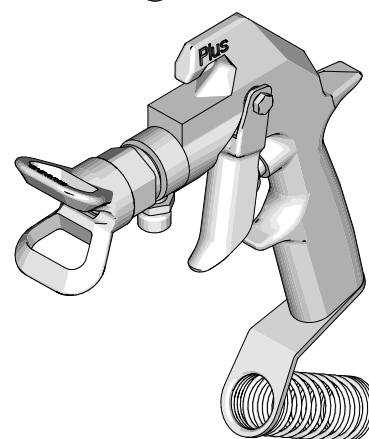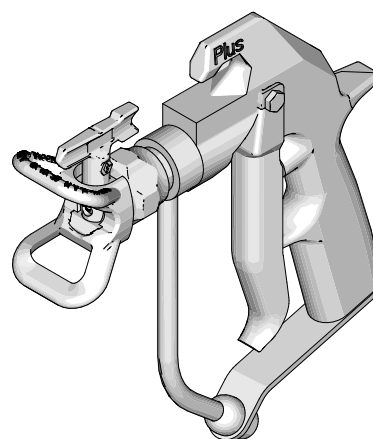

Varovanie	2
Identifikácia súčastí	4
Uzemnenie	5
Postup pri vypúšťaní tlaku	6
Inštalácia	7
Pokyny na striekanie	8
Uvoľnenie usadenín	10
Oprava	11
Súčasti	14
Technické údaje	16
Poznámky	17
Štandardná záruka spoločnosti Graco	18



t128979a

Varovanie

Nižšie sú uvedené všeobecné výstrahy týkajúce sa nastavenia, použitia, uzemnenia, údržby a opravy tohto zariadenia. Ďalšie špecifické výstrahy nájdete v celom texte tejto príručky, kde sú uvádzané podľa vhodnosti. Symboly nachádzajúce sa v príručke odkazujú na tieto všeobecné výstrahy. Ak sa tieto symboly zobrazia na niektorom mieste v príručke, pozrite si späť tieto strany, na ktorých nájdete opis konkrétneho rizika.

 VAROVANIE	
	<p>NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU</p> <p>Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadiel a farieb, sa môžu na pracovisku vzniesť alebo explodovať. Ochrana pred požiarom a výbuchom:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.• Odstráňte všetky zdroje vznietenia, napr. kontrolné žiarovky, cigarety, prenosné elektrické lampy a plastové plachty (možné riziko statickej elektriny).• Udržujte pracovisko čisté, t.j. bez rozpúšťadiel, handier a benzínu.• Nezapájajte a neodpájajte napájacie káble ani nezapínajte a nevypínajte vypínače svetiel v prítomnosti horľavých výparov.• Na pracovisku uzemnite zariadenie a vodivé objekty. Pozrite si pokyny na uzemnenie.• Používajte len uzemnené hadice.• Pri vypúšťaní do vedra držte pištoľ pevne pri boku uzemneného vedra.• Ak dochádza k statickému iskreniu alebo keď pocítite zásah elektrickým prúdom, okamžite zastavte všetky práce. Zariadenie nepoužívajte, kým problém nezistíte a neodstránite ho.• Na pracovisku musí byť hasiaci prístroj.
	<p>NEBEZPEČENSTVO PODKOŽNÉHO VSTREKNUTIA</p> <p>Vysokotlaková kvapalina z pištole v prípade presakujúcej hadice alebo prasknutia súčastí prerazí kožu. Takéto zranenie môže vyzerať iba ako porezanie, ide však o vážne zranenie, ktorého následkom môže byť amputácia. ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pištoľou nemierte na nikoho ani na žiadnu časť tela.• Nedávajte ruku na striekací hrot.• Neupchávajte ani neodchyľujte tok unikajúcej kvapaliny rukou, telom, rukavicou alebo handrou.• Nestriekajte bez namontovaného chrániča hrotu a spúšte.• Keď nestriekate, vždy aktivujte poistku spúšte ača.• Keď prestanete striekať a pred čistením, kontrolou alebo servisom zariadenia postupujte podľa pokynov v časti Postup pri vypúšťaní tlaku v tejto príručke.
	<p>RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA</p> <p>Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Neprekračujte maximálny pracovný tlak ani teplotu danú pre súčasti systému s najnižšími menovitými hodnotami. Pozrite si technické údaje vo príručkách ku všetkým zariadeniam.• Používajte kvapaliny a rozpúšťadlá, ktoré sú kompatibilné s navlhčenými súčasťami zariadenia. Pozrite si technické údaje vo všetkých príručkách k zariadeniu. Prečítajte si varovania výrobcov kvapalín a rozpúšťadiel. Úplné informácie o vašom materiáli sú uvedené v kartách MSDS, ktoré získate od distribútora alebo predajcu.• Zariadenie denne kontrolujte. Opotrebované alebo poškodené súčasti okamžite opravte alebo ich vymeňte výlučne za originálne náhradné diely od spoločnosti Graco.• Zariadenie nemeňte ani neupravujte.• Zariadenie používajte len na určený účel použitia. Ďalšie informácie získate od distribútora spoločnosti Graco.• Hadice a káble ved'te mimo oblastí s hustou prevádzkou, ostrých hrán, pohybujúcich sa dielov a horúcich povrchov.• Neskrúčajte ani neohýbajte hadice a nepoužívajte hadice na ťahanie zariadenia.• Dbajte na to, aby sa na pracovisko nedostali deti ani zvieratá.• Nepracujte so zariadením, ak ste unavení, pod vplyvom liekov alebo alkoholu.• Dodržujte všetky platné bezpečnostné predpisy.


VAROVANIE
**NEBEZPEČENSTVO — HLINÍKOVÉ ČASTI POD TLAKOM**

Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylénchlorid ani iné halogénované uhľovodíkové rozpúšťadlá alebo kvapaliny obsahujúce takéto rozpúšťadlá v pretlakovom hliníkovom zariadení. Takéto použitie môže spôsobiť prudkú chemickú reakciu, prasknutie zariadenia a môže mať za následok smrť, vážne zranenie a poškodenie majetku.

**OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY**


Pri obsluhu, servise alebo počas zdržovania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, je potrebné používať vhodné osobné ochranné prostriedky, ktoré vás budú chrániť pred vážnym zranením vrátane zranenia očí, vdýchnutia jedovatých výparov, popálenín a straty sluchu. Tieto prostriedky okrem iného zahŕňajú nasledujúce prostriedky:

- Ochranné okuliare
- Oblečenie a respirátor podľa odporúčani výrobcu kvapaliny a rozpúšťadla
- Rukavice
- Chrániče sluchu

Modely

Typ, číslo modelu, rad	MWP	Spúš ač	Chránič hrotu	Hrot
Silver 234237, A	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 4 prsty	Chránič hrotu HandTite	Prepínací hrot, 517 RAC V
Silver , 235460, C	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Štandardný (nevratný) Chránič hrotu (bez odkvapkávania)	Bez striekacieho hrotu (dýzy). Objednáva sa zvlášť .
Silver , 235461, B	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 4 prsty	Štandardný (nevratný) Chránič hrotu (bez odkvapkávania)	Bez striekacieho hrotu (dýzy). Objednáva sa zvlášť .
Silver , 235462, C	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Štandardný (nevratný) Chránič hrotu (bez odkvapkávania)	Bez striekacieho hrotu (dýzy). Objednáva sa zvlášť (jemná povrchová úprava).
Silver , 235464, C	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Vysokovýkonný chránič hrotu RAC	Prepínací hrot XHD617
Silver , 238591, A	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 4 prsty	Vysokovýkonný chránič hrotu RAC	Prepínací hrot XHD619
Silver , 243283, A	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Chránič hrotu HandTite	Prepínací hrot, 517 RAC V
Silver , 246240, A	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Chránič hrotu HandTite	Prepínací hrot, 517 RAC X
Silver , 249941, A	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Chránič hrotu HandTite	Hrot s jemnou povrchovou úpravou 210 RAC X
Flex Basic , 235457, C	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Bez chrániča hrotu. Objednáva sa zvlášť .	Bez striekacieho hrotu (dýzy). Objednáva sa zvlášť .
Flex , 235458, C	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Štandardný (nevratný) Chránič hrotu (bez odkvapkávania)	Bez striekacieho hrotu (dýzy). Objednáva sa zvlášť .
Flex , 246468, A	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Chránič hrotu HandTite	Prepínací hrot, 517 RAC X
Silver , 257093, A	5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa)	Spúš ač na 2 prsty	Vysokovýkonný chránič hrotu RAC	Prepínací hrot XHD665


Identifikácia súčastí

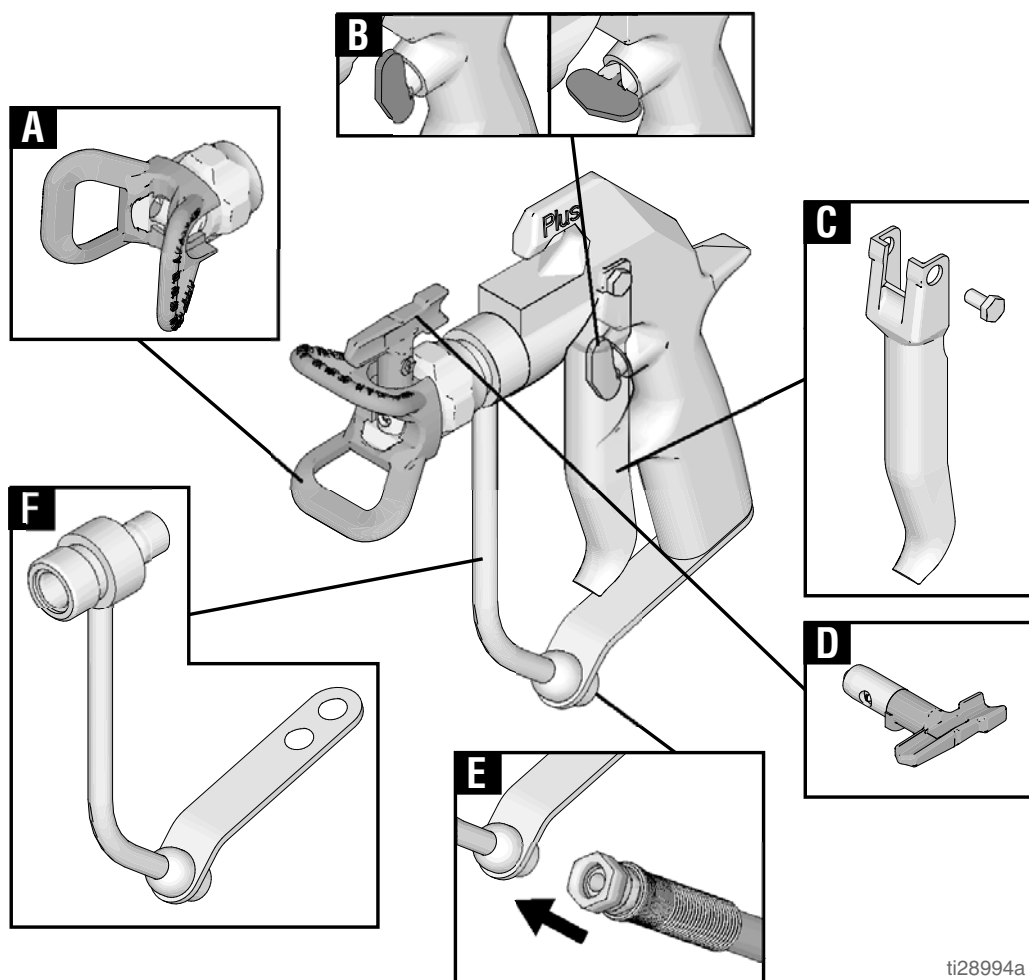


ti28994a

A	Chránič hrotu
B	Poistka spúš ača
C	Spúš ač
D	Hrot
E	Sací otvor kvapaliny
F	Chránič spúš ača/kvapalinová hadica

Uzemnenie




Striekačka musí by uzemnená. Uzemnenie znižuje riziko úrazu statickým a elektrickým prúdom tým, že obsahuje únikový drôt pre nazhromaždený statický elektrický prúd alebo pre prípad skratu.

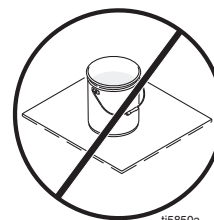


t15850a

- **Uzemnite striekaciu pištoľ** prostredníctvom pripojenia k riadne uzemnenej kvapalinovej hadici a čerpadlu.
- **Uzemnite zásobník na kvapalinu.** Dodržiavajte miestne predpisy.
- **Uzemnite všetky nádoby s rozpúš adlom používané pri výplachu.** Dodržiavajte miestne predpisy. Používajte len vodivé kovové nádoby, ktoré sú umiestnené na uzemnenom povrchu, ako napríklad betón. Nádoby neukladajte na nevodivý povrch, ako je papier alebo kartón, ktorý prerušuje spojitos uzemnenia.

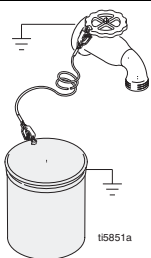

t15851a

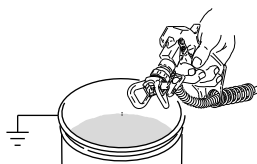

- **Uzemnite kovovú nádobu** formou pripojenia uzemňovacieho drôtu k nádobe — jeden koniec prisvorkujte k nádobe a druhý koniec k uzemneniu (napríklad k vodovodnému potrubiu).
- **Zachovajte kontinuitu uzemnenia** pri preplachovaní alebo vypúš aní tlaku pritlačením kovovej časti striekacej pištole pevne na stranu uzemnenej kovovej nádoby a následným spustením pištole.

Postup pri vypúš aní tlaku



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE




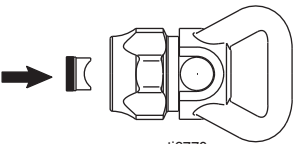
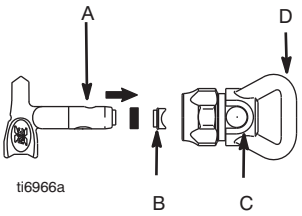
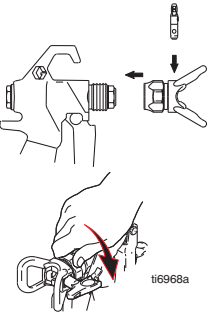

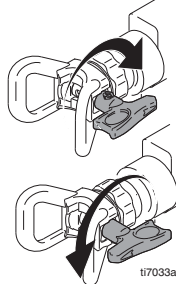
Ak chcete znížiť riziko poranenia, postupujte podľa časti **Postup pri vypúš aní tlaku** vždy vtedy, keď:


- Máte podľa pokynov vypustiť tlak,
- Chcete ukončiť striekanie,
- Chcete vykonať servis zariadenia,
- Inštalujete alebo čistíte striekací hrot,
- Odpájate alebo pripájate hadicu.

<p>1. Nastavte tlak na najnižšiu hodnotu. VYPNITE striekačku. Odpojte ju.</p>	<p>2. Aktivujte poistku spúš ača.</p>	<p>3. Odpojte hrot.</p>	<p>4. Vypnite poistku spúš ača.</p>
<p>5. Spustíte pištoľ do uzemnenej kovovej nádoby.</p>	<p>6. Aktivujte poistku spúš ača.</p>		

Inštalácia


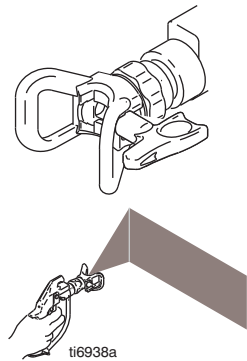
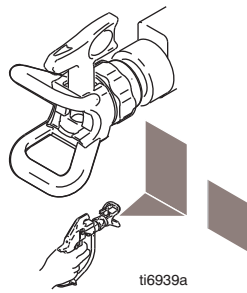
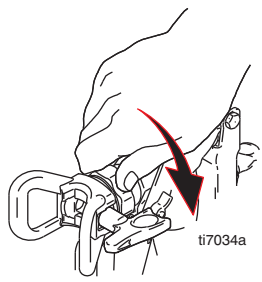
Inštalácia hrotu a chrániča

		 <p>ti6932a</p>	
VAROVANIE			
<ul style="list-style-type: none"> • Neprekračujte maximálny prevádzkový tlak 5 000 psi (345 barov, 34,5 MPa). 	<ul style="list-style-type: none"> • Nesprávna inštalácia alebo používanie chrániča hrotu RAC™ môže viesť k striekaniu nesprávnym smerom — hrozí riziko zásahu očí alebo pokožky operátora. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivujte poistku spúšťača. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ak ste používali striekačku a pištoľ, vypustite tlak. Str. 6.
 <p>ti6770a</p>	 <p>ti6966a</p>	 <p>ti6968a</p>	  <p>ti7033a</p>
VAROVANIE			
<ol style="list-style-type: none"> 3. Nezabudnite vždy vymeniť tesnenie OneSeal™ pri výmene opotrebovaného prepínacieho hrotu. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Koniec prepínacieho hrotu (A) použite na zatlačenie tesnenia OneSeal™ (B) do chrániča hrotu (D) — krivka sa musí zhodovať s otvorom hrotu (C). 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Zasuňte prepínací hrot do otvoru hrotu. Riadne dotiahnite celú zostavu na pištoľ. Ručne dotiahnite. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dbajte na úplné zasunutie prepínacieho hrotu (A) do otvoru hrotu (C) v chrániči. Nepúšťajte pištoľ s rukoväťou prepínacieho hrotu medzi polohami Striekanie a Čistenie.

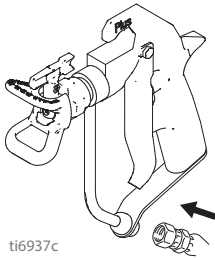
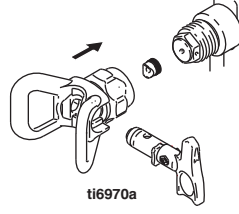

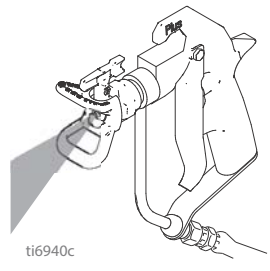

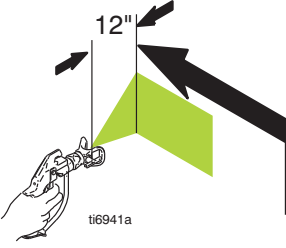
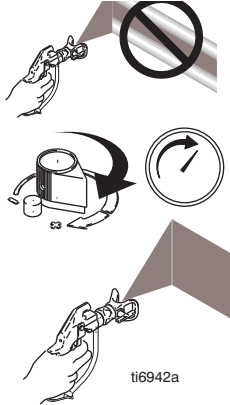
 <p>ti6937c</p>			
<p>6. Pripojte hadicu k pištoli. Skontrolujte tesnos všetkých spojov.</p>	<p>7. Ak chcete spusti striekačku, pozrite si návod na použitie striekačky.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Spúšť sila je menšia ako 10 libier (4,5 kg) sa aktivuje spúšť pištole pri 3000 psi (207 bar) tlaku s modelom dva prsty. Aktivačný sila pre spúšťací modelu 4-prsta môže byť výrazne nižšia. 	

Pokyny na striekanie


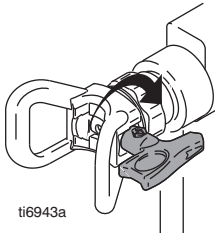

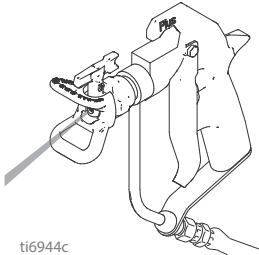

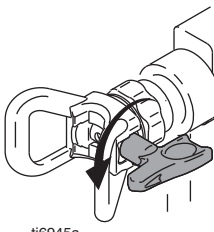
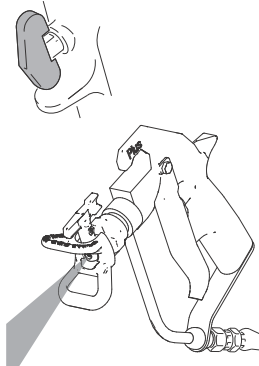
Zarovnanie striekania

	 <p>ti6938a</p>	 <p>ti6939a</p>	 <p>ti7034a</p>
<p>1. Vypustite tlak, strana 6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Otočte chránič hrotu horizontálne, aby ste mohli nastrieka horizontálny vzor. 	<ul style="list-style-type: none"> Otočte chránič hrotu vertikálne, aby ste mohli nastrieka vertikálny vzor. 	<p>2. Pred tým, než začnete so striekaním, overte dotiahnutie chrániča hrotu. Podľa potreby ho dotiahnite.</p>

Nastavenie striekania

 <p>ti6932a</p>	 <p>ti6970a</p>	 <p>ti6933a</p>	 <p>ti6940c</p>
<p>1. Aktivujte poistku spúš ača.</p>	<p>2. Nainštalujte hrot a chránič (ak už nie sú nainštalované). Pozrite str. 7.</p>	<p>3. Vypnite poistku spúš ača.</p>	<p>4. Spustite pištoľ.</p>
  <p>ti6941a</p>	 <p>ti6942a</p>		
<p>5. Držte pištoľ kolmo na povrch a vo vzdialenosti približne 12 palcov (304 mm) od povrchu. Najprv pohnite pištoľou, potom potiahnite spúš ač pištole a striekajte.</p>	<p>6. Pomaly zvyšuje tlak čerpadla, kým nedosiahnete rovnomerné a pravidelné pokrytie.</p>		

Uvoľnenie usadenín


 <p>ti6932a</p>	 <p>ti6943a</p>	 <p>ti6933a</p>	 <p>ti6944c</p>
<p>1. Aktivujte poistku spúš ača.</p>	<p>2. Otočte hrotom o 180°.</p>	<p>3. Vypnite poistku spúš ača.</p>	<p>4. Spustite pištoľ do nádoby alebo smerom na zem, čím odstránite usadeninu.</p>
 <p>ti6932a</p>	 <p>ti6945a</p>	 <p>ti6946c</p>	
<p>5. Aktivujte poistku spúš ača.</p>	<p>6. Otočte hrotom o 180°.</p>	<p>7. Vypnite poistku spúš ača. Spustite pištoľ do nádoby alebo smerom na zem a overte, či je hrot vyčistený.</p>	

Oprava


Výmena ihly



ti6932a

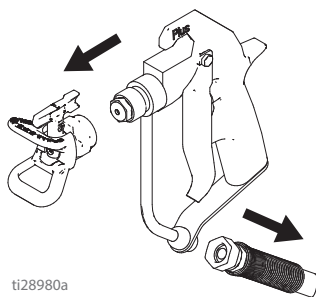

ti28980a

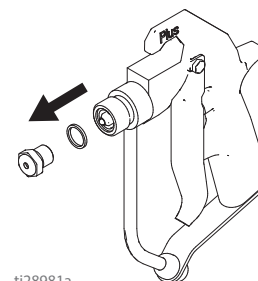

ti28981a


1. **Vypustite tlak**, strana 6.

2. Aktivujte poistku spúš ača.


3. Odpojte hrot a chránič a potom odpojte pištoľ od kvapalinovej hadice.

4. Vypláchnite pištoľ čistiacou kvapalinou. Prečítajte si pokyny k striekačke, v ktorých nájdete informácie o preplachovaní.


5. Odskrutkujte difúzer/sedlo a odpojte ich.

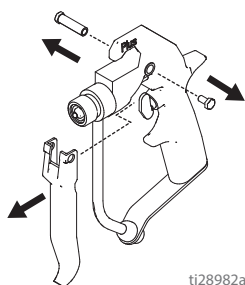

ti28982a

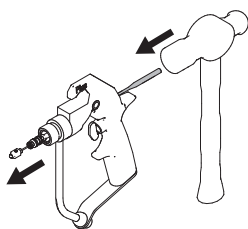

ti28983a

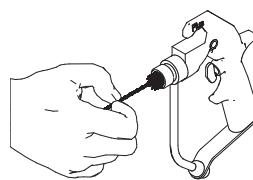

ti28984a







ti6952a

6. Odskrutkujte otočný čap zo skrutky a odpojte spúš ača.





7. Zasuňte dierovač do zadnej časti pištole. Vyklepte ihlu.

8. Vyčistite vnútorné časti pištole.

9. Namažte tesniace krúžky novej ihly pomocou *maziva bez obsahu silikónu*.

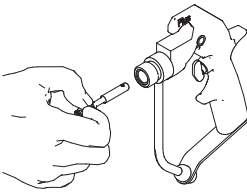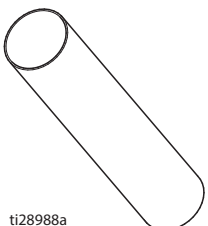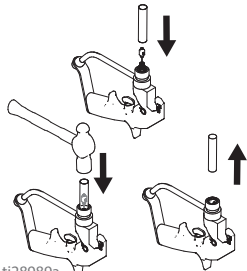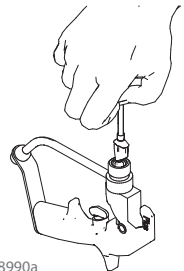
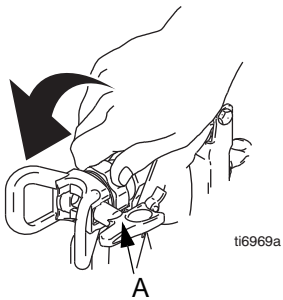
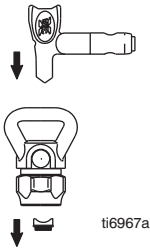
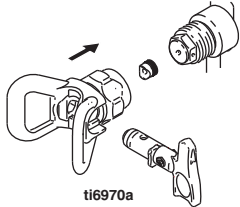
 <p>ti28987a</p>	 <p>ti28988a</p>	 <p>ti28989a</p>	 <p>ti28990a</p>
---	---	--	---

<p>10. Zasuňte novú ihlu do pištole.</p>	<p>Súčas ou súpravy ihiel 235474 je aj nástroj na zavádzanie. Použitie tohto nástroja zabraňuje poškodeniu ihly.</p>	<p>11. Umiestnite nástroj na zavádzanie nad koniec ihly. Poklepte na koniec nástroja kladivom, pri použití ktorého sa nevytvárajú iskry, a zasuňte ihlu na svoje miesto.</p>	<p>12. Namažte hrot novej ihly.</p>
--	--	--	-------------------------------------

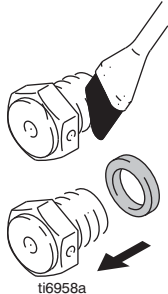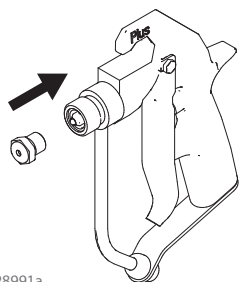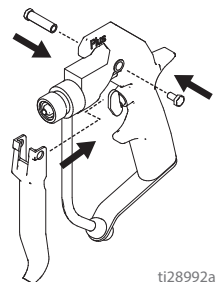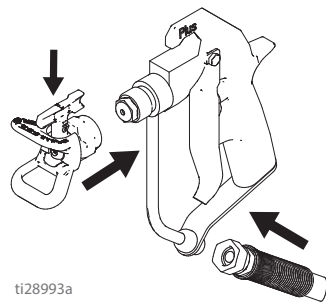 <p>ti6958a</p>	 <p>ti28991a</p>	 <p>ti28992a</p>	 <p>ti28993a</p>
--	---	--	---


<p>13. Namažte závit difuzéra/sedla. Na difuzér/sedlo vložte tesnenie.</p>	<p>14. Zaskrutkujte difuzér/sedlo na dýzu pištole. Dotiahnite na moment 20 — 25ft-lb.</p>	<p>15. Zasuňte spúš ač na miesto a upevnite ho pomocou otočného čapu a skrutky.</p>	<p>16. Pripojte hrot a chránič a potom pripojte pištoľ ku kvapalinovej hadici.</p>
--	---	---	--

Výmena hrotu a chrániča


	 <p>ti6969a</p>	 <p>ti6967a</p>	 <p>ti6970a</p>
Demontáž			Montáž
1. Vypustite tlak, strana 6.	2. Odskrutkujte chránič hrotu (A).	3. Pomocou prepínacieho hrotu odpojte tesnenie OneSeal z chrániča hrotu.	1. Prečítajte si čas Inštalácia hrotu a chrániča na strane 7.

Súčasťi

Striekacie pištole Flex

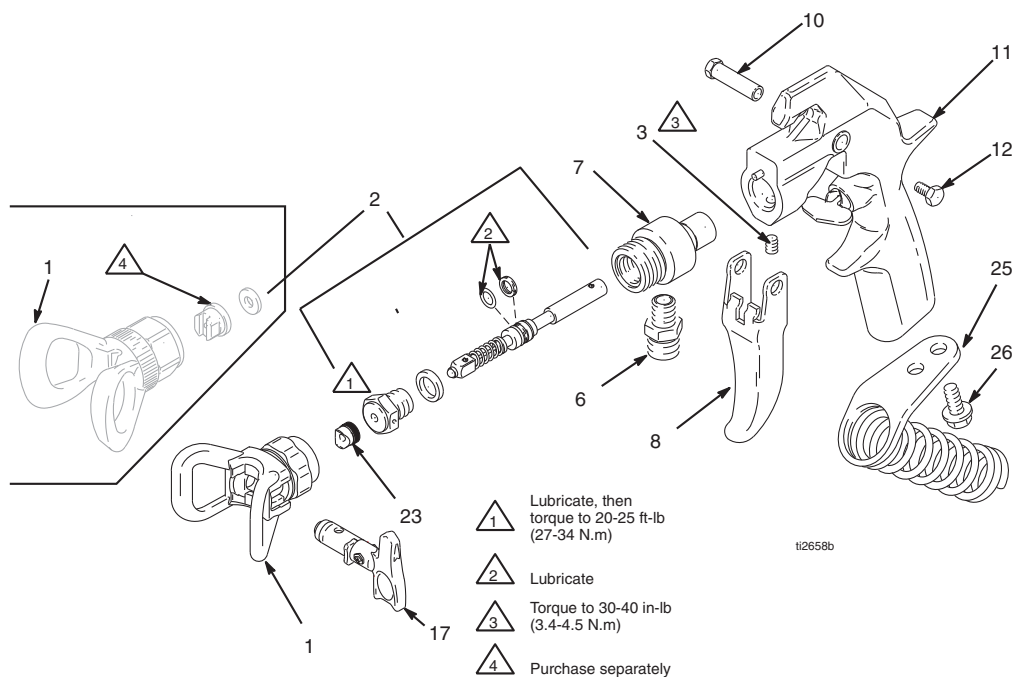

Bezvzduchové striekacie pištole Silver

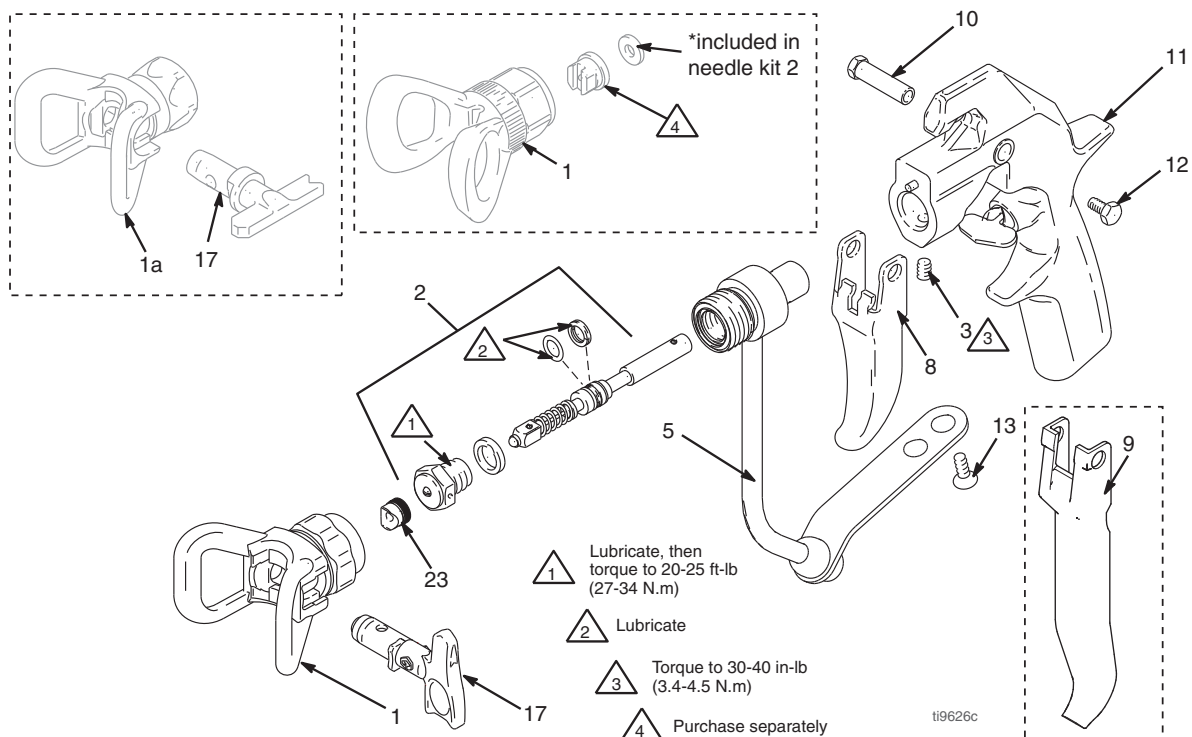

Súčasťi

Ref. No.	Part No.	Description	Qty
1	220247	TIP GUARD, fine finish, <i>model 235462 only</i>	1
	220251	TIP GUARD, standard, <i>models 235458, 235460, and 235461</i>	1
	246215	HANDTITE TIP GUARD, RAC X <i>models 246240 and 246468</i>	1
	243161	HANDTITE TIP GUARD, RAC V <i>models 243283 and 234237</i>	1
1a	XHD001	HEAVY DUTY RAC tip assembly, <i>models 235464, 238591, and 257093</i>	1
2	235474	NEEDLE KIT, <i>all models except 235462</i>	1
	235475	NEEDLE KIT, <i>model 235462 only</i>	1
3	102207	SETSCREW, 1/4-20	1
5	235483	FLUID HOUSING	1
6	191872	ADAPTER, <i>models 235458 and 246468 only</i>	1
7	187972	FLUID HOUSING, <i>models 235458 and 246467 only</i>	1
8*	187985	TRIGGER, two finger	1
9*	188127	TRIGGER, four finger	1
10	187965	PIVOT PIN	1
11	235471	GUN HANDLE	1
12	203953	SCREW, hex washer hd, 10-24	1
13	107091	SCREW, 1/4-20	2
15	222385	WARNING CARD <i>not shown</i>	1
17	LTX517	RAC X SwitchTip, size 517, <i>models 246240 and 246468</i>	1
	XHD617	HEAVY DUTY SwitchTip, size 617, <i>model 235464 only</i>	1
	XHD619	HEAVY DUTY SwitchTip, size 619, <i>model 238591 only</i>	1
	XHD665	HEAVY DUTY SWITCH TIP, size 665, <i>model 257093 only</i>	1
	286517	RAC V Switch Tip, size 517, <i>models 243283 and 234237</i>	1
	FFT210	RAC X Fine Finish Tip, <i>model 249941 only</i>	1
23	246453	OneSeal, RAC X, (5 pack), <i>models 246240 and 246468</i>	1
	243281	OneSeal, RAC X, (5 pack), <i>models 243283 and 234237</i>	1
25	218139	HOSE HOLDER, <i>models 235458 and 246468 only</i>	1
26	107257	CAPSCREW, 1/4-20 x 1/2, <i>models 235458 and 246468 only</i>	1

See str. 3 for models.

Technické údaje

Maximálny tlak	Modely, strana 3
Zvlhčené (mokré) súčasti	Nehrdzavejúca oceľ, polyetylén, polyuretán, nylon, PTFE
Hmotnosť	18 uncí (510 g)
Súprava	1/4 npsm (m)
Maximálna teplota materiálu	120 °F (50 °C)
*Hladina akustického výkonu	87dB(A)
*Hladina akustického tlaku	78dB(A)

**Merané počas striekania vodou riediteľnej farby s mernou hmotnosťou 1,36 pomocou hrotu 517 s tlakom 3 000 psi (207 barov, 20,7 MPa) podľa normy ISO-3744.*

Štandardná záruka spoločnosti Graco

Spoločnosť Graco ručí za všetky zariadenia, ktoré vyrába a sú v tomto dokumente uvedené a ktoré nesú jej názov, že v čase dodania pôvodnému odberateľovi nemajú žiadne materiálové ani výrobné chyby. Spoločnosť Graco opraví alebo vymení akúkoľvek súčasť zariadenia, ktorú sama určí za chybnú, s výnimkou všetkých špeciálnych, rozšírených alebo obmedzených záruk vydaných spoločnosťou Graco, a to po dobu dvanástich mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí iba v prípade, ak sa zariadenie montuje, používa a udržiava v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti Graco.

Táto záruka sa netýka a spoločnosť Graco nebude zodpovedať za bežné opotrebenie alebo akúkoľvek funkčnú poruchu, poškodenie alebo opotrebovanie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním, odieraním, koróziou, nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou, nedbanlivosťou, haváriou, nedovolenou manipuláciou alebo zámenou súčiastok za také, ktoré nedodáva spoločnosť Graco. Spoločnosť Graco takisto nenesie zodpovednosť za poruchy, poškodenia alebo opotrebovanie spôsobené nekompatibilitou zariadenia Graco skonštrukciami, príslušenstvom, zariadeniami alebo materiálmi nedodávanými spoločnosťou Graco, alebo nesprávnou konštrukciou, výrobou, montážou, prevádzkou a údržbou konštrukcií, príslušenstva, zariadení alebo materiálov nedodávaných spoločnosťou Graco.

Podmienkou tejto záruky je vopred zaplatené odoslanie zariadenia, ktorého chyba sa reklamuje, autorizovanému distribútorovi produktov značky Graco na overenie tejto chyby. Po overení reklamovanej chyby spoločnosť Graco zdarma opraví alebo vymení všetky chybné súčasti. Zariadenie sa vráti koncovému zákazníkovi s vopred zaplatenou dopravou. Ak kontrola zariadenia neodhalí žiadne chyby materiálu alebo spracovania, opravy budú vykonané za primeraný poplatok, ktorý môže zahŕňať náklady na súčasti, prácu a dopravu.

TÁTO ZÁRUKA JE VÝHRADNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUKY VHODNOSTI NA PREDAJ ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Jediným záväzkom spoločnosti Graco a jediným nápravným prostriedkom pre zákazníka v prípade akéhokoľvek porušenia záruky zostáva to, čo je uvedené vyššie. Zákazník súhlasí s tým, že nebude mať k dispozícii žiadne ďalšie nápravné prostriedky (vrátane (okrem iného) prípadov náhodných alebo následných škôd z dôvodu straty zisku, straty z neuskutočneného predaja, zranenia osôb alebo poškodenia majetku a všetkých ostatných náhodných alebo následných strát). Všetky opatrenia na nápravu porušenia záručných podmienok sa musia vykonať do dvoch (2) rokov od dátumu predaja.

SPOLOČNOSŤ GRACO NERUČÍ A VZDÁVA SA VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL POKIAĽ IDE O PRÍSLUŠENSTVO, ZARIADENIE, MATERIÁLY ALEBO SÚČIASTKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ GRACO PREDÁVA, ALE NEVYRÁBA. Na tieto položky predávané, avšak nevyrábané spoločnosťou Graco (ako napríklad elektrické motory, prepínače, hadice atď.) poskytuje (ak vôbec) záruku ich výrobca. Spoločnosť Graco poskytne kupujúcemu primeranú pomoc pri reklamovaní akýchkoľvek porušení týchto záruk.

Spoločnosť Graco nebude v žiadnom prípade zodpovedná za nepriame, náhodné, zvláštne ani následné škody spôsobené tým, že dodala zariadenia na základe tejto dohody, alebo výbavu, prevádzkou a používaním akýchkoľvek produktov alebo ostatného tovaru predávaného na tento účel, či už z dôvodu porušenia zmluvy, porušenia záruky, nedbanlivosti spoločnosti Graco alebo inak.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

Všetky písomné a obrazové údaje uvedené v tomto dokumente predstavujú najnovšie informácie o produktoch dostupné v čase publikácie. Spoločnosť Graco si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Preklad pôvodných pokynov. This manual contains Slovakian. MM 311254

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2005, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
Revised K, May 2016