

说明书 - 零部件



Pro Xp™ Electrostatic

空气喷枪

332055K
ZH

用于使用 D 组涂料的 I 分区 I 级危险场所。
用于使用 IIA 组涂料的 1 区 II 组爆炸性气体环境。仅适合专业用途。




重要安全说明

若不按照本手册中的信息操作，本设备可能会造成危险。请阅读本手册中的所有警告和说明。妥善保存这些说明。

100 磅/平方英寸 (0.7 兆帕, 7.0 巴) 最大流体工作压力。

最大气体工作压力为 100 磅/平方英寸 (0.7 兆帕, 7.0 巴)

有关各型号的零配件号和认证信息，请参见第 3 页。

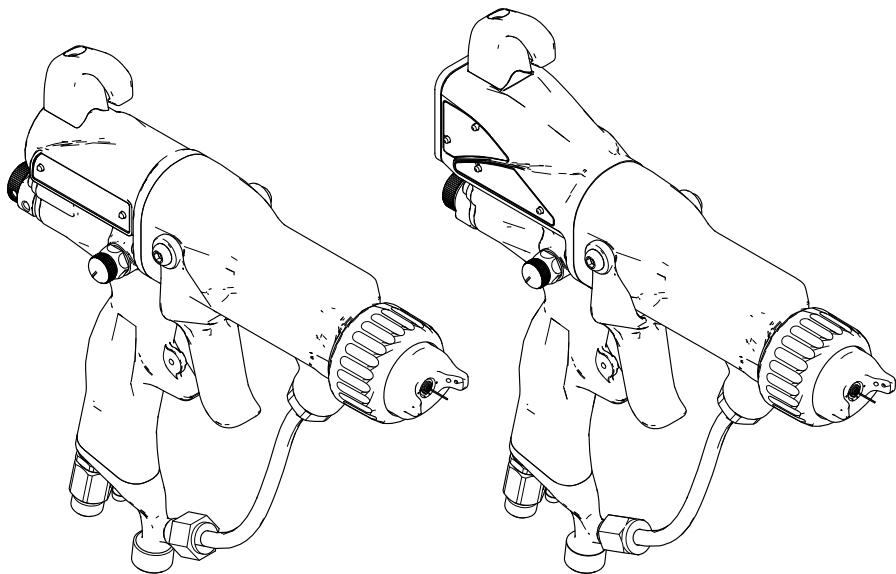

ti18635a

Contents

型号	3	流体密封杆拆卸	40
警告	4	密封杆修理	40
喷枪概述	7	枪筒拆卸	42
静电空气喷枪如何工作	7	枪筒安装	42
控制器、指示器和组件	8	供电电源拆卸与更换	43
智能喷枪	9	交流发电机拆卸及更换	44
安装	15	流体管拆卸与更换	46
警告标示	15	扇形空气调节阀修理	47
给喷涂间通风	15	雾化空气限流阀的修理	48
空气供应管	16	ES On-Off 和流体调节阀的修理	49
流体供应管路	16	空气阀修理	50
喷枪设置	18	智能模块更换	51
喷枪设置清单	18	空气旋转接头和排气阀更换	52
接地	21	零部件	53
检查喷枪电气接地	25	标准型空气喷枪组件	53
检查流体的电阻率	26	圆形喷涂组件	55
检查流体的粘度	26	标准型高导电率空气喷枪组件	56
使用前冲洗设备	26	智能型高导电率空气喷枪组件	58
研磨材料准则	26	智能型空气喷枪组件	60
操作	27	密封杆组件	62
泄压步骤	27	交流发电机组件	63
启动	27	ES On-Off 和流体调节阀	64
关机	27	扇形空气调节阀的修理	65
维护	28	雾化空气限流阀的修理	65
冲洗	28	智能模块组件	66
每天清洗喷枪	29	高导电率流体管组件	67
每天的系统保养	30	空气帽和流体喷嘴	68
电气测试	31	流体喷嘴选择表	68
测试喷枪的电阻	31	流体喷嘴性能表	68
测试供电电源的电阻	32	空气帽选择表	70
测试电极电阻	32	耗气量表	70
故障排除	33	修理配件包、相关手册和附件	73
喷型的故障排除	33	喷枪附件	73
喷枪操作故障排除	34	操作员附件	74
电气故障排除	35	系统附件	74
修理	37	测试设备	74
准备要维修的喷枪	37	软管	75
空气帽和喷嘴更换	38	尺寸	76
电极更换	39	技术数据	77

型号

零件号	KV	喷嘴			标准显示屏	智能显示屏	标准涂料	高导电 高耐磨	提高转换 效率
		1.5 毫米	1.2 毫米	圆形喷嘴					
L40T10	40	✓			✓		✓		
L40T13	40	✓			✓			✓*	
L40T14	40	✓			✓		✓		✓
L40T15	40	✓			✓			✓	✓
L40T16	40	✓			✓			✓	
L60T10	60	✓			✓		✓		
L60T11	60			✓	✓		✓		
L60T12	60		✓		✓		✓		
L60T13	60	✓			✓			✓*	
L60T16	60	✓			✓			✓	
L60M10	60	✓				✓	✓		
L60M12	60		✓			✓	✓		
L60M16	60	✓				✓		✓	
L85T10	85	✓			✓		✓		
L85T16	85	✓			✓			✓	
L85M10	85	✓				✓	✓		
L85M16	85	✓				✓		✓	

* 使用标准 1.5 mm 喷嘴



EEx 0.24 mJ T6

FM12ATEX0068

EN 50050-1

Ta 0°C – 50°C

警告

以下为针对本设备的设置、使用、接地、维护及修理的警告。惊叹号标志表示一般性警告，而各种危险标志则表示与特定操作过程有关的危险。当本手册正文中或警告标记上出现这些符号时，请回头查阅这些警告。没有包含在本节中的产品特定的危险标志和警告，可能在本手册的其他适当地方出现。

警告	
	<p>火灾、爆炸和电击危险</p> <p>工作区内的易燃烟雾（如溶剂及油漆烟雾）可能被点燃或爆炸。设备内流经的涂料或溶剂可产生静电。为避免火灾、爆炸及电击：</p> <ul style="list-style-type: none">只能由经过培训且符合资格的，并了解本手册要求的人员使用静电设备。将喷涂场所内或附近的所有设备、人员、被喷物体及导电物体接地。电阻不得超过 1 兆欧。请参见接地说明。只能使用接地的 Graco 导电供气软管。除非桶衬导电并接地，否则不要使用桶衬。如果出现静电火花或感到有电击，则应立即停止操作。在找出并纠正问题之前，不要使用设备。每天检查喷枪和软管的电阻及电气接地情况。仅在通风良好的地方使用和清洁此设备。除非通风气流高于最低要求值，否则联锁喷枪气体和流体供给，以防止运行。仅使用 IIA 组或 D 组涂料。冲洗或清洗此设备时，尽可能使用闪点高的清洗溶剂。禁止以高压喷涂或冲洗溶剂。要清洗设备外部，清洗溶剂闪点必须至少高于室温 15°C。优先选择不燃流体。冲洗、清洁或维修设备时，始终要关闭静电装置。清除所有火源，如引火火焰、烟头、手提电灯及塑胶遮蔽布（可产生静电火花）。存在易燃烟雾时不要插拔电源插头及开关电灯。保持喷涂场所清洁，无溶剂、碎片、汽油等杂物。始终保持喷涂区清洁。使用不产生火花的工具来清理喷涂室和吊架上的残留物。工作区内要始终配备有效的灭火器。

! 警告

 	<p>加压设备危险 从设备、泄漏处或破裂的组件流出来的流体，会溅入眼内或皮肤上，导致重伤。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在停止喷涂/分配时以及在清洗、检查或维修设备之前，要按照泄压步骤进行操作。 在操作设备前要拧紧所有流体连接处。 要每天检查软管、吸料管和接头。已磨损或损坏的零部件要立刻更换。
 	<p>塑料零部件清洗溶剂危险 很多溶剂对塑料零部件有损害作用并使其丧失功能，这可能导致严重受伤或财产损失。</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅使用兼容的水基溶剂来清洁塑料结构或承压零部件。 请参阅本手册和所有其他设备说明手册中的技术数据。请阅读流体和溶剂制造商的材料安全数据表 (MSDS) 和建议。
	<p>有毒流体或烟雾 如果吸入有毒烟雾、食入有毒流体或使其溅到眼睛里或皮肤上，都会导致严重伤害或死亡。</p> <ul style="list-style-type: none"> 应阅读材料安全数据表 (MSDS)，熟悉所用流体的特殊危险性。 危险性流体要存放在规定的容器内，并按照有关规定的要求进行处置。
	<p>个人防护用品 在工作区内请穿戴适当的防护用品，以免受到严重伤害，包括眼睛损伤、听力受损、吸入有毒烟雾和烧伤。防护用品包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 防护眼镜和听力保护装置。 流体和溶剂生产厂家所推荐的呼吸器、防护服及手套。

！ 警告



设备误用危险

误用设备会导致严重的人员伤害或死亡。

- 疲劳时或在吸毒或酗酒之后不得操作本装置。
- 不要超过额定值最低的系统组件的最大工作压力或温度额定值。参见所有设备手册中的**技术数据**。
- 请使用与设备的接液部件相适应的流体或溶剂。参见所有设备手册中的**技术数据**。阅读流体及溶剂生产厂家的警告。有关涂料的完整资料，请向涂料分销商或零售商索要材料安全数据表 (MSDS)。
- 当设备有电或有压力时，不要离开工作区。
- 当设备不使用时，要关闭所有设备并按照**泄压步骤**进行操作。
- 要每天检查设备。已磨损或损坏的零部件要立刻修理或更换，只能使用生产厂家的原装替换用零配件进行修理或更换。
- 不要对设备进行改动或修改。改动或修改会导致机构认证失效并造成安全隐患。
- 确保所有设备额定和批准用于其正在使用的环境。
- 只能将设备用于其特定的用途。有关资料请与公司的经销商联系。
- 让软管和电缆远离公共区域、尖锐边缘、移动部件及热的表面。
- 不要扭绞或过度弯曲软管或用软管拽拉设备。
- 儿童和动物要远离工作区。
- 要遵照所有适用的安全规定。

喷枪概述

静电空气喷枪如何工作

空气软管为喷枪提供空气。部分空气使交流发电机涡轮运转，其余空气则使喷涂流体雾化。交流发电机产生的电力由电源芯转换为高电压提供给喷枪电极。

泵为流体软管和喷枪提供流体，其中流体在通过电极时带静电电荷。带电的流体被吸引到接地的工件上，包裹和均匀地涂盖所有表面。

控制器、指示器和组件

静电喷枪包含以下控制器、指示器和组件（参见图 1）。有关智能型喷枪的信息，另请参见 [智能喷枪, page 9](#)。

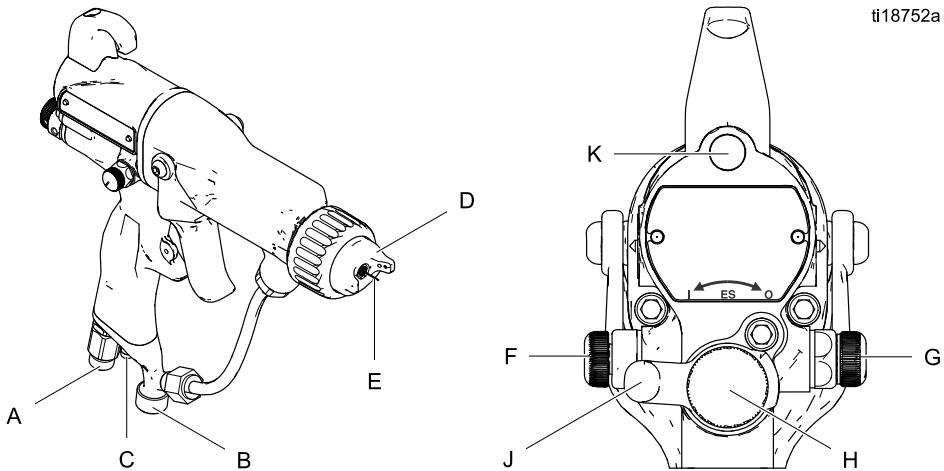


Figure 1 喷枪概述

物品	说明	目的
A	空气旋转接头入口	用于 Graco 接地供气软管的 1/4 npsm (外螺纹) 左旋螺纹。
B	流体入口	用于流体供应软管的 3/8 npsm (外螺纹)。
C	涡轮空气排放口	用于所供排放管的倒钩接头。
D	空气帽和喷嘴	参见 空气帽和流体喷嘴, page 68 , 以了解可用尺寸。
E	电极针	向流体供应静电荷。
F	扇形空气调节阀	调整扇形尺寸和形状。用于减小喷型宽度。
G	雾化空气限流阀	限制空气帽空气流量。如果需要，可用管塞（包括在内）代替。

物品	说明	目的
H	流体调节旋钮	通过限制流体针移动来调节流体流量。只能用于低流量条件，以减少磨损。
J	ES On-Off 阀	打开 (I) 或关闭 (O) 静电装置。
K	ES 指示器 (仅限标准型喷枪；对于智能型喷枪指示器，请参见 运行模式, page 9)	ES 打开 (I) 时亮起。颜色指示交流发电机频率。参见 喷枪设置清单, page 18 中的 LED 指示器表。

智能喷枪

智能型喷枪模块显示喷涂电压、电流、交流发电机速度和电压设置（低压或高压）。用户还可以更改为较低喷涂电压。模块有两种模式：

- 运行模式
- 诊断模式

运行模式

柱状图

参见图 2 和第 10 页的表 1。运行模式在正常喷涂期间显示喷枪数据。用柱状图显示电压电平（千伏）和电流电平（微安）。柱状图中每个数值的范围为 0 至 100%。

如果柱状图 LED 为蓝色，则喷枪已准备好喷涂。如果 LED 为黄色或红色，则电流过高。可能是流体导电性过强，或参见 [电气故障排除, page 35](#) 找出其他可能原因。

赫兹指示器

赫兹指示器的功能与标准型喷枪上的 ES 指示器相同。指示器亮起表示交流发电机速度状况，有三种颜色：

- 绿色表示交流发电机速度正常。
- 如果指示器在 1 秒后变成了琥珀色，需增加空气压力。
- 如果指示器 1 秒后变为红色，则空气压力过高。降低空气压力，直到指示器变成绿色。若要保持更高空气压力，安装静电通断阀限制器套件 26A160。然后，按需调整压力以确保在绿灯下运行。

电压调整开关

电压调整开关 (VA) 可让操作员从低压调到高压。

- 高压设置由喷枪的最高电压决定，不可调整。
- 当开关设为 "LO" 时低压指示器 (LO) 亮起。用户可调整低压设置。参见 [调整低压设置, page 10](#)。

注意：如果出现错误显示窗，则说明智能模块与电源断开。有关详细信息请参见 [错误显示窗, page 10](#)。

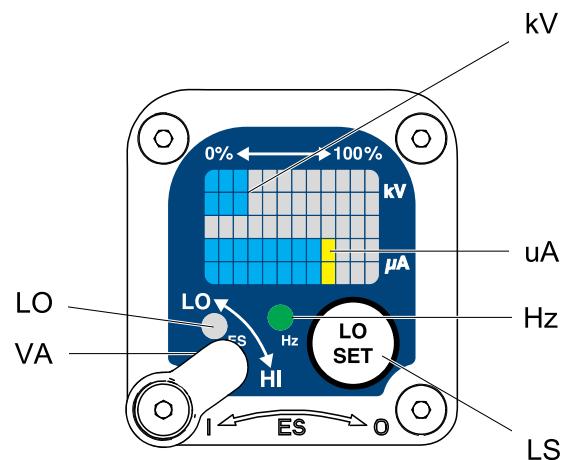


Figure 2 运行模式下的智能型喷枪模块

错误显示窗

如果智能模块的电源断开，会出现错误显示窗，赫兹指示器变成红色，智能模块被禁用。参见图 3 和第 10 页的表 1。运行模式或诊断模式时可能出现这种情况。参见 [电气故障排除, page 35](#)。必须恢复连接才能使智能模块正常工作。

注意：错误显示窗出现约需 8 秒钟。如果喷枪已拆卸，则在喷涂之前等待 8 秒钟，确保未发生错误状况。

注意：如果喷枪无电，则不会出现错误显示窗。

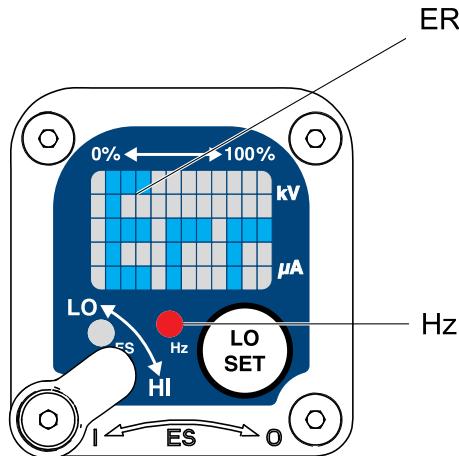


Figure 3 错误显示窗

调整低压设置

用户可调整低压设置。若要在运行模式下访问低压设置屏幕，请短暂按压“LO SET”按钮 (LS)。屏幕上将显示当前低压设置值。参见图 4 和第 10 页的表 1。允许的设置范围：

- 85 千伏喷枪：40–85 千伏
- 60 千伏喷枪：30–60 赫兹

将电压调整开关 (VA) 设置为“LO”。反复按“LO SET”按钮，以 5 的增量增加设置值。显示窗达到最高设置后将返回到适用于喷枪的最低设置。继续按按钮，直到达到所需的设置值。

注意：暂停 2 秒后，显示窗将返回到操作屏幕。

注意：低压设置可能锁定。参见 [锁定标志, page 10](#)。

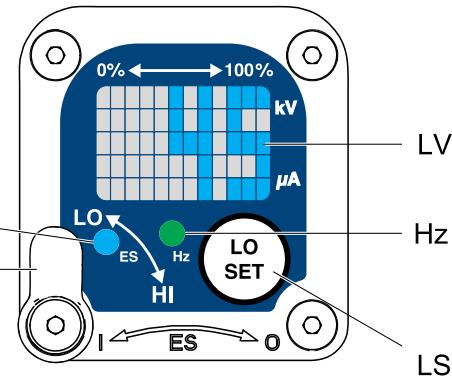


Figure 4 低压设置屏幕 (未锁定)

锁定标志

低压设置可能锁定。锁定时，屏幕上会出现一个图像 (LK)。参见图 5 和第 10 页的表 1。

- 在 HI 模式时，低压设置一直锁定。按“LO SET”按钮时会出现锁定标志。
- 在 LO 模式，只有启用锁定时才会出现锁定标志。参见 [低压锁定屏幕, page 14](#)，锁定或解锁低压设置。

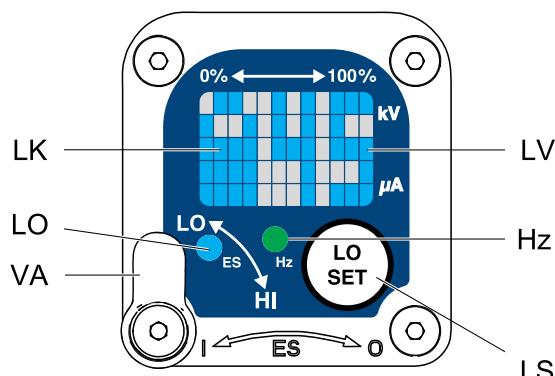


Figure 5 低压设置屏幕 (已锁定)。

Table 1。图片说明。2-9.

物品	说明	目的
VA	电压调整开关	双位开关将智能型喷枪的电压设为"低"(LO) 或"高"(HI)。这种开关在运行模式和诊断模式下均可用。
LO	低压模式指示器	智能型喷枪设为低压时亮起(蓝色)。
千伏	电压(千伏)显示窗	显示喷枪的实际喷涂电压(千伏)。在运行模式下，显示窗为柱状图。在诊断模式下，电压显示为一个数字。
微安	电流(微安)显示窗	显示喷枪的实际喷涂电流(微安)。在运行模式下，显示窗为柱状图。在诊断模式下，电流显示为一个数字。
LS	"LO SET"按钮	短按进入低压设置屏幕。 按住约5秒，进入或退出诊断模式。 在诊断模式时，短按跳过屏幕。 在低压锁定屏幕(诊断模式)时，按住按钮解锁或锁定。
LV	低压显示窗	显示低压设置值为一个数字。该设置值可更改。参见图4。
LK	低压锁定	低压设置锁定时出现。参见图5和图9。

喷枪概述

物品	说明	目的
LD	LO 显示窗	出现在低压锁定屏幕。参见图 9。
ER	错误显示窗	如果智能模块的电源断开则会出现。参见图 3。
VI	电压指示器	在诊断模式时，屏幕右上方的两个 LED 亮起，表示显示的值以千伏为单位。参见图 6。
CI	电流指示器	在诊断模式时，屏幕右下角的两个 LED 亮起，表示显示的值以微安为单位。参见图 7。
AS	交流发电机速度显示窗	在诊断模式时，赫兹水平显示为一个数字。参见图 8。
赫兹	交流发电机速度指示器	<p>在运行模式下，指示器颜色不断变化，显示交流发电机速度状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> 绿色表示交流发电机的速度处于正常水平。 如果指示器在 1 秒后变成了琥珀色，则交流发电机速度过慢。 如果指示器在 1 秒后变成了红色，则交流发电机速度过快。如果出现错误显示窗，指示器也会变成红色。 <p>在诊断模式下，处于交流发电机速度（赫兹）屏幕时指示器为绿色。</p>

诊断模式

诊断模式包括显示喷枪数据的四个屏幕：

- 电压 (千伏) 屏幕
- 电流 (微安) 屏幕
- 交流发电机速度 (赫兹) 屏幕
- 低压锁定屏幕

注意：必须在运行模式下调整低压设置；诊断模式下不可调整设置。但是，在运行模式和诊断模式下可将电压调整开关 (VA) 设置为 "HI" 或 "LO"。

要进入诊断模式，按住"LO SET"(LS) 按钮约 5 秒。显示窗将进入 电压 (千伏) 屏幕, page 13。

要前往下一个屏幕，再按"LO SET"按钮。

要退出诊断模式，按住"LO SET"按钮约 5 秒。屏幕将返回运行模式。

注意：如果喷枪扳机在诊断模式时未扣动，再次扣动喷枪扳机时将显示查看过的最后一个屏幕。


注意：诊断模式无法从低电压锁定屏幕中退出。参见 低压锁定屏幕, page 14，以了解详细信息。

电压 (千伏) 屏幕

电压 (千伏) 屏幕是进入诊断模式后出现的第一个屏幕。参见图 6 和第 10 页的表 1。要进入这个屏幕，在运行模式时按住"LO SET"按钮约 5 秒。

这个屏幕显示喷枪的喷涂电压为一个数值 (千伏)，四舍五入到最接近的 5 千伏。显示面板右上角的两个 LED (VI) 亮起，表明现在显示电压 (千伏) 屏幕。显示窗上为读数，不能更改。

按"LO SET"按钮，前进到 电流 (微安) 屏幕, page 13。按住约 5 秒，返回运行模式。

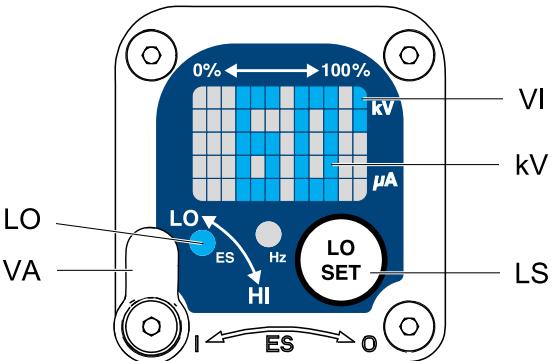


ti19123a
Figure 6 电压 (千伏) 屏幕

电流 (微安) 屏幕

电流 (微安) 屏幕是诊断模式中的第二个屏幕。参见图 7 和第 10 页的表 1。要进入这个屏幕，在电压 (千伏) 屏幕时按"LO SET"按钮。

这个屏幕显示喷枪的喷涂电流为一个数值 (微安)，四舍五入到最接近的 5 微安。显示面板右上角的两个 LED (CI) 亮起，表明现在显示电流 (微安) 屏幕。显示窗上为读数，不能更改。

按"LO SET"按钮，前进到 交流发电机速度 (赫兹) 屏幕, page 14。按住约 5 秒，返回运行模式。

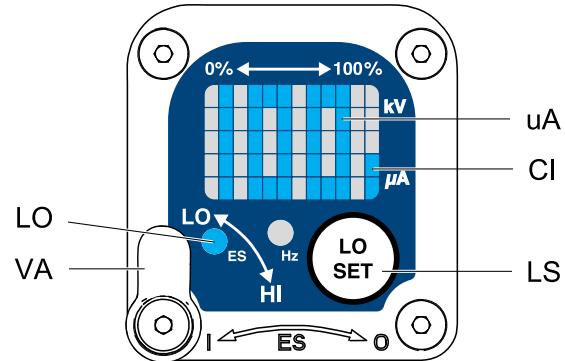

ti19124a
Figure 7 电流 (微安) 屏幕


交流发电机速度 (赫兹) 屏幕

交流发电机速度 (赫兹) 屏幕是诊断模式中的第三个屏幕。参见图 8 和第 10 页的表 1。要进入这个屏幕，在电流 (微安) 屏幕时按 "LO SET" 按钮。

这个屏幕显示交流发电机的速度为三位数 (AS)，四舍五入到最接近的 10 赫兹。显示窗上为读数，不能更改。如果交流发电机速度超过 999 赫兹，显示窗显示 999。

赫兹指示灯为绿色表明正在查看交流发电机速度 (赫兹) 屏幕。

按 "LO SET" 按钮，前进到 **低压锁定屏幕**, page 14。按住约 5 秒，返回运行模式。

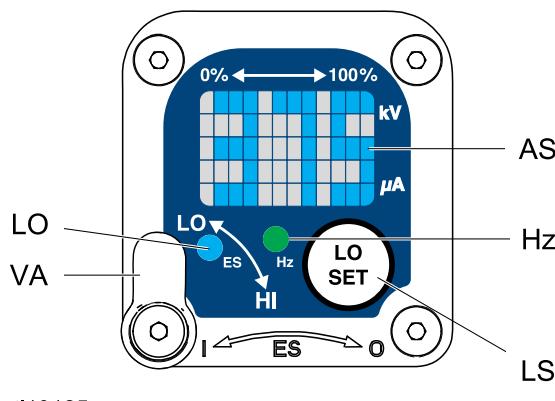

ti19125a

Figure 8 交流发电机速度 (赫兹) 屏幕


低压锁定屏幕

低压锁定屏幕是诊断模式中的第四个屏幕。参见图 9 和第 10 页的表 1。要进入这个屏幕，在交流发电机速度 (赫兹) 屏幕时按 "LO SET" 按钮。

此屏幕显示低压锁定的状态。如果设置已锁定，LO 显示窗 (LD) 的左边会出现锁的图像 (LK)。如果设置未锁定，则不会出现锁的图像。

要更改锁定状态，按住 "LO SET" 按钮，直到锁的图像出现或消失。如果设置了锁定，在低压模式时低压设置屏幕上也会出现该图像（参见图 4）。

注意：诊断模式不能从该屏幕退出，因为按住 "LO SET" 按钮只是用来解锁或锁定。要退出，短按 "LO SET" 返回至电压 (千伏) 屏幕，然后从此屏幕退出诊断模式。

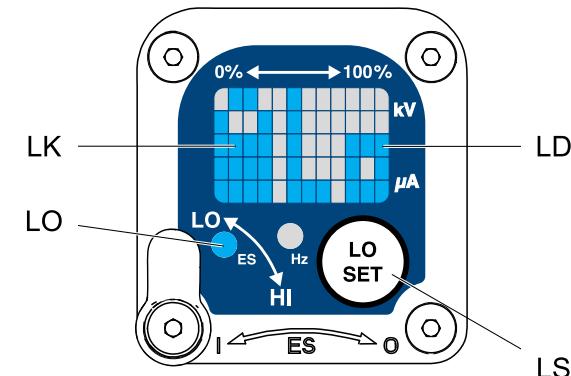

ti19339a

Figure 9 低压锁定屏幕

安装



图 10 为典型静电空气喷涂系统。这不是一套实际系统设计。若需要设计一套适合您特殊要求的系统，请联系 Graco 公司的经销商。

给喷涂间通风



将喷枪气体和流体供给与通风机进行电气联锁，以防止喷枪在通风气流未高于当地标准的最低要求时运行。查阅当地、州及国家各项有关排气速度要求的规范，并遵照执行。每年至少验证联锁操作一次。

高速放气会降低静电系统的工作效率。100 英尺/分钟 (31 延米/分钟) 的空气排放速率应已足够。

警告标示

将警告标示安装在喷涂场所便于所有操作员看到和阅读的位置。英文警告标示随喷枪提供。

空气供应管



- 参见图 10。使用 Graco 接地供气软管 (AH) 为喷枪供气。喷枪空气入口管接头为左旋螺纹。供气软管接地导线 (AG) 必须连接到真正的接地端。请勿将供气软管连接到喷枪空气入口。
- 在喷枪的供空气软管路上安装一个气路过滤器/水分离器 (AF)，确保喷枪供气干燥清洁。污垢和湿气会损坏涂饰工件的外观并造成喷枪故障。
- 在泵和喷枪供空气软管路上安装一个放气型空气调节器 (PR、GR)，以控制流向泵和喷枪的空气压力。




- 在泵供空气软管路上安装一个放气型空气阀 (BV)。系统中需安装放气型空气阀 (BV)，以切断流向泵的空气并在空气调节器关闭后排除阀与泵之间的残留空气。在主气路 (MA) 上安装一个附加的放气型空气阀，以隔离维修附件。
- 在每条喷枪供空气软管路上安装一个放气阀 (BV)，以切断流向喷枪的空气并在空气调节器关闭后排除阀与喷枪之间的残留空气。

流体供应管路

- 为流体管路 (FL) 充气，然后用溶剂冲洗。应当使用与要喷涂的流体相容的溶剂。请勿将供料管路连接到喷枪流体入口。
- 在流体管路上安装流体调节器 (FR)，以控制流向喷枪的流体压力。
- 在泵的出口附近安装一个流体过滤器 (FF)，清除会堵塞喷嘴的颗粒和沉淀物。



- 流体泄压阀 (FD) 是用户系统的必要设备，帮助释放掉活塞泵、软管和喷枪中的流体压力。仅靠扣动喷枪扳机来释放压力可能还不够。在靠近泵的流体出口处安装一个泄压阀。

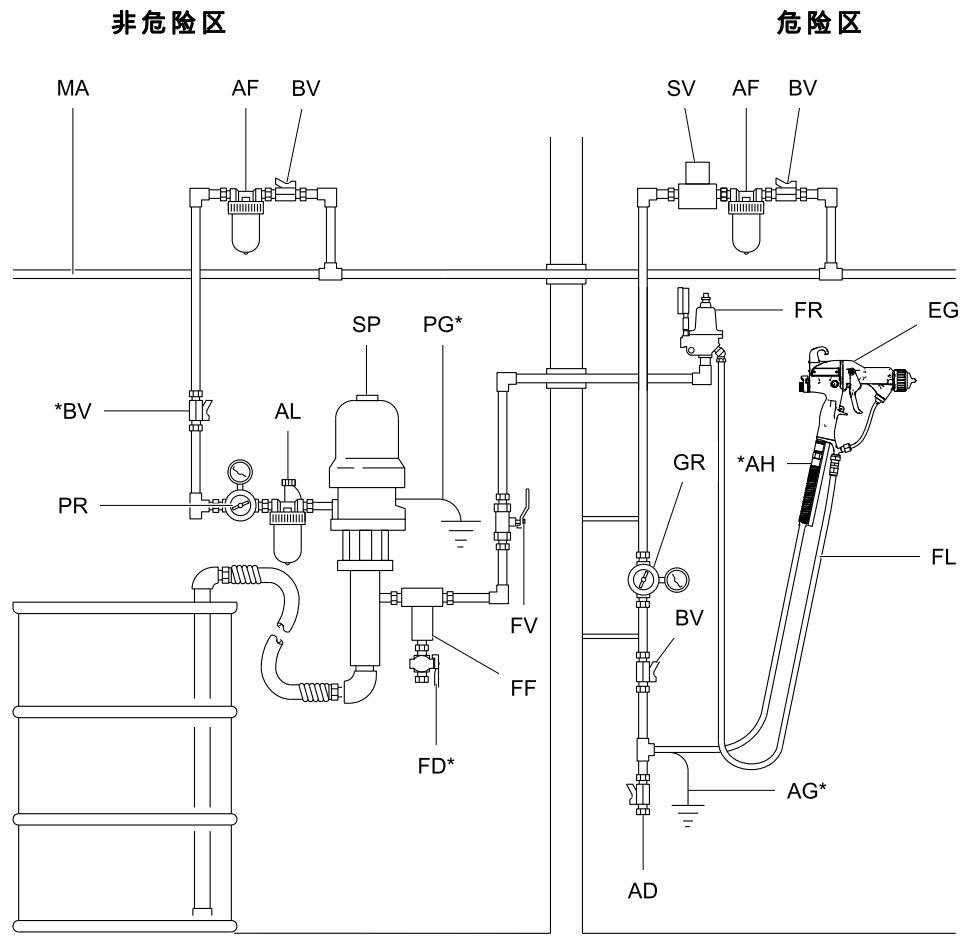

ti18782a

Figure 10 典型安装

典型安装说明

物品	说明
AD	气路泄压阀
AF	空气过滤器/水分离器
AG*	喷枪空气软管的接地导线
AH*	Graco 接地空气软管 (左旋螺纹)
铝	泵空气管路润滑器
BV*	泵放气型空气截止阀
EG	静电空气喷枪
FD*	流体排液阀
FF	流体过滤器
FL	流体供应管路
FR	流体压力调节器

物品	说明
FV	流体截止阀
GR	喷枪空气压力调节器
MA	主供气管路
PG*	泵的接地线
PR	泵空气压力调节器
SP	供给泵
SV*	通风扇联锁电磁阀。 注意：电磁阀不作为 Graco 附件提供。

* 这些项目是安全操作的必备设备。必须另行订购。

喷枪设置

喷枪设置清单

参见图 11，查看静电喷枪控制器。


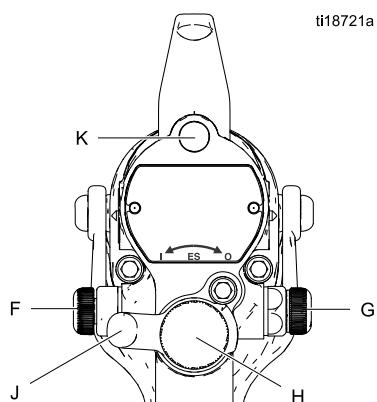


Figure 11 静电喷枪控制器

1. 喷枪发货时已安装好流体喷嘴和空气帽。检查固定环是否拧紧。

注释：选择不同的尺寸液体喷嘴或气帽，参考 和 。若要安装喷嘴和气帽，参见 。

2. 关闭 (O) 静电通断开关 (J)。

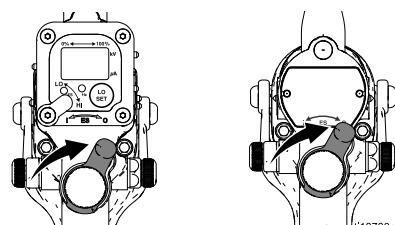


3. 关闭喷枪的放气阀。



4. 检查喷枪电阻。参见 。


5. 将 Graco 接地空气软管连接到喷枪空气入口。喷枪空气入口管接头为左旋螺纹。

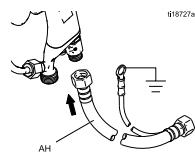

6. 遵循的操作步骤。
7. 遵循的操作步骤。读数必须小于 1 兆欧。
8. 验证涂料的电阻率是否达到静电喷涂的要求。参见 。
9. 连接排放管，然后用所供夹子固定。




10. 将流体软管连接到喷枪的流体入口处。




11. 如需冲洗，参见 。


12. 根据需要定位空气帽。

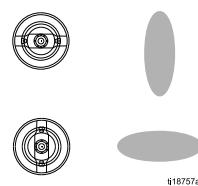


13. 逆时针将扇形空气调节阀 (F) 完全打开。

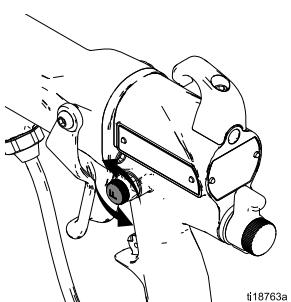


14. 逆时针将流体调节阀 (H) 完全打开。

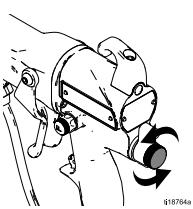

15. 顺时针将雾化空气限流阀 (G) 完全打开。

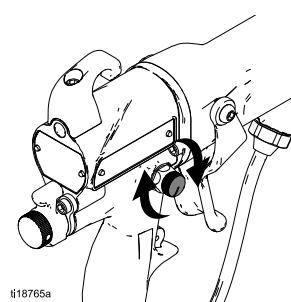

16. 打开 (I) 静电通断开关 (J)。

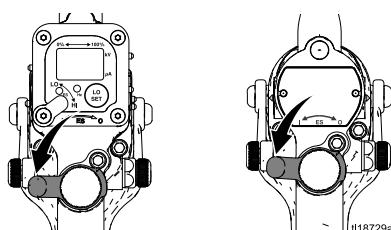

17. 设置喷枪空气调节器，以在扣动扳机时喷枪处至少有 45 磅/平方英寸 (0.32 兆帕, 3.2 巴) 的压力，确保喷涂时为满电压。请参见下表。



Table 2。压降

空气软管长度 (单位为英寸(米))， 采用直径为 5/16 英寸 【8 毫米】的软管)	空气调节器设置 (单位：磅/平方 英寸(兆帕, 巴) 【扣动喷枪扳机】)
15 (4.6)	55 (0.38, 3.8)
25 (7.6)	65 (0.45, 4.5)
50 (15.3)	80 (0.56, 5.6)


18. 检查 ES 指示器 (K) 【智能型喷枪上的赫兹指示器】是否亮起。请参见以下表格。

Table 3。LED 指示器颜色


指示器 颜色	说明
绿色	喷涂时，指示器应一直为绿色，表明交流发电机涡轮上有足够的空气压力。
琥珀色	如果指示器 1 秒后变为琥珀色，则空气压力过低。增加空气压力，直到指示器变成绿色。
红色	如果指示器 1 秒后变为红色，则空气压力过高。降低空气压力，直到指示器变成绿色。如果你想保持更高的应用空气压力，安装静电通断阀限制器套件 26A160。然后，按需调整压力以确保在绿灯下运行。

喷枪设置

19. 切断喷枪的空气。关闭 (O) 静电通断开关 (J)。

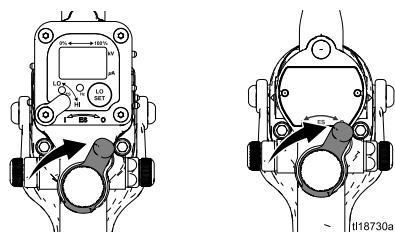


20. 起动泵。调整流体调节器，直到喷枪的液流在下落前行程达到 8-12 英寸 (200-300 mm)。通常，如果流体压力低于 5 psi (0.04 MPa , 0.4 bar) 或高于 30 psi (0.21 MPa , 2.1 bar)，建议更改喷嘴尺寸。

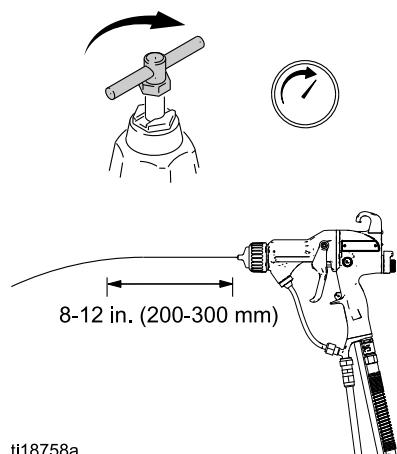


ti18758a

21. 接通喷枪的供气。打开 (I) 静电通断开关 (J)。

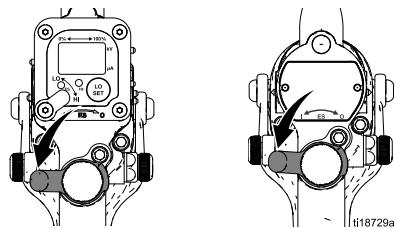

ti18729a


22. 喷涂试验喷型。检查雾化情况。如果最小压力时出现过度雾化现象，调整限流阀。如果雾化不够，增加空气压力或降低流速。

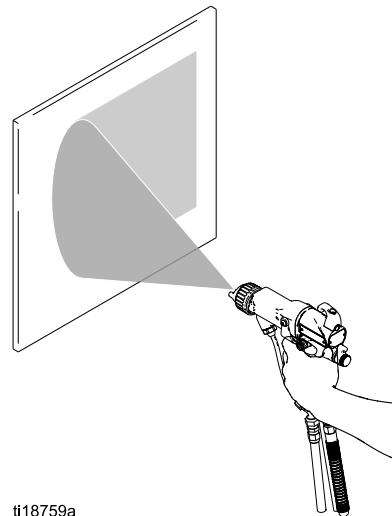

ti18759a


23. 调整扇形空气调整阀：顺时针方向获得较窄的喷型，逆时针方向获得较宽的喷型。

24. 喷涂试验件。检查边沿的覆盖情况。如果包覆不良，参见。

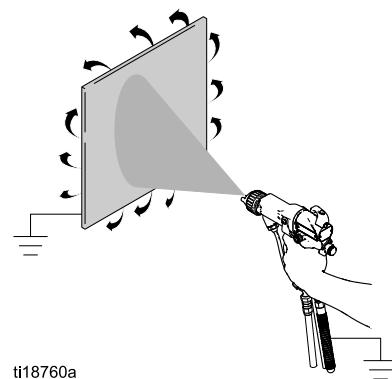

ti18760a


接地

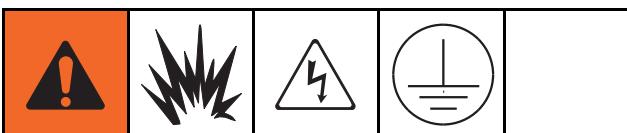


操作静电喷枪时，喷涂场所中任何未接地的物体（人员、容器、工具等）都会带电。不正确接地会导致静电火花，从而造成火灾、爆炸或电击。将喷涂场所内或靠近喷涂场所的所有设备、人员、被喷物体及导电物体接地。电阻不得超过 1 兆欧。按照下面的接地说明进行操作。

下列内容是针对基本静电系统的最低接地要求（参见图 12-15）。用户的系统可能包括必须要接地的其他设备或物体。有关接地的详细说明，请查阅当地电气规范。用户系统必须连接到真正的接地端。


- 泵/料源：**将泵/料源的接地导线连接到真正的接地端来使其接地。

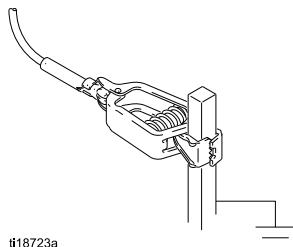


- 静电空气喷枪：**通过连接 Graco 接地空气软管 (AH) 到喷枪并将空气软管的接地导线连接到真正的接地端将喷枪接地。参见 [检查喷枪电气接地, page 25](#)。

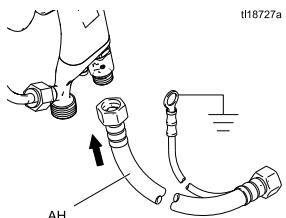

- 被喷涂物体：**保持工件吊架清洁且一直接地。

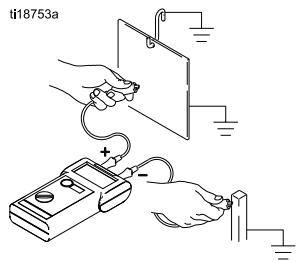

- 喷涂场所中的所有导电物体或设备：**都必须正确接地。

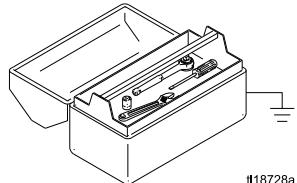


t18728a


- 流体和废液桶：**将喷涂场所中的所有流体和废液桶接地。除非桶衬导电并接地，否则不要使用桶衬。冲洗喷枪时，用于接住多余流体的容器必须导电并接地。
- 空气压缩机：**请按照制造商的建议将设备接地。
- 所有空气和流体管路：**都必须正确接地。只能使用最大组合软管长度为 100 英尺 (30.5 米) 的接地软管，以确保接地的连续性。

喷枪设置


- 喷涂场所的地板：必须导电并接地。请勿用纸板或任何不导电的材料盖住地板，否则会中断接地的连续性。

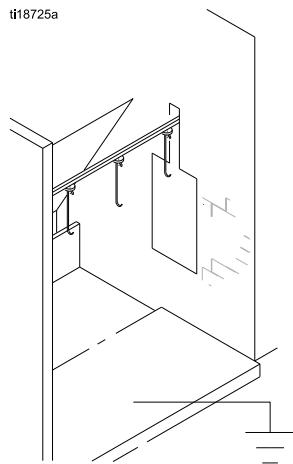

- 喷涂场所的易燃液体：必须保持在核准的接地容器内。请勿使用塑料容器。存储量请勿超过每班作业的需要量。

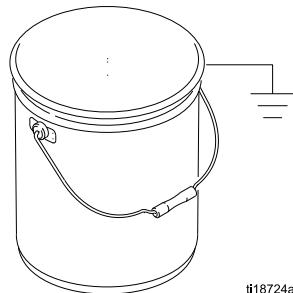

- 所有人员进入喷涂场所时：必须穿鞋底导电（例如皮革）的鞋子或佩戴个人接地带。请勿穿鞋底不导电的鞋子，例如橡胶或塑料鞋。如果需要手套，请戴上随喷枪一起提供的导电手套。如果戴的不是 Graco 手套，请将手套的手指或手掌部位割掉，确保手与接地的喷枪手柄接触。根据 EN ISO 20344、EN 1149-5，导电手套和导电鞋不得超过 100 兆欧。

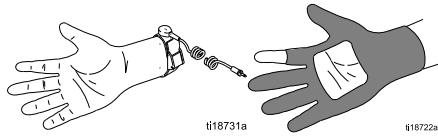

图片说明。12-15

图 12	操作员通过裸露皮肤与喷枪手柄接触及导电鞋接地。也可使用导电手套。
图 13	被喷物体通过接触吊架和输送系统接地。
图 14	喷枪通过导电空气软管接地。
图 15	供料管路和料源必须接地。

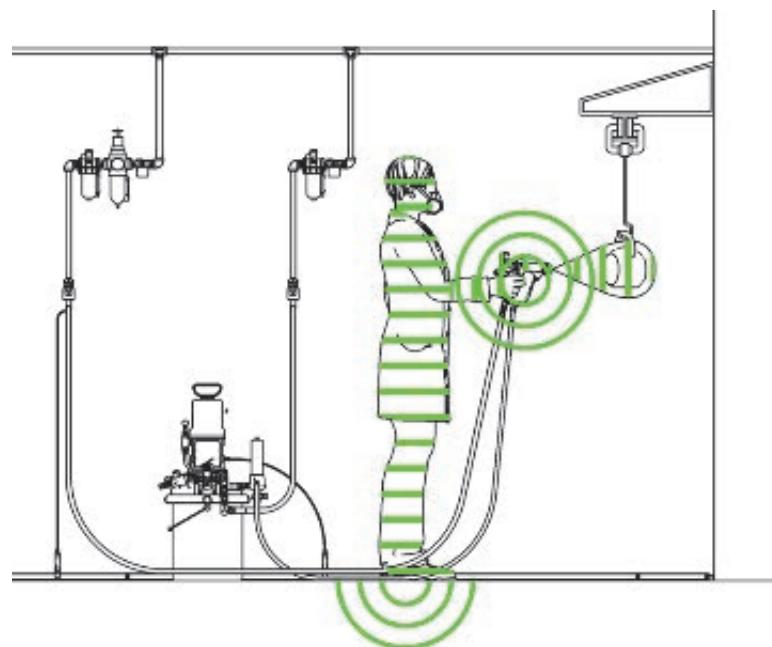


Figure 12 操作员接地

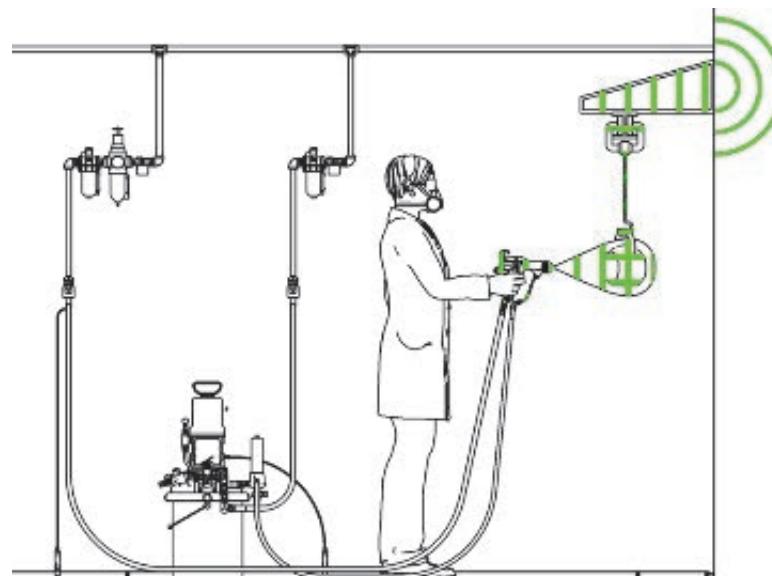


Figure 13 被喷物体接地

喷枪设置

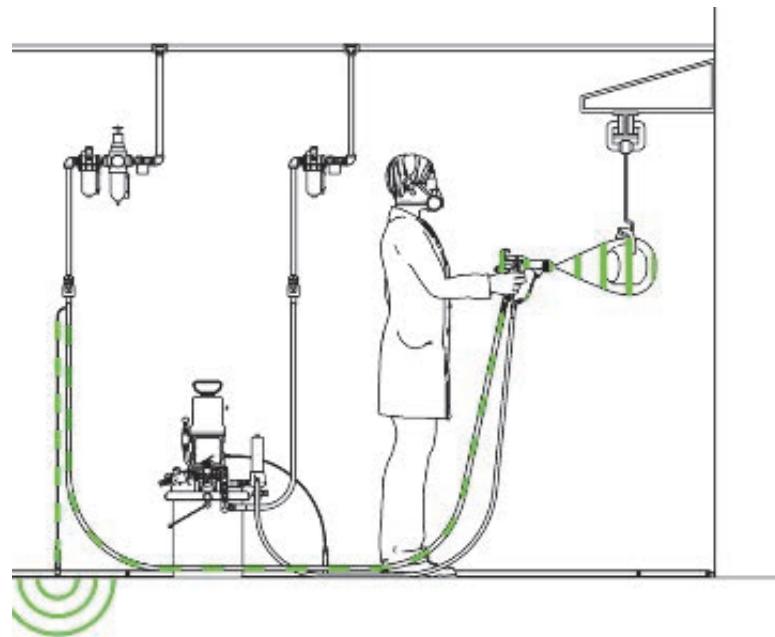


Figure 14 喷枪接地


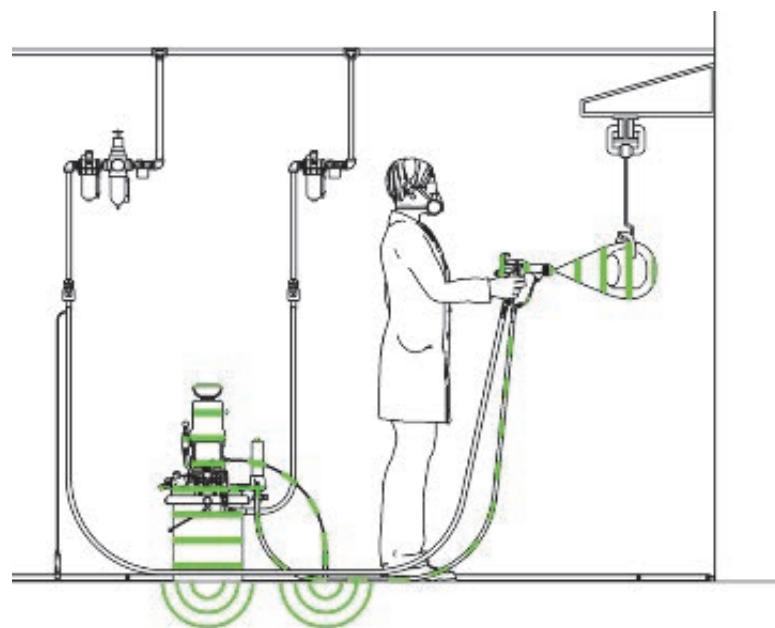


Figure 15 供料管接地

检查喷枪电气接地

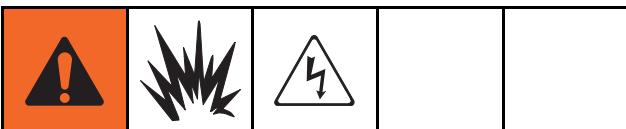


部件号为 241079 (AA - 见图 16) 的兆欧表未经核准用于危险场所。为减少火花的危险 , 请勿用兆欧表来检查电气接地 , 除非 :

- 喷枪已从危险场所卸下 ;
- 或关闭危险场所的所有喷涂设备 , 危险场所的通风扇都在运转并且场所内无易燃蒸汽 (例如敞开的溶剂容器或喷涂烟雾) 。

不遵守该警告会造成火灾、爆炸和电击并导致严重伤害和财产损失。


Graco 部件号为 241079 的兆欧表作为附件提供 , 以检查喷枪是否正确接地。

1. 派一个合格的电工检查喷枪和空气软管的电气接地是否连续。
2. 关闭 (O) ES On-Off 开关。

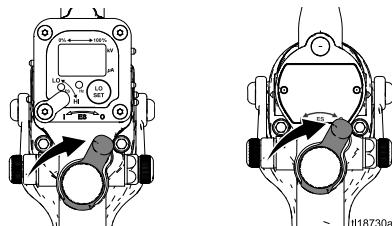

3. 关闭喷枪的供气和供料。按照 [泄压步骤, page 27](#) 进行操作。
4. 断开流体软管的连接。

5. 确保接地空气软管 (AH) 已连接且软管接地导线连接到真正的接地端。

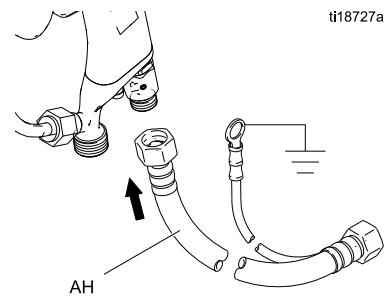

6. 测量喷枪手柄 (BB) 和真正接地端 (CC) 之间的电阻。使用最小 500 伏至最大 1000 伏的外加电压。电阻不应当超过 1 兆欧。参见图 16。
7. 如果电阻大于 1 兆欧 , 检查接地连接的紧固情况并确保空气软管接地导线连接到真正的接地端。如果电阻仍然太高 , 更换空气软管。


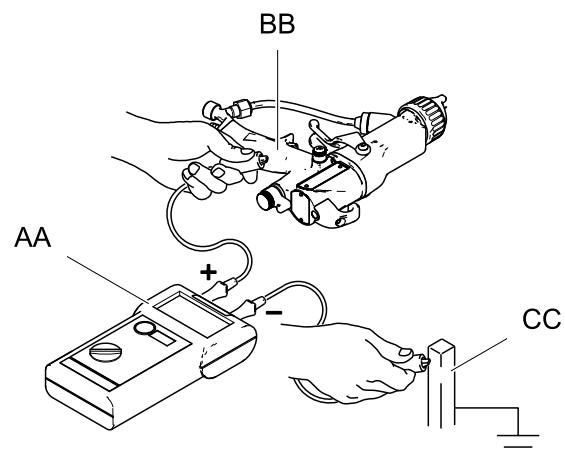


Figure 16 检查喷枪电气接地

检查流体的电阻率

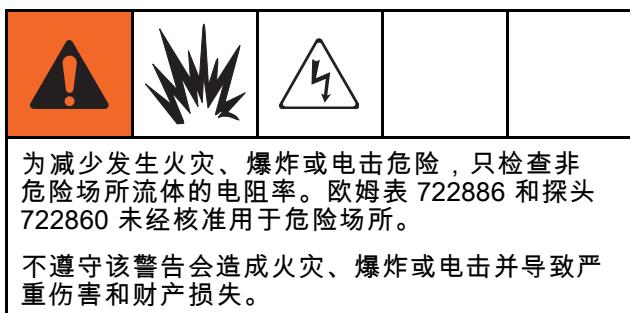

Graco 部件号为 722886 的欧姆表和 722860 探头作为附件提供，以检查喷涂流体的电阻率符合静电空气喷涂系统的要求。

遵守随欧姆表和探头一起提供的说明。20 兆欧-厘米及以上读数提供了最好的静电效果，建议采用此读数。

读数低于 20 兆欧-厘米时，需要高导电率配件包或高导电率软管。

Table 4。流体电阻率水平

兆欧-厘米			
1-7	7-20	20-200	200-2000
建议的高导电率配件包	可能需要高导电率配件包	最佳静电效果	良好静电效果

检查流体的粘度

若要检查流体的粘度，用户将需要：

- 一个粘度杯
 - 一个秒表。
1. 将粘度杯完全浸没在流体中。迅速提起杯子，完全取出杯子后立即启动秒表。
 2. 观察杯子底部流下的流体流。一旦流体流断开，立即关闭秒表。
 3. 记录流体的类型、耗费的时间和粘度杯的尺寸。
 4. 如果粘度太高或太低，请与涂料供应商联系。若有必要，可作调整。

使用前冲洗设备

设备在工厂已使用流体测试过。为避免污染流体，应当在使用设备前用适当的溶剂冲洗设备。

研磨材料准则

喷涂研磨材料时，请遵循以下准则：


- 为研磨材料订购部件号为 24N704 的电极（蓝色）。
- 正确调整喷嘴大小，将流体压力降至 30 磅/平方英寸（0.21 兆帕、2.1 巴）以下，形成 8-12 英寸（200-300 毫米）的流体流。
- 随时在满流位置，用流体调节旋钮操作喷枪。使用外部流体调节器，而不是流体调节旋钮来设置流体压力。
- 使用尽可能低的雾化和风扇气压，实现良好喷型。
- 按照 [每天清洗喷枪, page 29](#) 中的所有步骤进行。
- 每天检查一次电极，若电极受损，则予以更换。参见 [电极更换, page 39](#)。

操作

泄压步骤




1. 关闭 (O) ES On/Off 开关。

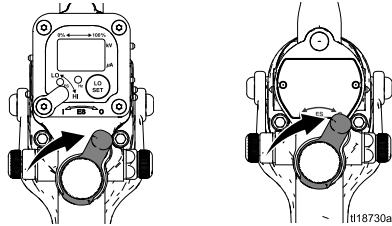


2. 关闭料源和喷枪的放气阀。




3. 朝接地的金属废液桶内扣动喷枪扳机，释放液体压力。

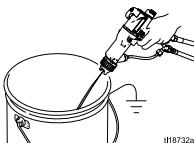

4. 打开泵的泄压阀，准备好废液桶接住排出物。准备再次喷涂之前，让泵的泄压阀一直开着。

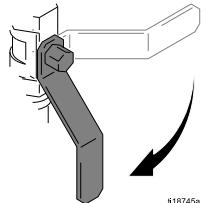

5. 如果喷嘴或软管完全堵塞或压力没有全部释放，慢慢拧松软管末端联接装置。清理喷嘴或软管。

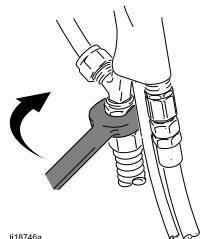


启动

执行 喷枪设置清单, page 18 的所有步骤。

关机


1. 冲洗喷枪，参见 冲洗, page 28。
2. 按照 泄压步骤, page 27 进行操作。
3. 使用喷枪挂钩将喷枪挂起，喷嘴指向下方。

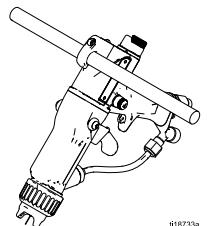

维护

冲洗

- 在更换流体之前、流体在设备内干固之前、在一天的工作结束时，在存放设备之前以及在修理设备之前，都要进行冲洗。
- 尽可能用最低的压力冲洗。检查接头是否泄漏，如有必要将其拧紧。
- 用与所分配的流体及设备的流体部件相适应的流体进行冲洗。

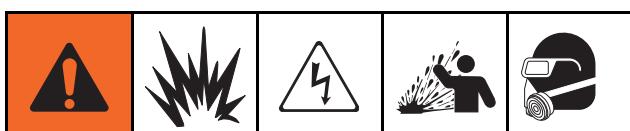


为避免火灾、爆炸及电击：

- 在冲洗喷枪之前，关闭 (O) 静电通断开关。
- 始终将设备和废弃物容器接地。
- 仅在通风良好的地方冲洗本设备。
- 仅使用 IIA 组冲洗涂料。优先选择不燃流体。
- 为了避免静电火花和流体飞溅伤害，请保持用尽可能低的压力冲洗。


注意事项

请勿使用二氯甲烷作为本枪的冲洗或清洗溶剂，因为它会损坏尼龙组件。

- 关闭 (O) ES On-Off 开关。

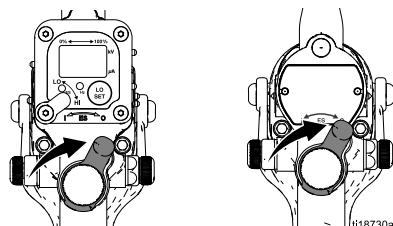


- 按照 [泄压步骤, page 27](#) 进行操作。

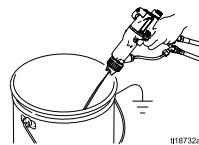


II18732a

- 料源更换为溶剂，或断开流体管路并将溶剂供应管路连接到喷枪。
- 将喷枪指向接地的金属桶内。进行冲洗，直到清洁的溶剂流出喷枪。

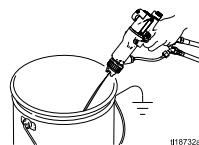


II18732a

- 按照 [泄压步骤, page 27](#) 进行操作。

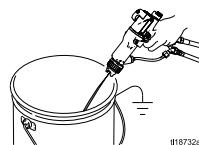

II18732a

- 关闭或断开溶剂管路。
- 使用喷枪挂钩将喷枪挂起，喷嘴向下。

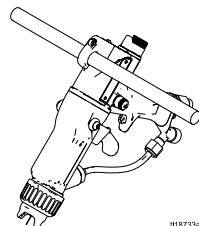


II18733a

- 准备再次喷涂时，重新连接供料管路。按照 [喷枪设置清单, page 18](#) 进行操作。

每天清洗喷枪


1. 关闭 (O) ES On-Off 开关。

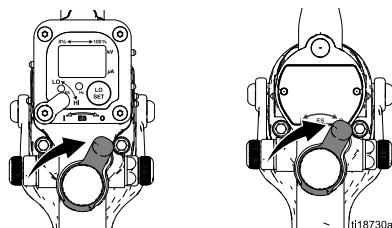


2. 冲洗喷枪。参见 [冲洗, page 28](#)。

3. 按照 [泄压步骤, page 27](#) 进行操作。


4. 用适当的溶剂清洗喷枪的外表面。使用软布。
将喷枪朝下，防止溶剂进入喷枪管道。请勿浸没喷枪。

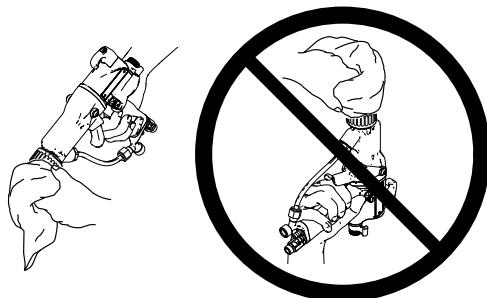

5. 卸下空气帽。

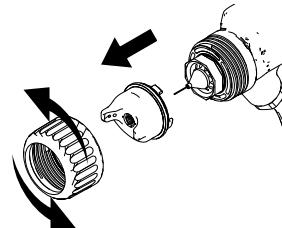


6. 用软刷和适当的溶剂清洗空气帽、固定环和喷嘴。

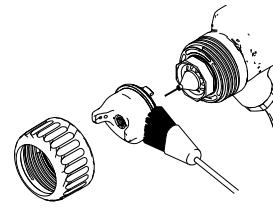

7. 若有必要，用牙签或其他柔软的工具清洗空气帽孔。请勿使用金属工具。




8. 重新装上空气帽。拧紧。

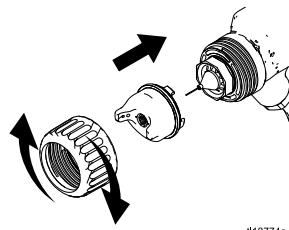


每天的系统保养

1. 按照 [泄压步骤, page 27](#) 进行操作。
2. 清洗流体和气路过滤器。
3. 检查是否有流体渗漏。拧紧所有接头。

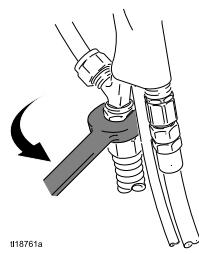


018761a

4. 清洗工件的吊架。使用不产生火花的工具。

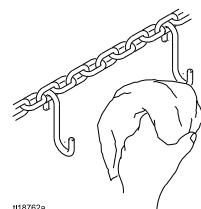

018762a


5. 检查扳机和阀的移动。若有必要可进行润滑。

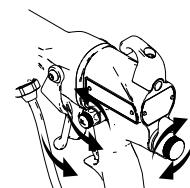

018541a

6. 检查喷枪电气接地, [page 25](#)。

7. 使用喷枪挂钩将喷枪挂起 , 喷嘴指向下方。

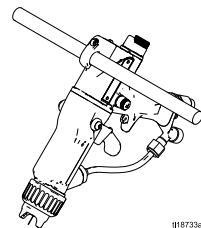


018733a

电气测试

采用下列步骤测试供电电源和枪身的状态，以及组件之间的电气连续性。

使用部件号 241079 (AA) 的兆欧表，施加电压 500 伏。按所示连接引线。

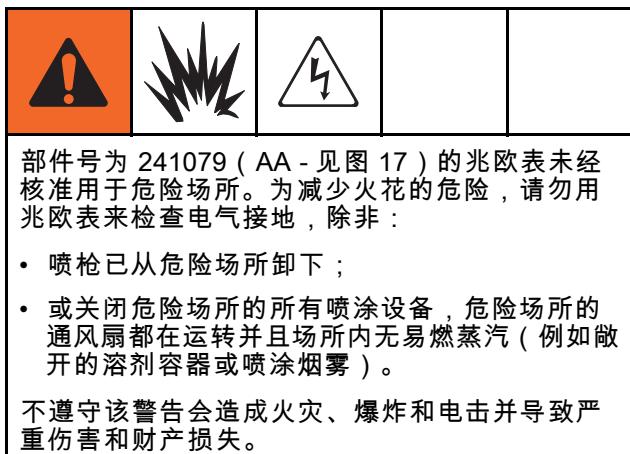

测试喷枪的电阻

1. 冲洗并干燥液道。
2. 仅用于型号 L40T14 和 L40T15 喷枪：测试枪筒连续性，以验证枪筒内的金属针是否正确接地。测量金属针脚 (GP) 和空气旋转接头 (21) 之间的电阻。此电阻必须小于 100 欧姆。如果电阻为 100 欧姆或以上，请更换枪身。
3. 所有喷枪：扣动喷枪扳机，测量电极针尖 (3) 和空气旋转接头 (21) 之间的电阻。电阻应当为：
 - 40 千伏喷枪为 75-120 兆欧
 - 60 千伏喷枪为 104-148 兆欧
 - 85 千伏喷枪为 148-193 兆欧

如果超出这个范围，测试未扣动扳机的喷枪。如果仍超出这个范围，转至 [测试供电电源的电阻, page 32](#)。如果电阻在范围之内，参见 [电气故障排除, page 35](#)，以了解不良性能的其他可能原因。


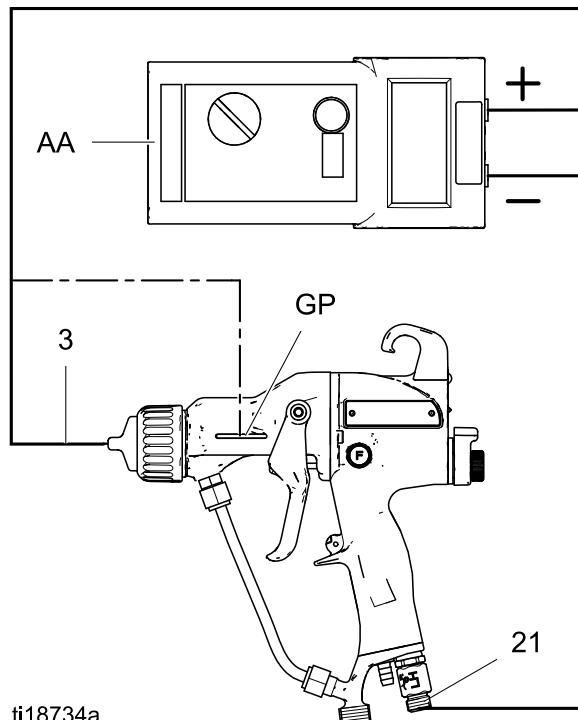


Figure 17 测试喷枪的电阻

测试供电电源的电阻

1. 卸下供电电源 (11)。参见 [供电电源拆卸与更换, page 43](#)。
2. 卸下供电电源的交流发电机 (15)。参见 [交流发电机拆卸及更换, page 44](#)。
3. 测量从供电电源的接地片 (EE) 到弹簧 (11a) 的电阻。电阻应当为：
 - 40 千伏喷枪为 60-85 兆欧
 - 60 千伏喷枪为 86-110 兆欧
 - 85 千伏喷枪为 130-160 兆欧
4. 如果电阻超出该范围，更换供电电源。如果电阻在范围之内，请参见 [测试电极电阻, page 32](#)。
5. 如果仍然有问题，参见 [电气故障排除, page 35](#)，了解不良性能的其他可能原因，或与 Graco 经销商联系。
6. 重新安装电源之前，确保弹簧 (11a) 已安装到位。

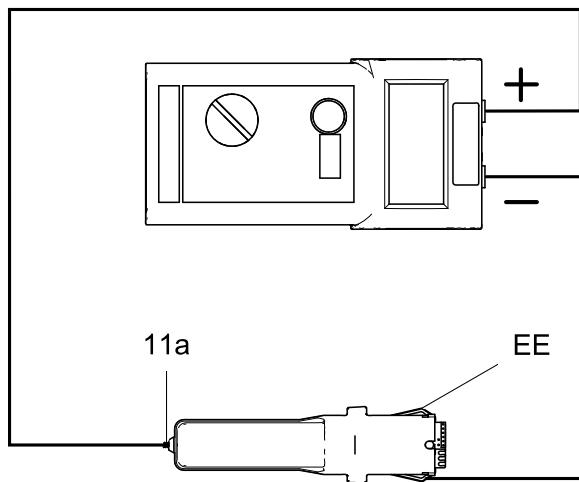

ti18735a


Figure 18 测试供电电源的电阻

测试电极电阻

取出电极 (3)。参见 [电极更换, page 39](#)。测量接触点 (HH) 和电极线 (GG) 之间的电阻。电阻应当为 8-30 兆欧。如果不在范围内，请更换电极。

注意：如果测试供电电源和电极后，喷枪电阻仍超出范围：

- 检查导电 O 形圈 (4a) 是否接触枪筒针。
- 检查供电电源弹簧 (11a) 是否接触枪筒针。

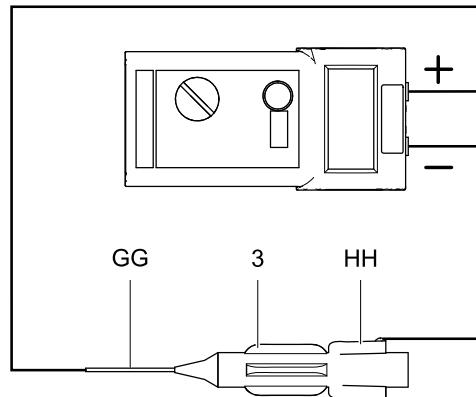

ti18736a

Figure 19 测试电极电阻

故障排除



安装和维修该设备需要接触到一些若操作不当可能造成电击或其他严重伤害的部件。除非是受过培训和合格的人员，否则不得安装或修理该设备。

在要求泄压时，为减少伤害的危险，请按照 [泄压步骤, page 27](#) 进行操作。

拆卸喷枪之前，尝试故障排除表中的所有可能办法。

喷型的故障排除

某些喷型问题是由于空气与流体未能适当平衡造成的。

故障	原因	解决办法
 	无流体。	重新加料。
	喷嘴/座松脱、肮脏或损坏。	清洗或更换喷嘴，参见 每天清洗喷枪, page 29 或 空气帽和喷嘴更换, page 38 。
	流体供应管中有空气。	检查料源。重新加注。
	喷型不好。	清洗或更换。参见 空气帽和喷嘴更换, page 38 。
	空气帽或喷嘴上有流体积累。	清洗。参见 每天清洗喷枪, page 29 。
 	扇形空气压力太高。	减小。
	流体太稀。	增加粘度。
	流体压力太低。	增大。
 	扇形空气压力太低。	增大。
	流体太稠。	降低粘度。
	流体太多。	减小流量。
	没有施加 50% 的搭接。	让喷道有 50% 的搭接。
	空气帽肮脏或损坏。	清洗或更换空气帽。参见 每天清洗喷枪, page 29 或 空气帽和喷嘴更换, page 38 。

喷枪操作故障排除

故障	原因	解决办法
喷雾太多。	雾化空气压力太高。	将限流阀关小或尽可能降低空气压力；喷枪在满电压时需要最小45 磅/平方英寸 (0.32 兆帕 , 3.2 巴) 的压力。
	流体太稀，或流速太慢。	增加粘度或提高流体流速。
“橘皮皱”用完。	雾化空气压力太低。	将雾化空气阀开大些或增加喷枪空气入口压力；使用必要的最低空气压力。
	流体混合或过滤情况差。	再混合或再过滤流体。
	流体太稠。	降低粘度。
流体从其密封部位泄漏。	密封件或杆磨损。	参见 密封杆修理, page 40 。
空气从喷枪前部泄漏。	空气阀未正确就位。	参见 空气阀修理, page 50 。
喷枪前部有流体泄漏。	流体密封杆或电极磨损或损坏。	更换密封杆 (2e) 或电极 (3)。 参见 密封杆修理, page 40 或 电极更换, page 39 。
	流体喷嘴座磨损。	更换喷嘴 (4)。参见 空气帽和喷嘴更换, page 38 。
	拧松流体喷嘴。	拧紧。
	喷嘴 O 形圈已损坏。	参见 空气帽和喷嘴更换, page 38 。
喷枪不喷。	供料少。	若有必要可加料。
	流体喷嘴肮脏或堵塞。	清洗。参见 每天清洗喷枪, page 29 。
	流体调节阀关闭或损坏。	打开阀门，或参见 ES On-Off 和流体调节阀的修理, page 49 。
空气帽肮脏。	空气帽和流体喷嘴未对准。	清洗掉空气帽和流体喷嘴座上的积料。参见 每天清洗喷枪, page 29 。
过量涂料绕回至操作员处。	接地不良。	参见 接地, page 21 。
	喷枪到部件的距离错误。	应为 8-12 英寸 (200-300 毫米)。

电气故障排除


故障	原因	解决办法
包覆不良。	ES On/Off 开关关闭 (O)。	打开 (I)。
	喷枪气压过低 (ES 指示器为琥珀色)。	检查喷枪的气压；满电压时喷枪所需最小气压为 45 磅/平方英寸 (0.32 兆帕 , 3.2 巴)。
	雾化空气压力太高。	减小。
	喷枪到部件的距离错误。	应为 8-12 英寸 (200-300 毫米)。
	不良接地的部件。	电阻必须为 1 兆欧或更低。清洗工件的吊架。
	喷枪电阻有故障。	参见 测试喷枪的电阻, page 31。
	低流体电阻率。	参见 检查流体的电阻率, page 26。
	流体从密封件 (2c) 处泄漏，导致短路。	参见 密封杆修理, page 40。
ES 或赫兹指示器不亮。	操作员受到轻微电击。	参见 接地, page 21。
	喷枪没有接地。	参见 检查喷枪电气接地, page 25 和 测试喷枪的电阻, page 31。
操作员受到工件电击。	工件没有接地。	电阻必须为 1 兆欧或更低。清洗工件的吊架。

故障排除

故障	原因	解决办法
电压/电流显示窗保持红色 (仅限智能型喷枪)。	喷枪过于靠近被喷部件。	喷枪和零件的距离应为 8–12 英寸 (200–300 毫米)。
	检查流体的电阻率。	参见 检查流体的电阻率, page 26 。
	喷枪肮脏。	参见 每天清洗喷枪, page 29 。
ES 或赫兹指示器为琥珀色。	交流发电机速度过慢。	增加气压 , 直到指示器变成绿色。为了避免过度雾化 , 使用雾化空气限流阀减少进入空气帽的雾化空气。
ES 或赫兹指示器为红色。	交流发电机速度过快。	降低气压 , 直到指示器变成绿色。
出现错误显示窗 , 赫兹指示器为红色 (仅限智能型喷枪)。	智能模块和电源失去联系。	检查智能模块与电源之间的连接是否良好。参见 智能模块更换, page 51 和 供电电源拆卸与更换, page 43 。

修理

准备要维修的喷枪

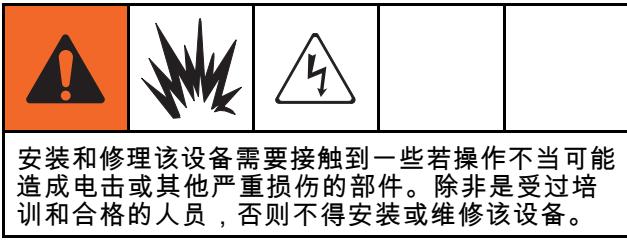

- 拆卸喷枪之前，尝试 [故障排除, page 33](#) 中所有可能的办法。
- 使用带衬垫钳口的台钳以防损坏塑料部件。
- 按照文中说明，给一些密封杆零件 (2) 和某些流体接头涂抹绝缘润滑脂 (44)。
- 给 O 形圈和密封圈稍稍涂抹非硅润滑脂。订购部件号为 111265 的润滑油。请勿涂抹太多的润滑脂。

- 只能使用 Graco 原装零部件。请勿混淆或使用其他 PRO 喷枪型号的部件。
- 可提供空气密封修理配件包 24N789。该配件包必须另行订购。配件包的零部件标有星号，例如 (6a*)。
- 可提供流体密封修理配件包 24N790。该配件包必须另行订购。配件包的零部件标有标志，例如 (2a‡)。
 - 冲洗喷枪。参见 [冲洗, page 28](#)。
 - 释放压力。参见 [泄压步骤, page 27](#)。
 - 断开喷枪空气和流体管路的连接。
 - 从工作现场卸下喷枪。修理场所必须清洁。

空气帽和喷嘴更换

注意事项

在拆卸喷嘴的同时扣动扳机以帮助喷枪泄压和防止任何残留在喷枪内的油漆或溶剂进入空气管道。

1. 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
2. 卸下固定环 (6) 和空气帽 (5)。
3. 使用多用工具 (41) 拆卸流体喷嘴 (4) 组件时扣动扳机。



注意事项

在小 O 形圈 (4b) 上涂抹部件号为 111265 的非硅润滑脂。请勿涂抹太多的润滑脂。不要润滑导电接触环 (4a)。

4. 确保导电接触环 (4a) 和小 O 形圈 (4b) 在喷嘴 (4) 上的适当位置。稍稍润滑小 O 形圈 (4b)。
注意：导电接触环 (4a) 可能会在与枪筒针接触的位置出现一些磨损。这是正常现象，无需更换。
5. 确保电极针 (3) 用手拧紧。
6. 使用多用工具 (41) 安装流体喷嘴 (4) 时扳住喷枪。拧紧到流体喷嘴在枪筒中就位（用手拧紧后再拧 1/8 至 1/4 圈）。
7. 装上空气帽 (5) 和固定环 (6)。确保 U 形杯 (6a*) 就位，唇缘朝前。

8. 参见 测试喷枪的电阻, page 31。


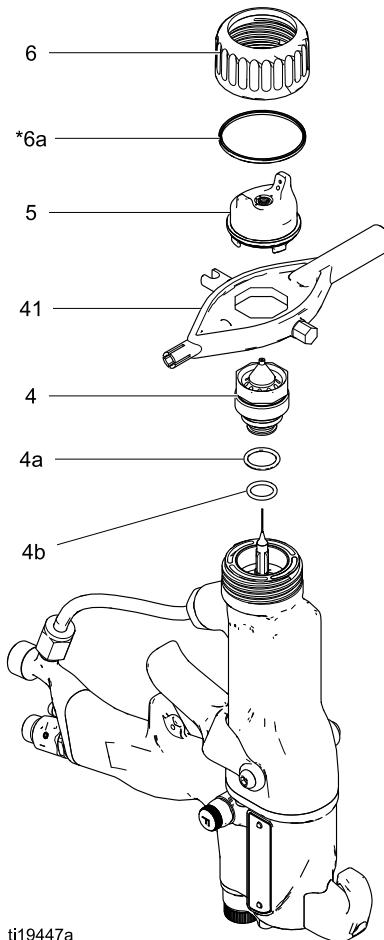


Figure 20 空气帽和喷嘴更换

电极更换

1. 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
 2. 卸下空气帽和喷嘴。参见 空气帽和喷嘴更换, page 38。
 3. 使用多用工具 (41) 拧下电极 (3)。
- 注意事项**

为了避免塑料螺纹损坏，安装电极时必须非常小心。
4. 将低强度（紫色）Loctite® 或相等的螺纹密封剂涂在电极和密封杆螺纹上。安装电极用手拧紧。不要拧得太紧。
 5. 装上流体喷嘴和空气帽。参见 空气帽和喷嘴更换, page 38。
 6. 参见 测试喷枪的电阻, page 31。

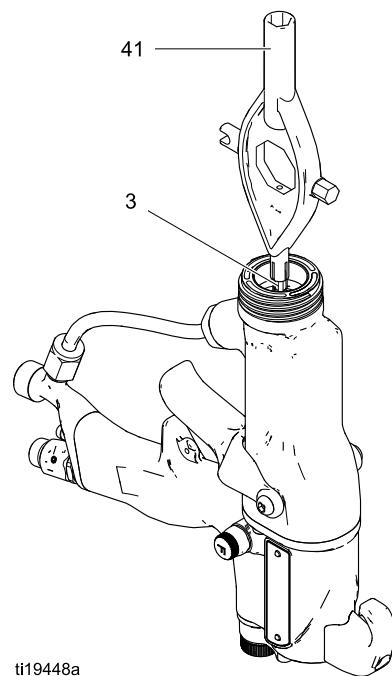

ti19448a

Figure 21 电极更换

流体密封杆拆卸

1. 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
2. 卸下空气帽和流体喷嘴。参见 空气帽和喷嘴更换, page 38。
3. 取出电极。参见 电极更换, page 39。
4. 拧松扳机螺钉 (13) 并卸下扳机 (12)。
5. 使用多用工具 (41) 卸下密封杆 (2)。卸下弹簧 (17)。
6. 检查所有部件有无磨损或损坏，若有必要可将其更换。

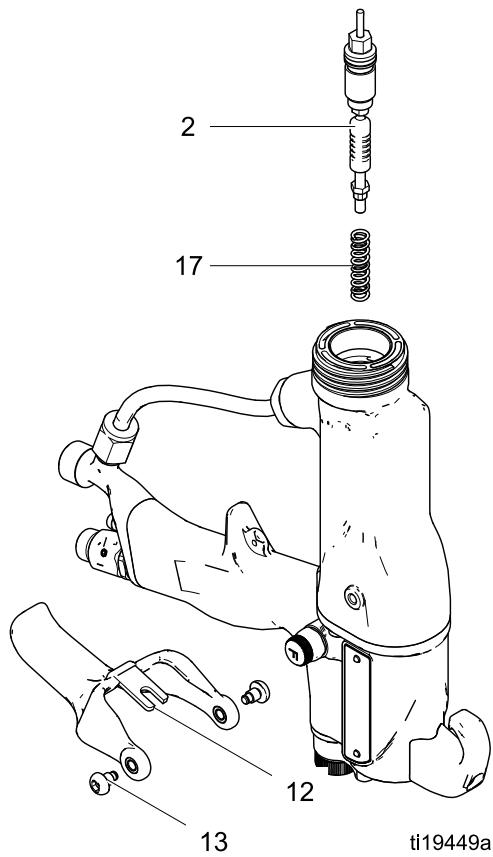


Figure 22 流体密封杆拆卸


密封杆修理

注意：用户可按单独部件或按组件的方式更换密封杆。

调整引导和滞后气流

注意：喷枪在流体流出之前开始排放空气，流体停止流出之后停止气流。密封杆组件在出厂时已作预先调整，以便提供适当的引导和滞后的空气。只在必要时按如下所示步骤进行调整。

1. 拆卸螺母 (2k) 上的弹簧 (17)。
2. 用六角扳手夹住密封杆的末端。拧出两个调节螺母 (2j 和 2k)，增加气流引导/滞后的时间。建议调整半圈，不超过一整圈。

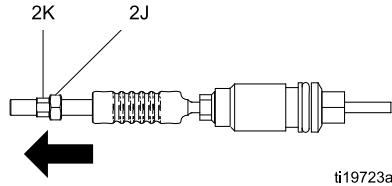

3. 将两个螺母拧在一起拧紧，将它们固定在新位置。

装上密封杆

注意：将流体密封杆装入枪筒之前，确保枪筒内表面清洁。用软刷或布清除所有残留物。检查枪筒内侧有无高压电弧造成的痕迹。如果有痕迹，更换枪筒。

1. 将密封螺母 (2f) 和密封圈 (2b‡) 放到流体杆 (2e) 上。密封螺母的平面部位必须朝向流体杆的后部。密封 O 形圈必须背向密封螺母。
2. 给撑杆 (2h‡) 的内部空腔加注绝缘润滑脂 (44)。按所示方向将撑杆放到流体杆 (2e) 上。给撑杆的外侧充分地涂抹绝缘润滑脂。
3. 将流体密封件 (2c‡) 放到密封杆 (2e) 上，唇缘朝向杆前部。安装枪针密封件 (2d‡)，凸端朝向流体密封件，然后安装外壳 (2g)。

4. 轻轻拧紧密封螺母 (2f)。沿密封杆滑动密封外壳 (2g) 组件的阻力为 3 磅 (13.3 牛) 时，密封螺母正确拧紧。若有必要拧紧或拧松密封螺母。
5. 将 O 形圈 (2a‡) 安装在外壳 (2g) 的外侧。给 O 形圈涂抹非硅润滑脂，部件号 111265。请勿涂抹太多的润滑脂。
6. 如图所示，装上弹簧 (17) 让其顶住螺母 (2j)。
7. 将密封杆组件 (2) 安装到枪筒内。使用多用工具 (41) 拧紧组件直到刚好妥贴。
8. 装上电极。参见 [电极更换, page 39](#)。
9. 装上喷嘴和空气帽。参见 [空气帽和喷嘴更换, page 38](#)。
10. 装上扳机 (12) 和螺钉 (13)。
11. 参见 [测试喷枪的电阻, page 31](#)。

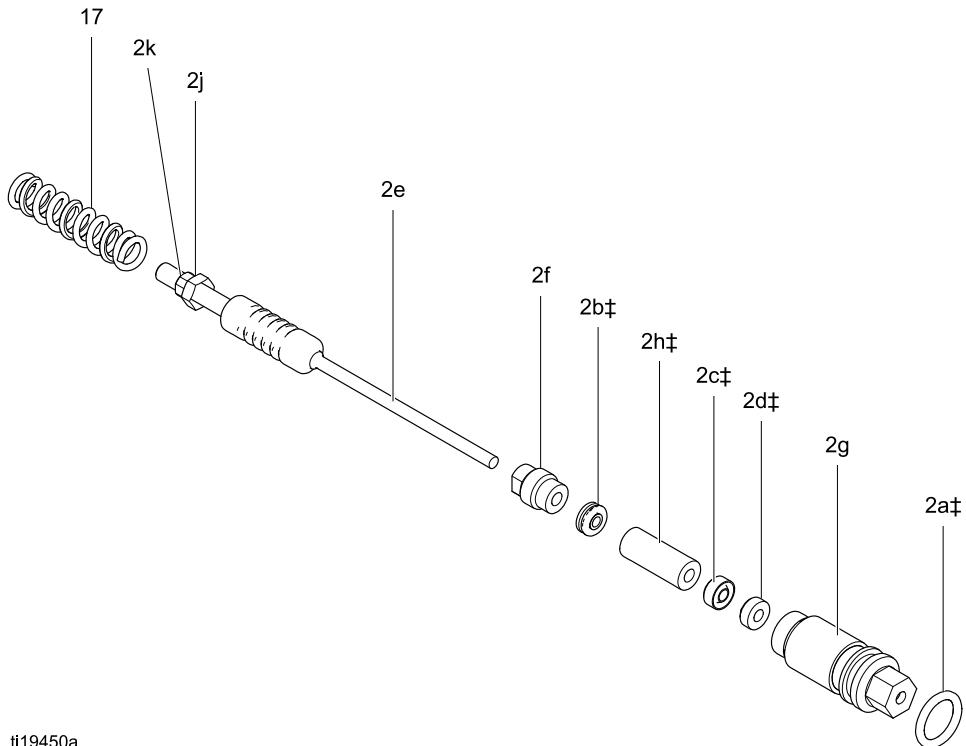


Figure 23 密封杆

ti19450a

枪筒拆卸

- 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
- 从支架的流体接头 (20) 上小心地拧松螺母 (N)。将管子 (T) 拉出接头。确保两个套圈 (7、8) 和螺母留在管子上。
- 拧松两个螺钉 (27)。

注意事项

为避免损坏供电电源 (11)，将枪筒 (1) 直着拉出喷枪手柄 (16)。若有必要可轻轻向两侧移动枪筒，使其脱离喷枪手柄。

- 一只手握牢喷枪手柄 (16)，将枪筒 (1) 直着拉出手柄。

注意：如果供电电源仍在枪筒内，请从枪筒上卸下交流发电机/供电电源组件。

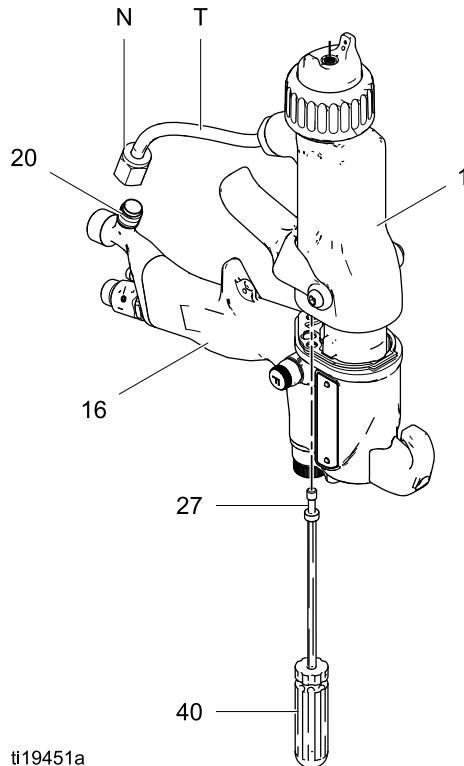


Figure 24 枪筒拆卸

枪筒安装

- 确保垫片 (28*) 和接地弹簧 (18) 均已就位。确保垫片空气孔都正确对准。垫片如有损坏，请予以更换。
- 确保弹簧 (11a) 在供电电源 (11) 尖端的适当位置。在供电电源尖端涂抹大量绝缘润滑脂 (44)。将枪筒 (1) 放到供电电源上方并放到喷枪手柄 (16) 上。
- 对角并均匀地拧紧两个螺钉 (27) (妥贴后大约再拧半圈或用 15–25 in-lb, 1.7–2.8 N·m 的扭力拧紧)。不要过分拧紧螺钉 (27)。
- 将流体管 (T) 组装到支架的管接头 (20) 内。确保套圈 (7、8) 都已就位。将螺母 (N) 牢牢拧紧在接头上。确保拧紧顶部接头。
- 参见 测试喷枪的电阻, page 31。

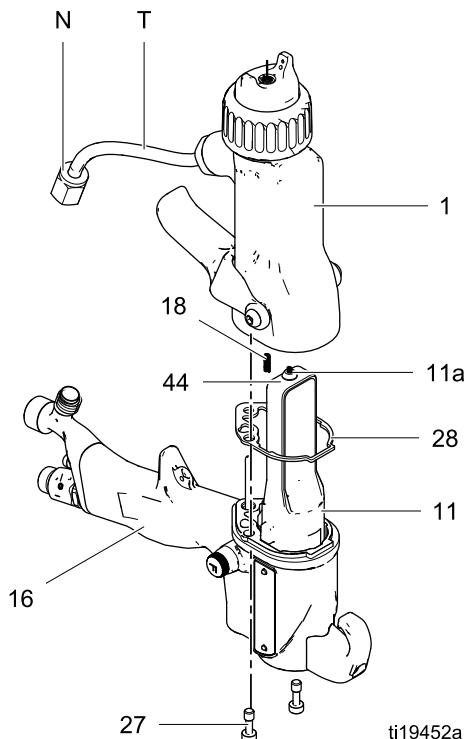


Figure 25 枪筒安装

供电电源拆卸与更换

- 检查喷枪手柄供电电源的空腔有无垃圾或湿气。用一块干净的干抹布清洁。
 - 请勿让垫片 (28) 暴露在溶剂中。垫片如有损坏，请予以更换。
- 参见 [准备要维修的喷枪, page 37](#)。
 - 参见 [枪筒拆卸, page 42](#)。

注意事项

小心操作供电电源 (11) 以免损坏。

- 用手抓牢供电电源 (11)。轻轻地向两侧移动，让供电电源/交流发电机组件脱离喷枪手柄 (16)，然后小心将其直着拉出。仅限在智能型喷枪上，断开手柄顶部位置插口 (CS) 连接。
- 检查供电电源和交流发电机有无损坏。
- 要将供电电源 (11) 与交流发电机 (15) 分离，须断开供电电源的 3 线带状连接器 (PC) 连接。仅限在智能型喷枪上，断开供电电源的 6 针柔性电路 (24) 连接。朝上推交流发电机，使之脱离供电电源。
- 参见 [测试供电电源的电阻, page 32](#)。如有必要更换供电电源。要修理交流发电机，参见 [交流发电机拆卸及更换, page 44](#)。



- 仅适用智能型：连接 6 针柔性电路 (24) 至供电电源。
- 将 3 线带状连接器 (PC) 连接到供电电源。把带向前卷起，置于供电电源下方。将交流发电机 (15) 朝下推至供电电源 (11) 上。

- 将供电电源/交流发电机组件插入喷枪手柄 (16)。确保接地片 (EE) 与手柄相接触。在智能型喷枪上，将 6 针柔性电路 (24) 的连接器与手柄顶部位置的插口 (CS) 对准。把供电电源/交流发电机组件推入手柄的同时将连接器牢牢推入插口。

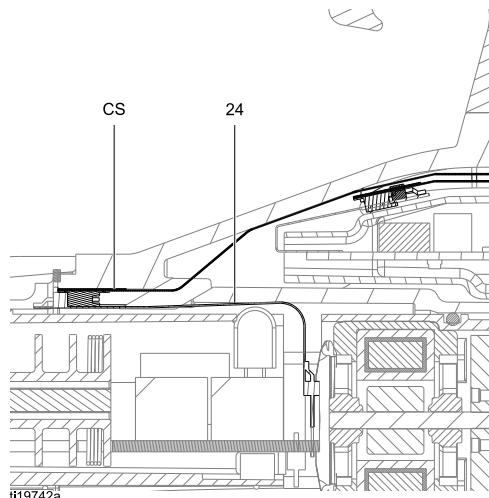


Figure 26 连接柔性电路

- 确保垫片 (28*)、接地弹簧 (18) 和供电电源弹簧 (11a) 均已就位。把枪筒 (1) 组装到手柄 (16) 上。参见 [枪筒安装, page 42](#)。
- 参见 [测试喷枪的电阻, page 31](#)。

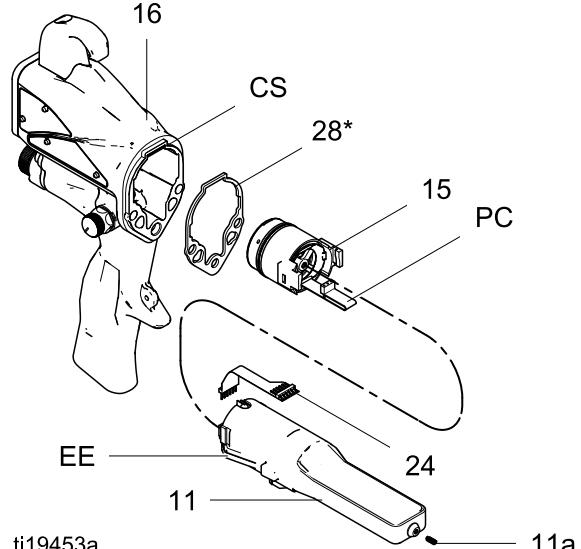


Figure 27 供电电源

交流发电机拆卸及更换

注意：在运转 2000 小时之后，更换交流发电机的轴承。订购部件号为 24N706 的轴承配件包。配件包所含零部件已用标志(♦)标出。

- 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
- 卸下供电电源/交流发电机组件，断开交流发电机。参见 供电电源拆卸与更换, page 43。
- 测量 3 线连接器 (PC) 两个外侧端子之间的电阻；电阻应当为 2.0-6.0 欧姆。如果电阻超出该范围，更换交流发电机的线圈 (15a)。
- 使用平头螺丝刀撬开外壳 (15d) 上的卡箍 (15h)。使用薄刀片或螺丝刀拆卸空气帽 (15f)。
- 必要时旋转风扇 (15e)，这样风扇叶片能够清洁外壳 (15d) 的四个轴承凸舌 (T)。

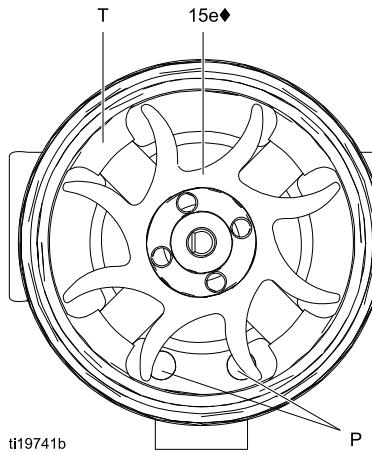


Figure 28 风扇方向

- 将风扇和线圈组件 (15a) 从外壳 (15d) 前部推出。

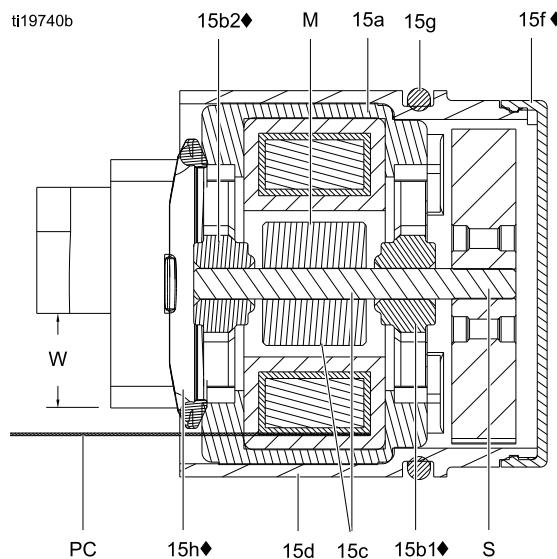


Figure 29 交流发电机横截面


(参考 28♦ 未在图中显示。)

注意事项

请勿刮擦或损坏磁铁 (M) 或转轴 (S)。请勿在拆装轴承时挤压或损坏 3 线连接器 (PC)。

- 将线圈组件 (15a) 固定在工作台上，使风扇端朝上。使用宽边螺丝刀撬开转轴 (S) 上的风扇 (15e)。
- 卸下顶部轴承 (15b2)。
- 卸下底部轴承 (15b1)。
- 将新的底部轴承 (15b1♦) 安装在轴 (S) 的较长端。轴承的较平侧面必须背向磁铁 (M)。装入线圈 (15a)，使轴承叶片与线圈表面齐平。
- 将新的顶部轴承 (15b2♦) 按压在转轴较短端上，使轴瓦与线圈 (15a) 表面齐平。轴承的较平侧面必须背向线圈。

12. 将线圈组件 (15a) 固定在工作台上，使风扇端朝上。将风扇 (15e♦) 按压在转轴 (S) 较长端上。风扇叶片必须按照说明进行定向。
13. 小心将线圈组件 (15a) 按压至外壳 (15d♦) 前部，同时将线圈的针脚与外壳槽位对齐。3 线连接器 (PC) 必须位于外壳止动舌上较宽凹槽 (W) 的下方，如图 45 所示。确保线圈对其针脚 (P) 的位置如图 44 所示。
14. 旋转风扇 (15e)，使扇叶清洁外壳背部的四个轴承止动舌 (T)。确保底部轴承 (15b1♦) 与止动舌对准。
15. 使线圈完全位于外壳中 (15d♦)。用卡箍 (15h♦) 进行固定，确保止动舌与外壳上的槽位咬合。
16. 确保 O 形圈 (15g*) 就位。装上空气帽 (15f♦)。
17. 将交流发电机装上供电电源，并把两个零部件装入手柄。参见 [供电电源拆卸与更换, page 43](#)。

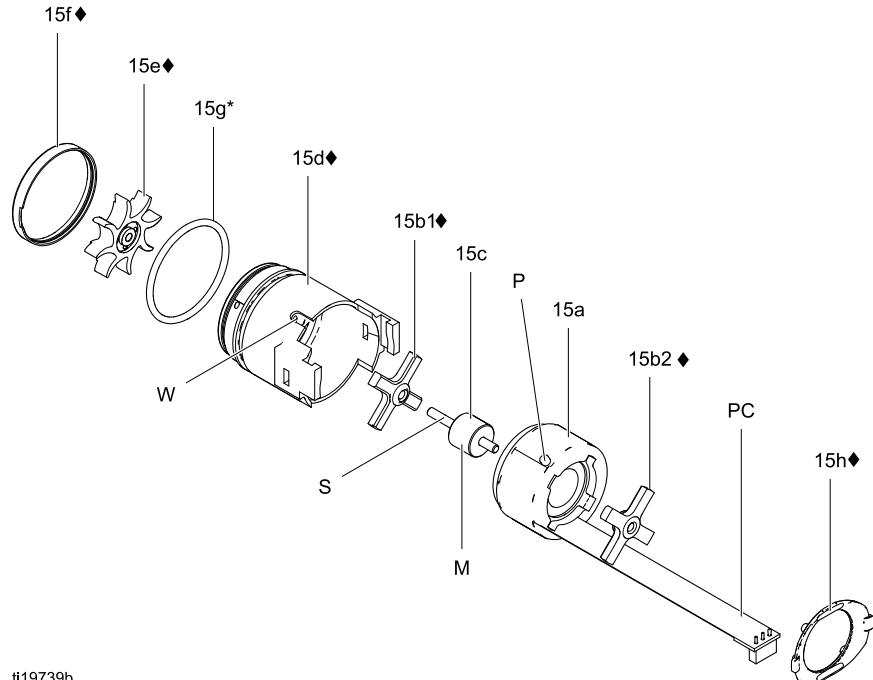


ti19739b

Figure 30 交流发电机

流体管拆卸与更换

1. 从支架 (20) 上卸下螺母 (22)。
2. 拧松接头 (9)，以从枪筒 (1) 上卸下流体管 (14)。
3. 在接头 (9) 和 O 形圈 (10) 的螺纹上涂抹绝缘润滑脂 (44)。确保套圈 (7、8) 都已就位。
注意：注意：在 40 千伏喷枪上，不使用 O 形圈 (10★)，套圈 (7★) 和 (8★) 是顶部接头 (9) 的组成部分。
注意：在 60 和 85 千伏喷枪上，检查套筒 (SL) 是否位于流体管顶部附近。
4. 将接头 (9) 滑到流体管 (14) 上，然后将接头穿进枪筒 (1)。用 25-35 in-lb (2.8-3.9 N·m) 的扭力拧紧。
5. 套圈 (7、8) 固定在支架 (20) 上时，将螺母 (22) 牢牢拧在支架上。确保拧紧顶部接头。

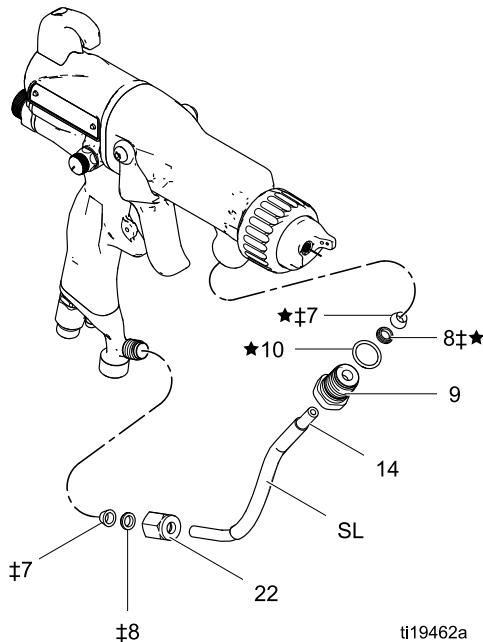

ti19462a

Figure 31 流体管

扇形空气调节阀修理

1. 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
2. 用一把扳手夹住阀室 (30a) 的平面部位 , 将阀从手柄 (16) 上拧下。


注意 :用户可按组件 (转到第 9 步) 的方式更换阀门或只更换 O 形圈 (第 3-9 步)。

3. 卸下固定环 (30d)。
4. 逆时针转动阀杆 (30b) , 直到其脱离阀室 (30a)。
5. 检查 O 形圈 (30c)。如有损坏 , 可将其卸下。
6. 清洗所有零部件并检查是否磨损或损坏。

注意 :使用非硅润滑脂 , 部件号为 111265。不要涂抹太多的润滑脂。

7. 重新组装扇形空气阀 (30) 时 , 稍稍润滑阀门的螺纹并将阀杆 (30b) 完全拧入阀室 (30a) 直到触底。装上 O 形圈 (30c*) , 进行润滑 , 并拧下阀杆直到 O 形圈进入阀室。
8. 重新组装固定环 (30d)。从阀室中拧下阀杆 , 直到其被固定环挡住。

9. 用一把扳手夹住阀室的平面部位 , 将阀门组件 (30) 拧入喷枪手柄 (16)。用 15 磅英寸 (1.7 N) 的扭力拧紧。

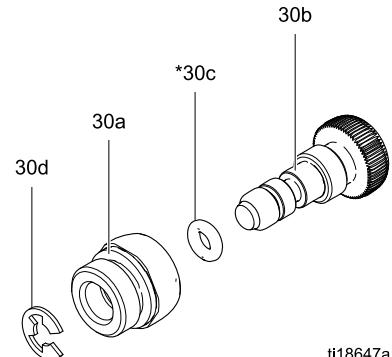


ti18647a

Figure 32 扇形空气调节阀

雾化空气限流阀的修理


1. 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
2. 用一把扳手夹住阀室 (29a) 的平面部位, 将阀从手柄 (16) 上拧下。
注意: 用户可按组件 (转到第 9 步) 的方式更换阀门或只更换 O 形圈 (第 3-9 步)。
3. 拆下阀杆 (29e)。卸下固定环 (29d)。
4. 逆时针转动阀体 (29b), 直到其脱离阀室 (29a)。
5. 检查 O 形圈 (29c)。如有损坏, 可将其卸下。
6. 清洗所有零部件并检查是否磨损或损坏。
7. 重新组装雾化空气限流阀 (29) 时, 稍稍润滑 O 形圈 (29c), 并将阀体 (29b) 完全拧入阀室 (29a) 直到触底。
8. 重新组装固定环 (29d)。将阀杆 (29e) 拧入阀体 (29b) 一半。
9. 将阀杆的槽 (S) 与喷枪手柄的肋条 (R) 对齐。用一把扳手夹住阀室的平面部位, 将阀门组件 (29) 拧入喷枪手柄 (16)。用 15 磅英寸 (1.7 N) 的扭力拧紧。

注意: 如果不需要雾化空气限流阀, 可装上随供的管塞 (42)。

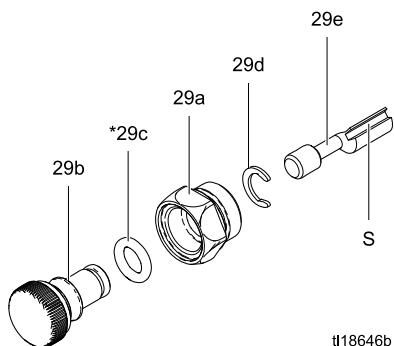

tl18646b

Figure 33 雾化空气限流阀

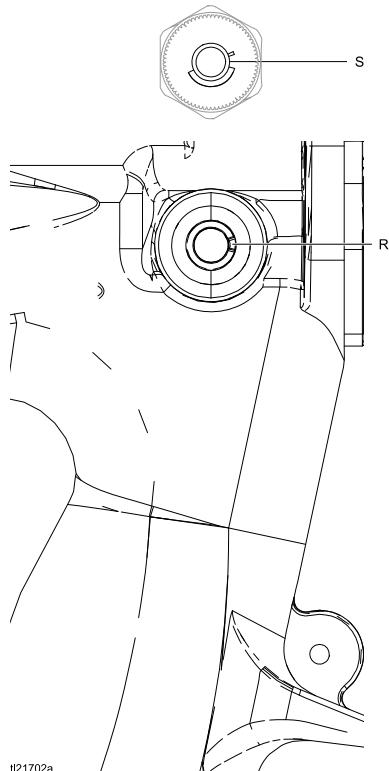


tl21702a

Figure 34 对齐阀杆

ES On-Off 和流体调节阀的修理

1. 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
2. 松开外加螺丝 (26p)。从手柄上卸下阀 (26)。
3. 给 O 形圈 (26b* 和 26m*) 涂抹非硅润滑脂，部件号为 111265。请勿涂抹太多的润滑脂。
4. 清洗并检查零部件有无损坏。必要时更换。
注意：固定板 (26h) 上的突出部位必须朝上。
5. 重新装上阀门。用 15-25 英寸磅 (1.7-2.8 牛·米) 的扭力拧紧螺钉 (27)。

注意：零部件请勿涂抹太多的润滑脂。O 形圈上过多的润滑油会挤入喷枪的空气通道并损害工件漆饰。

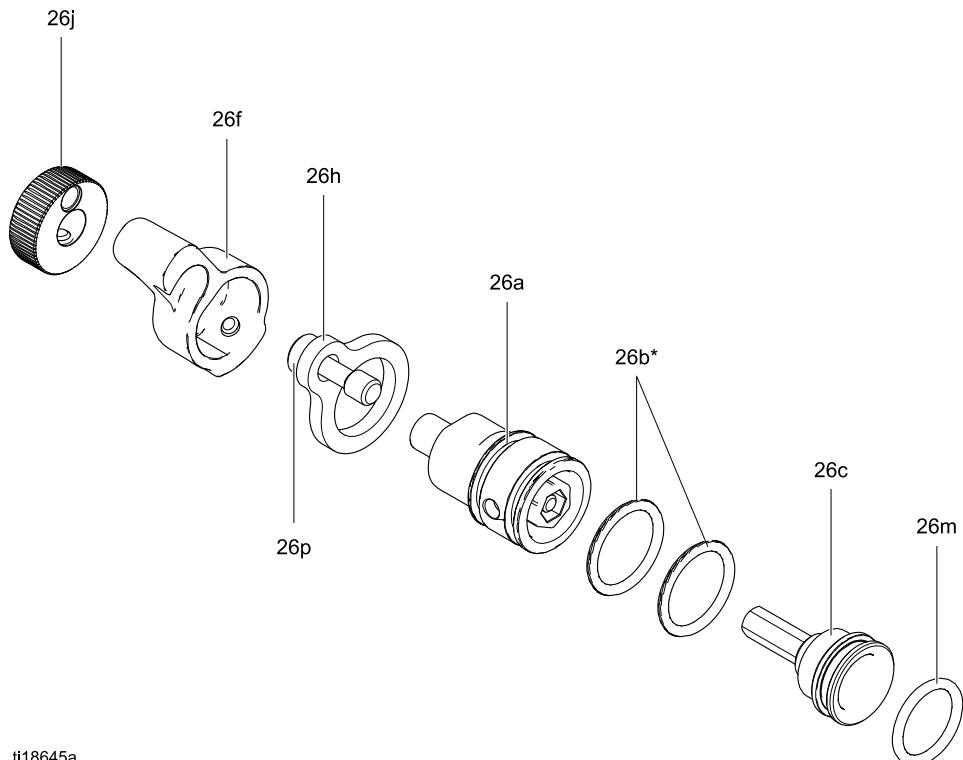

ti18645a

Figure 35 ES On-Off 和流体调节阀

空气阀修理

1. 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
2. 参见 枪筒拆卸, page 42。
3. 卸下螺钉 (13) 和扳机 (12)。
4. 卸下 ES On-Off 阀。参见
ES On-Off 和流体调节阀的修理, page 49。
5. 卸下弹簧 (34)。
6. 推动空气阀杆前部, 将其推出手柄后部。检查橡胶密封圈 (23a*) , 如有损坏请更换。
7. 检查 U 形杯 (35)。除非 U 形杯损坏, 否则不要拆卸。如果已卸下, 要装上新的 U 形杯, 将唇缘朝向喷枪手柄 (16)。将 U 形杯放在空气阀杆上, 帮助它在喷枪手柄中就位。
8. 将空气阀 (23) 和弹簧 (34) 装入喷枪手柄 (16)。
9. 安装 ES On-Off 阀。参见
ES On-Off 和流体调节阀的修理, page 49。
10. 装上扳机 (12) 和螺钉 (13)。
11. 参见 枪筒安装, page 42。

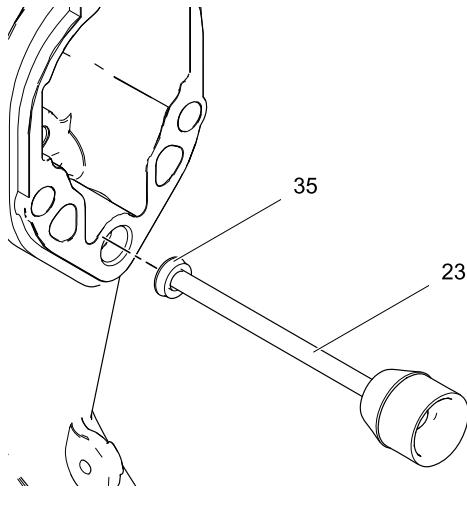


Figure 36 安装 U 形杯

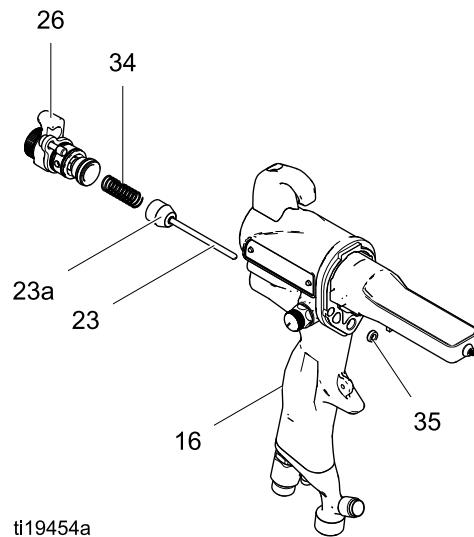


Figure 37 空气阀

智能模块更换

如果出现错误显示窗，则说明智能模块与电源断开。
检查智能模块与电源之间的连接是否良好。

如果模块的 LED 灯不亮，则更换模块。

1. 参见 [准备要维修的喷枪, page 37](#)。
2. 卸下智能模块盒 (31a) 左下角的枢轴螺钉 (31e)、O 形圈 (31f) 和 ES HI/LO 开关 (31c)。
3. 卸下模块盒上剩下的三个螺钉 (31d)。
4. 从喷枪背部拉出智能模块。将带状电缆 (RC) 与喷枪手柄中的连接器 (GC) 断开。
5. 卸下垫片 (31b)。
6. 在新盒 (31a) 上安装新垫片 (31b)。确保垫片的缺口角在顶部。
7. 将模块的带状电缆 (RC) 与喷枪的电缆 (GC) 对齐，然后将它们滑到一起，如图所示。将连接的电缆卷入喷枪手柄的凹槽内。安装模块，使其与喷枪手柄的后部齐平。
8. 将枢轴螺钉 (31e)、O 形圈 (31f) 和 ES HI/LO 开关安装在智能模块盒 (31a) 的左下角。
9. 装上剩下的三个螺钉 (31d)。用 7-9 英寸磅 (0.8-1.0 牛·米) 的扭力拧紧。

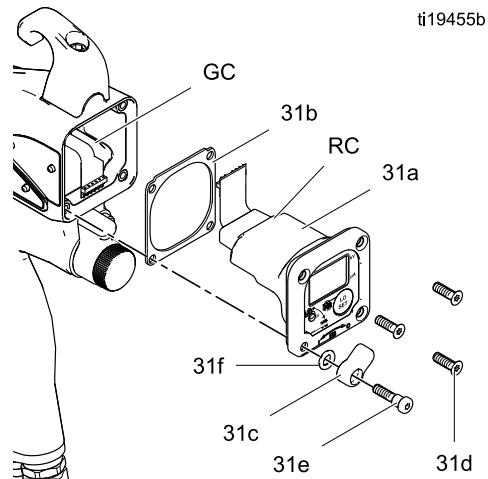


Figure 38 智能模块

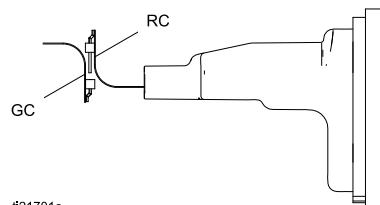


Figure 39 对齐带状电缆

空气旋转接头和排气阀更换

1. 参见 准备要维修的喷枪, page 37。
2. 要更换排气阀：
 - a. 卸下夹子 (43) 和排放管 (36)。
 - b. 从喷枪手柄 (16) 上拧下旋转接头 (21)。旋转接头为左旋螺纹。卸下支架 (20)。
 - c. 从手柄 (16) 上拉出排气阀 (19)。检查 O 形圈 (19a)，若有必要可更换。
 - d. 将 O 形圈 (19a*) 安装在排气阀 (19) 上。给 O 形圈涂抹一层薄薄的非硅润滑脂。
 - e. 将排气阀 (19) 安装在手柄 (16) 上。
 - f. 在旋转接头 (21) 的顶螺纹上涂抹螺纹密封剂。固定支架 (20)，将旋转接头拧入喷枪手柄 (16)。用 75-85 英寸磅 (8.4-9.6 牛·米) 的扭力拧紧。
 - g. 安装管子 (36) 和夹子 (43)。
3. 要更换进气口旋转接头：
 - a. 从喷枪手柄 (16) 上拧下旋转接头 (21)。旋转接头为左旋螺纹。
 - b. 在旋转接头的顶螺纹上涂抹螺纹密封剂。将旋转接头拧入喷枪手柄。用 75-85 英寸磅 (8.4-9.6 牛·米) 的扭力拧紧。

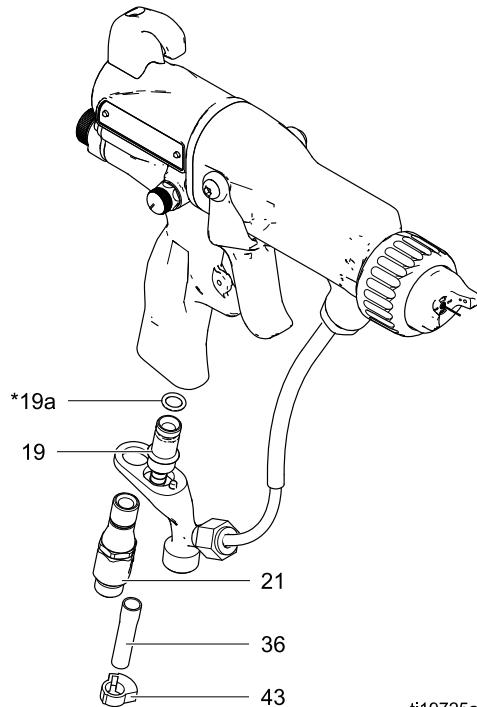


Figure 40 空气入口管接头和排气阀

零部件

标准型空气喷枪组件

部件号 L40T10 40 千伏静电空气喷枪，B 系列


部件号 L40T14 40 千伏高效静电空气喷枪，B 系列

部件号 L60T10 60 千伏静电空气喷枪，B 系列

部件号 L60T11 60 千伏静电圆形喷枪，B 系列

部件号 L60T12 60 千伏静电喷枪，B 系列，带 1.2 毫米 喷嘴

部件号 L85T10 85 千伏静电空气喷枪，B 系列

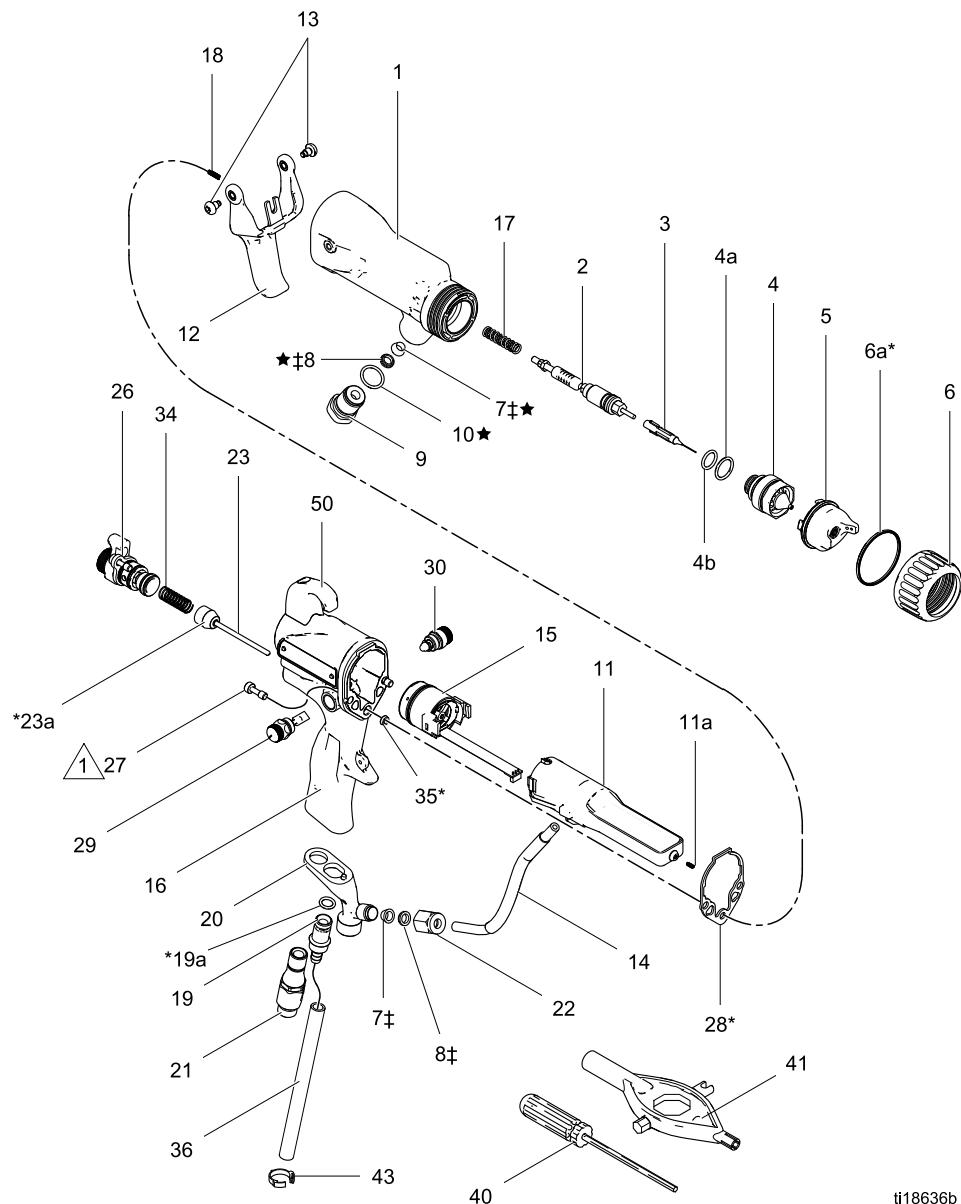

用 20 英寸磅 (2 牛·米) 的扭力拧紧。

零部件

部件号 L40T10 40 千伏静电空气喷枪 , B 系列

部件号 L40T14 40 千伏高效静电空气喷枪 , B 系列

部件号 L60T10 60 千伏静电空气喷枪 , B 系列

部件号 L60T11 60 千伏静电圆形喷涂 , B 系列 ; 参见 圆形喷涂组件, page 55

部件号 L60T12 60 千伏静电空气喷枪 , B 系列 , 带 1.2 毫米 喷嘴

部件号 L85T10 85 千伏静电空气喷枪 , B 系列

参考号	部件号	说明	数量
1■	24N665	阀体 , 喷枪 ; 40 千伏喷枪	1
	24N666	阀体 , 喷枪 ; 60 千伏喷枪	1
	24N667	阀体 , 喷枪 ; 85 千伏喷枪	1
	24N668	阀体 , 喷枪 ; 40 千伏高效喷枪	1
2	参见 密封杆组件, page 62		1
3	24N651	针 , 电极	1
4	24N616	针 , 1.5 毫米 ; 包括 4a 和 4b	1
	24N615	针 , 1.2 毫米 ; 包括 4a 和 4b	1
	24N729	针 , 圆形喷涂 ; 包括 4a 和 4b ; 参见 圆形喷涂组件, page 55	1
4a	24N645	O 形圈 , 导电性	1
4b	111507	O 形圈 ; 氟橡胶	1
5	24N477	空气帽	1
	24N731	空气帽 , 圆形喷涂 ; 参见 圆形喷涂组件, page 55	1
6	24N644	环 , 固定器 ; 包括 6a	1
6a*	198307	密封件 , U 杯 , UHMWPE	1
7‡★	111286	套圈 , 前 ; 40 千伏喷枪	1
	111286	套圈 , 前 ; 60 和 85 千伏喷枪	2
8‡★	111285	套圈 , 后 ; 40 千伏喷枪	1
	111285	套圈 , 后 ; 60 和 85 千伏喷枪	2
9	24N656	管件 , 流体 ; 40 千伏喷枪	1
	24N657	管件 , 流体 ; 60 千伏喷枪	1
	24N658	管件 , 流体 ; 85 千伏喷枪	1
10★	102982	密封 , O 形圈 ; 60 和 85 千伏 喷枪	1
11	24N659	电源 , 40 千伏喷枪	1
	24N660	电源 , 60 千伏喷枪	1
	24N661	电源 , 85 千伏喷枪	1
11a	24N979	弹簧	1
12	24N663	扳机 , 包括第 13 项	1
13	24A445	螺丝 , 扳机 ; 每包 2 个	1

参考号	部件号	说明	数量
14	24N695	管子 , 流体 ; 40 千伏喷枪	1
	24N696	管子 , 流体 , 带衬套 ; 40 千伏 喷枪	1
	24N697	管子 , 流体 , 带衬套 ; 85 千伏 喷枪	1
15	24N664	参见 交流发电机组件, page 63	1
16	24N751	手柄 ; 40 千伏喷枪	1
	24N752	手柄 ; 60 千伏喷枪	1
	24N753	手柄 ; 85 千伏喷枪	1
17	185111	弹簧 , 压缩	1
18	197624	弹簧 , 压缩	1
19	249323	阀 , 排气	1
19a*	112085	O形圈	1
20	24N741	托架	1
21	24N626	旋转 , 空气入口 ; M12 x 1/4 npsm(m) ; 左旋螺纹	1
22	24N698	螺母	1
23	24N633	空气阀	1
23a*	276733	密封 , 空气阀	1
26**	24N630	参见 ES On-Off 和流体调节阀, page 64	1
27	24N740	螺丝 , 六角头 ; sst; 每包 2 个	1
28*	24N699	密封 , 枪筒	1
29	24T304	参见 雾化空气限流阀的修理, page 65	1
	24N733	仅用于圆形喷枪 ; 参见 雾化空气限流阀的修理, page 65	1
30	24N634	参见 扇形空气调节阀的修理, page 65	1
	24N732	仅用于圆形喷枪 ; 参见 扇形空气调节阀的修理, page 65	1
34	185116	弹簧 , 压缩	1
35*	188749	密封 , u 形杯	1

参考号	部件号	说明	数量
36	185103	管子，排气；1/4 英寸(6 毫米)内径(以松散方式发运)	1
40	107460	工具，扳手，球形端头；4 毫米(以松散方式发运)	1
41	276741	多工具(以松散方式发运)	1
42	24N786	塞子，限流阀(以松散方式发运；用于替代第 29 项)	1
43	110231	夹子，排气管(以松散方式发运)	1
44	116553	润滑脂，绝缘；1 盎司(30 毫升)管子(未显示)	1
45	117824	手套，导电性，中；每包 12 个；也提供小(117823)和大(117825)尺寸	1

▲ 可免费提供各种危险和警告标牌、标签及卡片更换件。

* 包括在空气密封修理配件包 24N789 内的零部件
(请另行订购)。

‡ 包括在流体密封修理配件包 24N790 内的零部件
(请另行订购)。


■ 喷枪枪体(参考1)包括枪筒垫圈(参考 28)。

** 可为客户提供 EX 开合阀限制器套件 26A160 和高雾化空气压力应用。如果涡轮灯指示器为红色且您想要保持更高的应用空气压力，则使用该附件。安装该套件，然后按需调整压力，以确保在绿灯下运行。

注意：注意：在 40 千伏喷枪上，不使用 O 形圈(10★)，套圈(7★)和(8★)是顶部接头(9)的组成部分。

参考号	部件号	说明	数量
46	24N603	盖子，喷枪，40 和 60 千伏喷枪；每包 10 个	1
	24N604	盖子，喷枪，85 千伏喷枪；每包 10 个	1
47▲	179791	警告标签(未显示)	1
48▲	16P802	警告，标识(未显示)	1
49	24N730	扩散器，仅用于圆形喷枪； 圆形喷涂组件, page 55	1
50	24N783	锁钩；包括螺丝	1


圆形喷涂组件

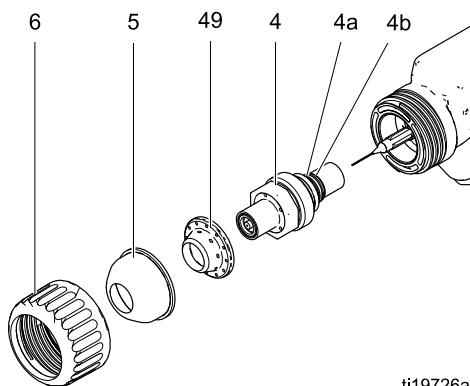

ti19726a

标准型高导电率空气喷枪组件

零件号 L40T13 40 kV	静电高导电空气喷枪，标准喷嘴
零件号 L40T16 40 kV	静电高导电空气喷枪，B 系列
零件号 L40T15 40 kV	高效静电空气喷枪，B 系列
零件号 L60T13 60 kV	静电高导电空气喷枪，标准喷嘴
零件号 L60T16 60 kV	静电高导电空气喷枪，B 系列
零件号 L85T16 85 kV	静电高导电空气喷枪，B 系列

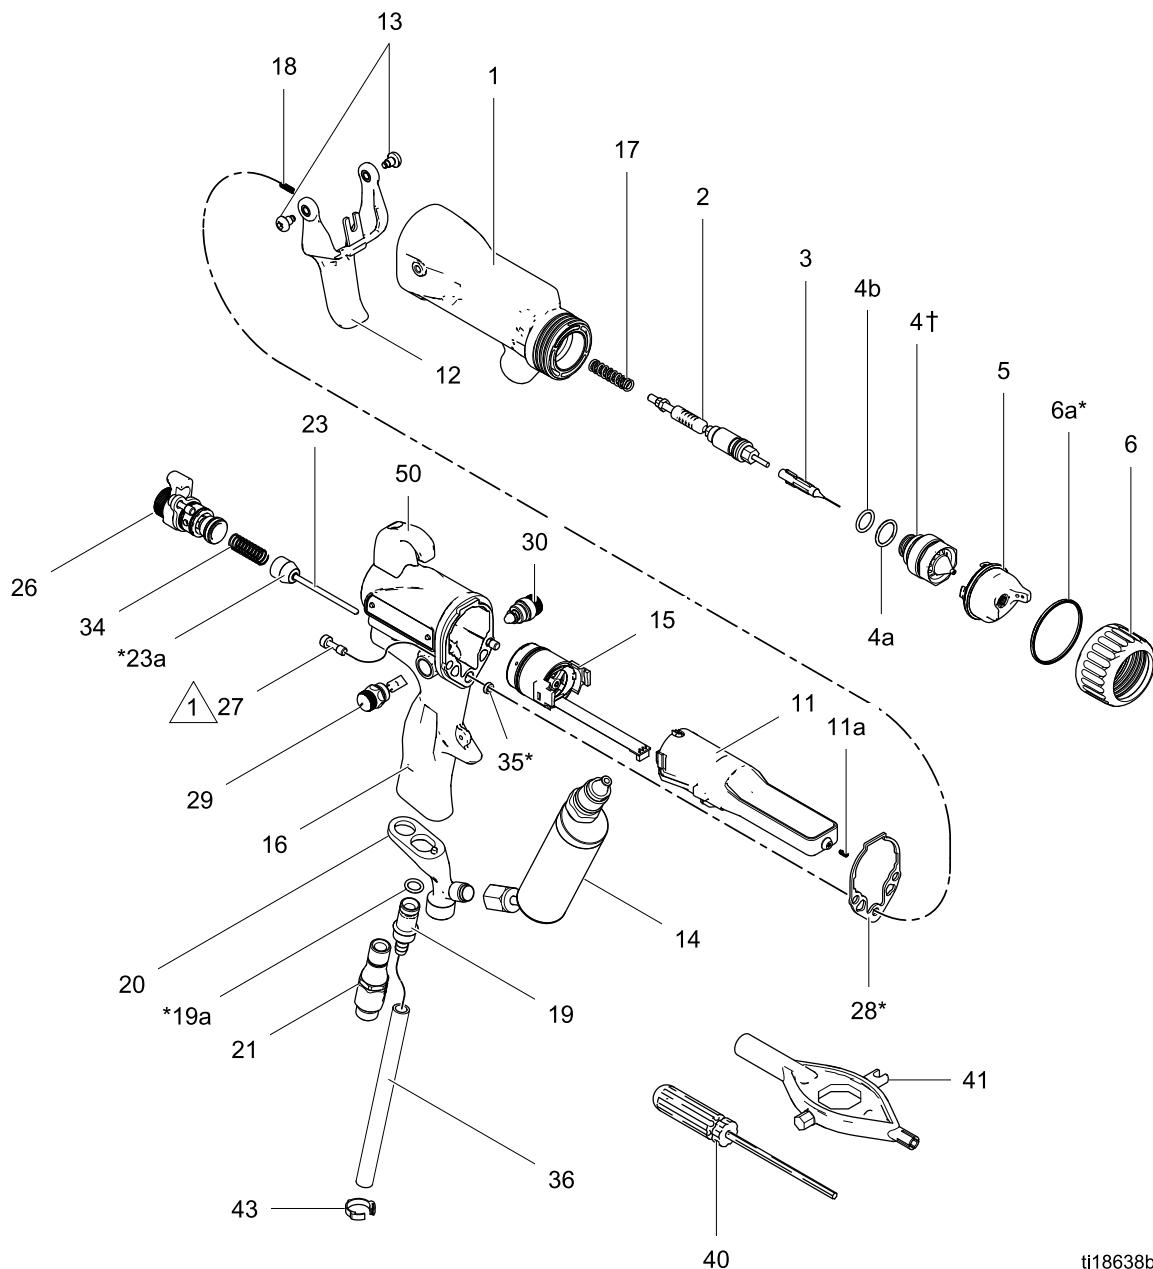

 1 用 20 英寸磅 (2 牛·米) 的扭力拧紧。

零件号 L40T13 40 kV 静电高导电空气喷枪，标准 喷嘴
 零件号 L40T16 40 kV 静电高导电空气喷枪，B 系列
 零件号 L40T15 40 kV 高效静电空气喷枪，B 系列
 零件号 L60T13 60 kV 静电高导电空气喷枪，标准 喷嘴
 零件号 L60T16 60 kV 静电高导电空气喷枪，B 系列
 零件号 L85T16 85 kV 静电高导电空气喷枪，B 系列

参考号	部件号	说明	数量
1■	24N665	阀体，喷枪；40 千伏喷枪	1
	24N666	阀体，喷枪；60 千伏喷枪	1
	24N667	阀体，喷枪；85 千伏喷枪	1
	24N668	阀体，喷枪；40 千伏高效喷枪	1
2	参见 密封杆组件, page 62		1
3	24N704	针，电极	1
4†	24N623	针；包括 4a 和 4b	1
4a	24N645	O 形圈，导电性	1
4b	111507	O 形圈；氟橡胶	1
5	24N477	空气帽	1
6	24N644	环，固定器；包括 6a	1
6a*	198307	密封件，U 杯，UHMWPE	1
11	24N659	电源，40 千伏喷枪	1
	24N660	电源，60 千伏喷枪	1
	24N661	电源，85 千伏喷枪	1
11a	24N979	弹簧	1
12	24N663	扳机，包括第 13 项	1
13	24A445	螺丝，扳机；每包 2 个	1
14	参见 高导电率流体管组件, page 67		1
15	24N664	参见 交流发电机组件, page 63	1
16	24N751	手柄；40 千伏喷枪	1
	24N752	手柄；60 千伏喷枪	1
	24N753	手柄；85 千伏喷枪	1
17	185111	弹簧，压缩	1
18	197624	弹簧，压缩	1
19	249323	阀，排气	1
19a*	112085	O形圈	1
20	24N741	托架	1
21	24N626	旋转，空气入口；M12 x 1/4 npsm(m)；左旋螺纹	1

▲ 可免费提供各种危险和警告标牌、标签及卡片更换件。

* 包括在空气密封修理配件包 24N789 内的零部件（请另行订购）。


参考号	部件号	说明	数量
23	24N633	空气阀	1
23a*	276733	密封，空气阀	1
26	24N630	参见 ES On-Off 和流体调节阀, page 64	1
27	24N740	螺丝，六角头；sst；每包 2 个	1
28*	24N699	密封，枪筒	1
29	24T304	参见 雾化空气限流阀的修理, page 65	1
30	24N634	参见 扇形空气调节阀的修理, page 65	1
34	185116	弹簧，压缩	1
35*	188749	密封，u 形杯	1
36	185103	管子，排气；1/4 英寸(6 毫米)内径(以松散方式发运)	1
40	107460	工具，扳手，球形端头；4 毫米(以松散方式发运)	1
41	276741	多工具(以松散方式发运)	1
42	24N786	塞子，限流阀(以松散方式发运；用于替代第 29 项)	1
43	110231	夹子，排气管(以松散方式发运)	1
44	116553	润滑脂，绝缘；1 盎司(30 毫升)管子(未显示)	1
45	117824	手套，导电性，中；每包 12 个；也提供小(117823)和大(117825)尺寸	1
46	24N603	盖子，喷枪，40 和 60 千伏喷枪；每包 10 个	1
	24N604	盖子，喷枪，85 千伏喷枪；每包 10 个	1
47▲	179791	警告标签(未显示)	1
48▲	16P802	警告，标识(未显示)	1
50	24N783	锁钩；包括螺丝	1

■ 喷枪枪体(参考1)包括枪筒垫圈(参考28)。

† 型号 L40T13 和 L60T13 使用 24N616 喷嘴。

智能型高导电率空气喷枪组件

部件号 L60M16 60 千伏静电高导电率空气喷枪组件，B 系列
 部件号 L85M16 85 千伏静电高导电率空气喷枪组件，B 系列

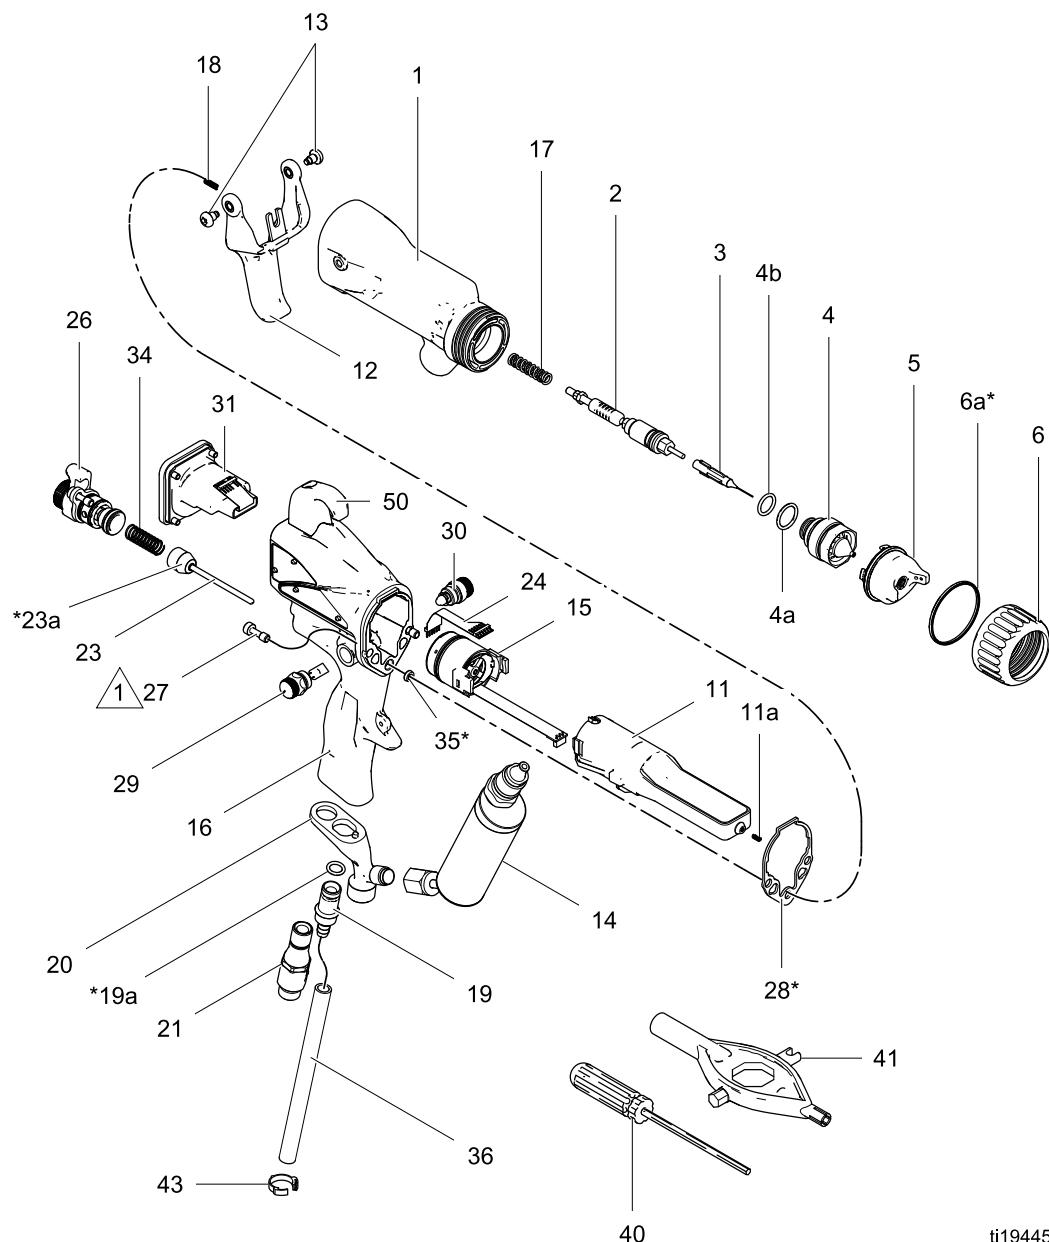

ti19445b

用 20 英寸磅 (2 牛·米) 的扭力拧紧。

部件号 L60M16 60 千伏静电高导电率空气喷枪组件 , B 系列
 部件号 L85M16 85 千伏静电高导电率空气喷枪组件 , B 系列

参考号	部件号	说明	数量
1■	24N666	阀体 , 喷枪 ; 60 千伏喷枪	1
	24N667	阀体 , 喷枪 ; 85 千伏喷枪	1
2	参见 密封杆组件, page 62		1
3	24N704	针 , 电极	1
4	24N623	针 ; 包括 4a 和 4b	1
4a	24N645	O 形圈 , 导电性	1
4b	111507	O 形圈 ; 氟橡胶	1
5	24N477	空气帽	1
6	24N644	环 , 固定器 ; 包括 6a	1
6a*	198307	密封件 , U 杯 , UHMWPE	1
11	24N660	电源 , 60 千伏喷枪	1
	24N661	电源 , 85 千伏喷枪	1
11a	24N979	弹簧	1
12	24N663	扳机 , 包括第 13 项	1
13	24A445	螺丝 , 扳机 ; 每包 2 个	1
14	参见 高导电率流体管组件, page 67		1
15	24N664	参见 交流发电机组件, page 63	1
16	24N754	手柄 ; 智能 ; 60 千伏喷枪	1
	24N755	手柄 ; 智能 ; 85 千伏喷枪	1
17	185111	弹簧 , 压缩	1
18	197624	弹簧 , 压缩	1
19	249323	阀 , 排气	1
19a*	112085	O 形圈	1
20	24N741	托架	1
21	24N626	旋转 , 空气入口 ; M12 x 1/4 npsm(m) ; 左旋螺纹	1
23	24N633	空气阀	1
23a*	276733	密封 , 空气阀	1

▲ 可免费提供各种危险和警告标牌、标签及卡片更换件。


* 包括在空气密封修理配件包 24N789 内的零部件
 (请另行订购) 。

参考号	部件号	说明	数量
24	245265	电路 , 挠性	1
26	24N630	参见 ES On-Off 和流体调节阀, page 64	1
27	24N740	螺丝 , 六角头 ; sst; 每包 2 个	1
28*	24N699	密封 , 枪筒	1
29	24T304	参见 雾化空气限流阀的修理, page 65	1
30	24N634	参见 扇形空气调节阀的修理, page 65	1
31	24N756	参见 智能模块组件, page 66	1
34	185116	弹簧 , 压缩	1
35*	188749	密封 , u 形杯	1
36	185103	管子 , 排气 ; 1/4 英寸 (6 毫米) 内径 (以松散方式发运)	1
40	107460	工具 , 扳手 , 球形端头 ; 4 毫米 (以松散方式发运)	1
41	276741	多工具 (以松散方式发运)	1
42	24N786	塞子 , 限流阀 (以松散方式发 运 ; 用于替代第 29 项)	1
43	110231	夹子 , 排气管	1
44	116553	润滑脂 , 绝缘 ; 1 盎司 (30 毫升) 管子 (未显示)	1
45	117824	手套 , 导电性 , 中 ; 每包 12 个 ; 也提供小 (117823) 和大 (117825) 尺寸	1
46	24N603	盖子 , 喷枪 , 60 千伏喷枪 ; 每 包 10 个	1
	24N604	盖子 , 喷枪 , 85 千伏喷枪 ; 每 包 10 个	1
47▲	179791	警告标签 (未显示)	1
48▲	16P802	警告 , 标识 (未显示)	1
50	24N783	锁钩 ; 包括螺丝	1

■ 喷枪枪体 (参考 1) 包括枪筒垫圈 (参考 28) 。

智能型空气喷枪组件

部件号 L60M10 60 千伏静电空气喷枪，B 系列
 部件号 L60M12 60 千伏静电空气喷枪，B 系列，带 1.2 毫米喷嘴
 部件号 L85M10 85 千伏静电空气喷枪，B 系列

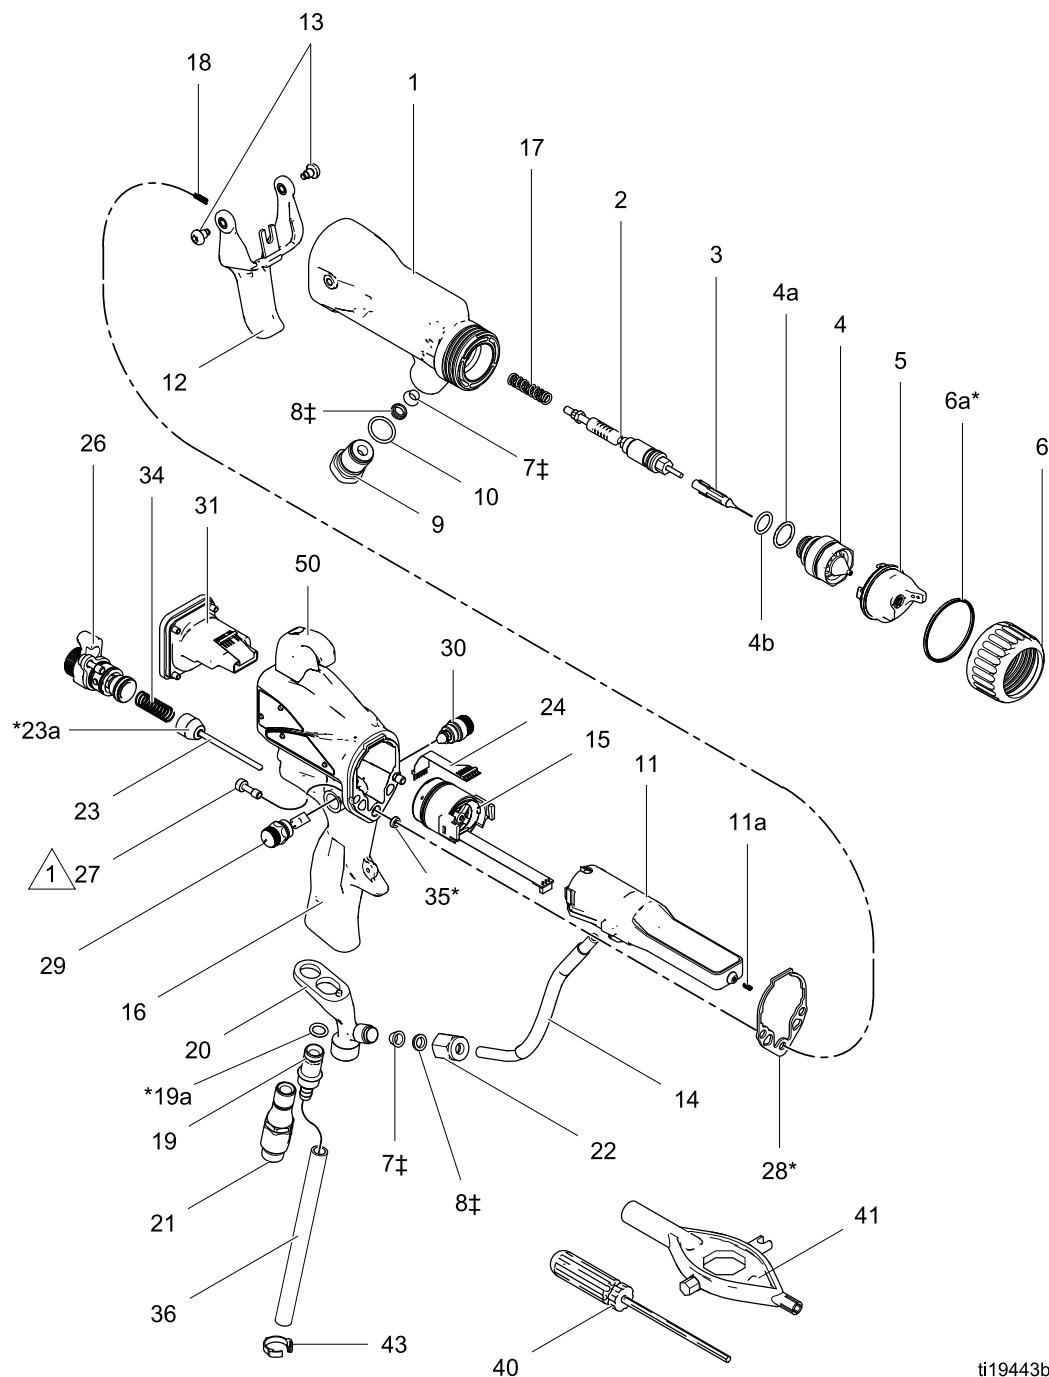

用 20 in-lb (2 N·m) 的扭力拧紧。

ti19443b

部件号 L60M10 60 千伏静电空气喷枪 , B 系列

部件号 L60M12 60 千伏静电空气喷枪 , B 系列 , 带 1.2 毫米喷嘴

部件号 L85M10 85 千伏静电空气喷枪 , B 系列

参考号	部件号	说明	数量
1■	24N666	阀体 , 喷枪 ; 60 千伏喷枪	1
	24N667	阀体 , 喷枪 ; 85 千伏喷枪	1
2	参见 密封杆组件 , page 62		1
3	24N651	针 , 电极	1
4	24N616	针 , 1.5 mm ; 包括 4a 和 4b	1
	24N615	针 , 1.2 mm ; 包括 4a 和 4b	1
4a	24N645	O 形圈 , 导电性	1
4b	111507	O-RING; fluoroelastomer	1
5	24N477	空气帽	1
6	24N644	环 , 固定器 ; 包括 6a	1
6a*	198307	密封件 , U 杯 , UHMWPE	1
7‡	111286	套圈 , 前	2
8‡	111285	套圈 , 后	2
9	24N657	管件 , 流体 ; 60 千伏喷枪	1
	24N658	管件 , 流体 ; 85 千伏喷枪	1
10	102982	PACKING, o-ring	1
11	24N660	电源 , 60 千伏喷枪	1
	24N661	电源 , 85 千伏喷枪	1
11a	24N979	弹簧	1
12	24N663	扳机 , 包括第 13 项	1
13	24A445	螺丝 , 扳机 ; 每包 2 个	1
14	24N696	管子 , 流体 , 带衬套 ; 40 千伏喷枪	1
	24N697	管子 , 流体 , 带衬套 ; 85 千伏喷枪	1
15	24N664	参见 交流发电机组件 , page 63	1
16	24N754	手柄 ; 智能 ; 60 千伏喷枪	1
	24N755	手柄 ; 智能 ; 85 千伏喷枪	1
17	185111	SPRING, compression	1
18	197624	SPRING, compression	1
19	249323	阀 , 排气	1
19a*	112085	O形圈	1
20	24N741	托架	1
21	24N626	旋转 , 空气入口 ; M12 x 1/4 npsm(m) ; 左旋螺纹	1

▲ 可免费提供各种危险和警告标牌、标签及卡片更换件。

* 包括在空气密封修理配件包 24N789 内的零部件
(请另行订购) 。

参考号	部件号	说明	数量
22	24N698	螺母	1
23	24N633	空气阀	1
23a*	276733	密封 , 空气阀	1
24	245265	电路 , 挠性	1
26	24N630	参见 ES On-Off 和流体调节阀 , page 64	1
27	24N740	螺丝 , 六角头 ; sst; 每包 2 个	1
28*	24N699	密封 , 枪筒	1
29	24T304	参见 雾化空气限流阀的修理 , page 65	1
30	24N634	参见 扇形空气调节阀的修理 , page 65	1
31	24N756	参见 智能模块组件 , page 66	1
34	185116	SPRING, compression	1
35*	188749	密封 , u 形杯	1
36	185103	管子 , 排气 ; 1/4 in. (6 mm) 内 径 (以松散方式发运)	1
40	107460	工具 , 扳手 , 球形端头 ; 4 mm (以松散方式发运)	1
41	276741	多工具 (以松散方式发运)	1
42	24N786	塞子 , 限流阀 (以松散方式发 运 ; 用于替代第 29 项)	1
43	110231	夹子 , 排气管 (以松散方式发 运)	1
44	116553	润滑脂 , 绝缘 ; 1 oz (30 ml) 管 子 (未显示)	1
45	117824	手套 , 导电性 , 中 ; 每包 12 个 ; 也提供小 (117823) 和大 (117825) 尺寸	1
46	24N603	盖子 , 喷枪 , 60 千伏喷枪 ; 每 包 10 个	1
	24N604	盖子 , 喷枪 , 85 千伏喷枪 ; 每 包 10 个	1
47▲	179791	警告标签 (未显示)	1
48▲	16P802	警告 , 标识 (未显示)	1
50	24N783	锁钩 ; 包括螺丝	1

‡ 包括在流体密封修理配件包 24N790 内的零部件
(请另行订购) 。

■ 喷枪枪体 (参考 1) 包括枪筒垫圈 (参考 28) 。

密封杆组件

部件号 24N653 40 千伏密封杆组件


包括项目 2a-2k 部件号

24N654 60 千伏密封杆组件

包括项目 2a-2k

部件号 24N655 85 千伏密封杆组件

包括项目 2a-2k

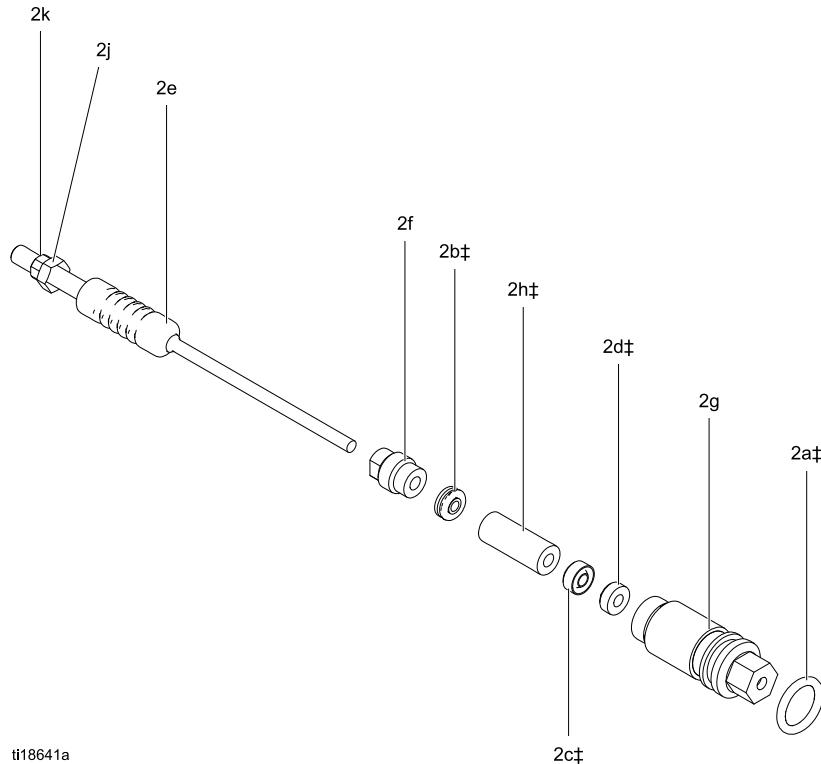

ti18641a

参考号	部件号	说明	数量
2a‡	111316	O形圈	1
2b‡	116905	密封垫	1
2c‡	178409	密封，流体	1
2d‡	178763	密封，阀针	1
2e	24N701	杆，密封，40 千伏喷枪 (包括 2j 和 2k)	1
	24N702	杆，密封，60 千伏喷枪 (包括 2j 和 2k)	1
	24N703	杆，密封，85 千伏喷枪 (包括 2j 和 2k)	1

‡ 包括在流体密封修理配件包 24N790 内的零部件
(请另行订购)。


◆ 包括在扳机调节螺母配件包 24N700 内的零部件
(请另行订购)。

参考号	部件号	说明	数量
2f	197641	螺母，密封	1
2g	185495	外壳，密封	1
2h‡	186069	垫片，密封	1
2j◆	———	螺母，扳机调节 (2e 部分)	1
2k◆	———	螺母，扳机调节 (2e 部分)	1

标有“——”的零配件不单独提供。

交流发电机组件

部件号 24N664 交流发电机组件

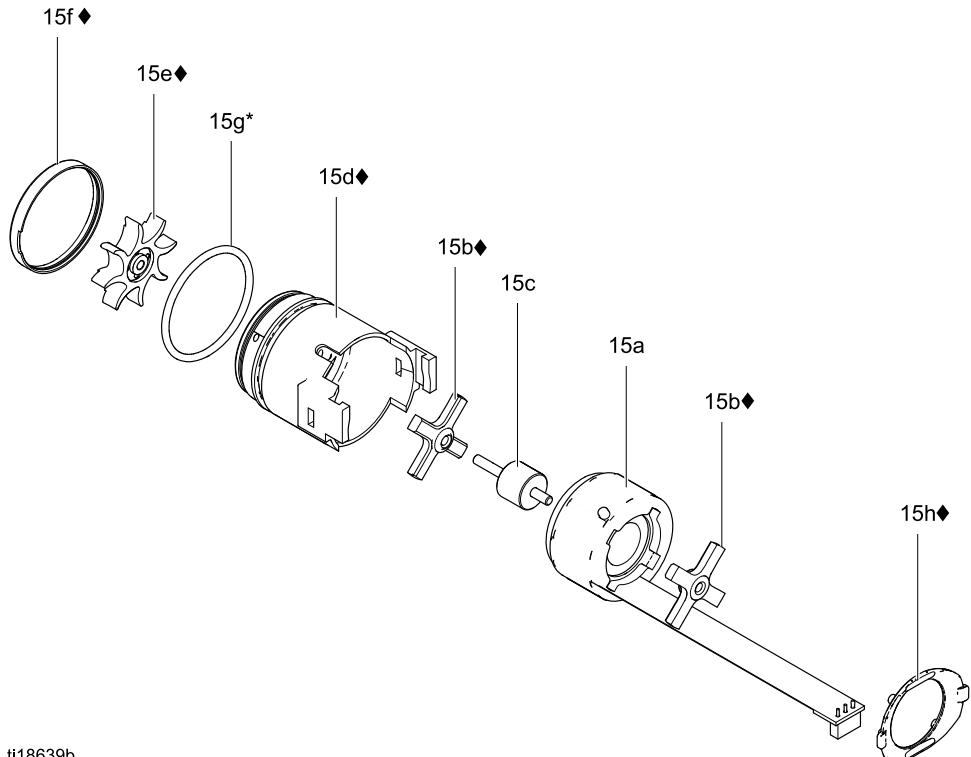

ti18639b

参考号	部件号	说明	数量
15a	24N705	线圈 , 发电机	1
15b♦	24N706	轴承配件包 (包括两个轴承 , 15d 项壳体 , 15e 项风扇 , 15f 项盖子和一个 15h 项夹子)	1
15c	24Y264	轴配件包 (包括轴和磁体)	1
15d♦	24N707	壳体 ; 包括零件 15f	1
15e♦	———	风扇 ; 15b 项部分	1

* 包括在空气密封修理配件包 24N789 内的零部件
(请另行订购) 。


◆ 包括在轴承配件包 24N706 内的零部件 (请另行
订购) 。

参考号	部件号	说明	数量
15f♦	———	盖子 , 壳体 ; 15d 项部分	1
15g*	110073	O形圈	1
15h♦	24N709	夹子 , 每包 5 个 (一个夹子 包括 15b 项)	1
28♦*	24N699	密封垫圈 , 桶 (未显示)	1

标有“———”的零部件不单独提供。

ES On-Off 和流体调节阀

部件号 24N630 ES On-Off 和流体调节阀

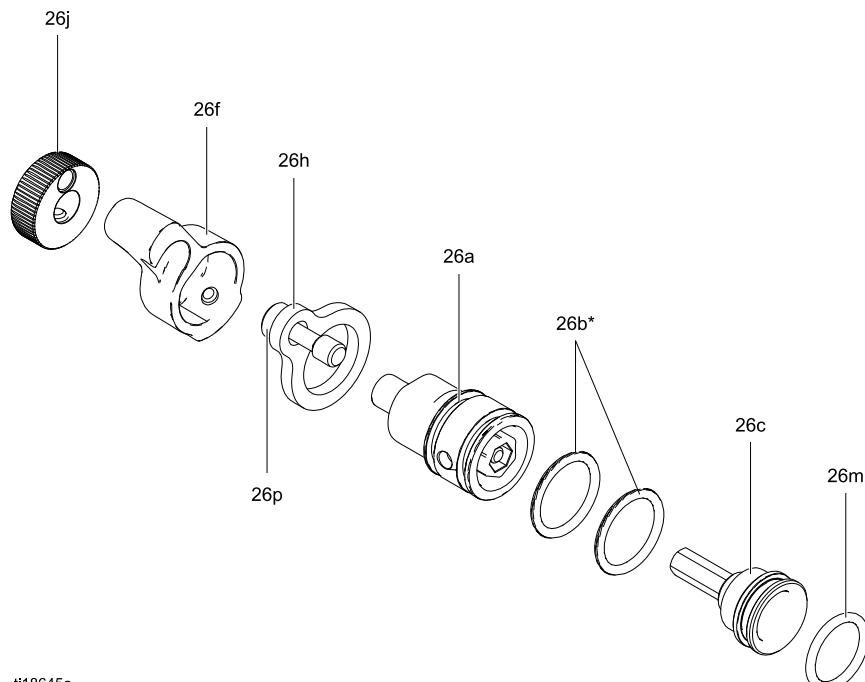

参考号	部件号	说明	数量
26a	---	外壳，阀	1
26b*	15D371	O形圈	4
26c	---	活塞，阀	1
26f	24N649	杆，ES 开关	1
26g	---	凹头固定螺钉	2

* 包括在空气密封修理配件包 24N789 内的零部件
(请另行订购)。


参考号	部件号	说明	数量
26h	24N631	板子，固定器	1
26j	24N648	旋钮，调节，流体	1
26m*	113746	O形圈	2
26p	---	螺丝，帽	1

标有"---"的零配件不单独提供。

扇形空气调节阀的修理

部件号 24N634 扇形空气调节阀组件 (显示)


部件号 24N732 扇形空气调节阀组件 (用于圆形喷枪 , 未显示)

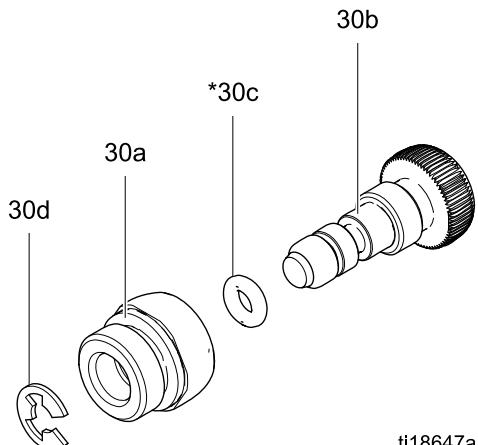

雾化空气限流阀的修理

部件号 24T304 雾化空气限流阀组件 (显示)

部件号 24N733 雾化空气限流阀组件 (用于圆形喷枪 , 未显示)

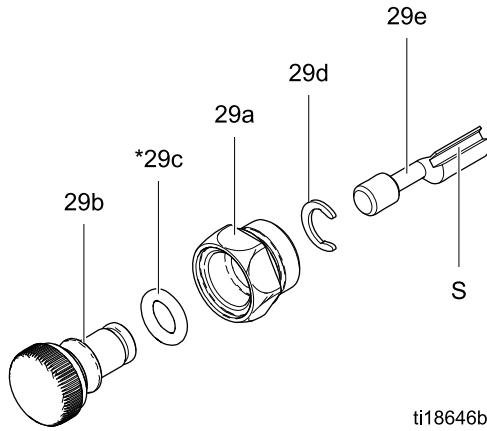

参考号	部件号	说明	数量
30a	---	螺母 , 阀	1
30b	---	阀杆 , 阀	1
	---	阀杆 , 阀 ; 仅圆形喷涂	1
30c*	111504	O形圈	1
30d	24N646	环 , 固定 ; 每包 6 个	1

* 包括在空气密封修理配件包 24N789 内的零部件
(请另行订购) 。

标有“—”的零配件不单独提供。


参考号	部件号	说明	数量
29a	---	外壳 , 阀	1
29b	---	阀体 , 阀	1
	---	阀体 , 阀 ; 仅圆形喷涂	1
29c*	111516	O形圈	1
29d	118907	扣环	1
29e	---	阀杆 , 阀	1
29f	---	旋钮 , 轴 ; 仅圆形喷涂	1
29g	---	固定螺丝 , 旋钮 ; 仅圆形喷涂	1

* 包括在空气密封修理配件包 24N789 内的零部件
(请另行订购) 。

标有“—”的零配件不单独提供。

智能模块组件

部件号 24N756 智能模块组件

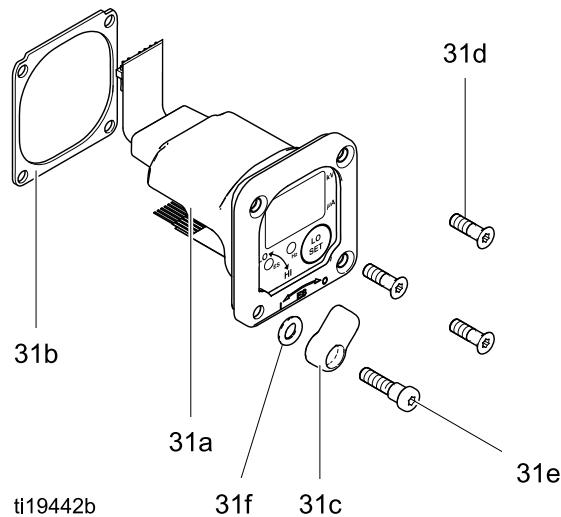

参考号	部件号	说明	数量
31a	---	卡筒	1
31b	24P433	垫圈	1
31c	24N787	开关，ES HI/LO	1
31d◆	---	螺丝	3
31e◆	---	轴，枢轴	1
31f	112319	O形圈	1

标有“---” 的零配件不单独提供。

◆包括在智能模块螺钉配件包 24N757 内的零部件
(请另行订购)。

高导电率流体管组件

部件号 24N627 40 千伏高导电率流体管组件


包括项目 14a-14c

部件号 24N628 60 千伏高导电率流体管组件

包括项目 14a-14c

部件号 24N629 85 千伏高导电率流体管组件

包括项目 14a-14c

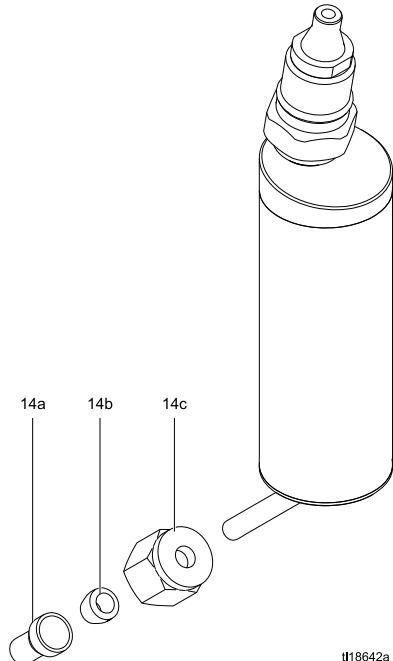

tl18642a

参考号	部件号	说明	数量
14a**	———	适配街头，支架，手柄	1
14b**	———	套圈	2
14c**	———	螺母，支架，手柄	1

** 包括在 24N735 HC 适配器配件包内。

标有"———"的零配件不单独提供。

空气帽和流体喷嘴

流体喷嘴选择表

拆卸或安装流体喷嘴和/或空气帽前，为减少伤害的危险，请遵循 泄压步骤, page 27 。				

流体喷嘴部件号	颜色	说明	孔径尺寸 毫米(英寸)
24N613	黑色	用于标准涂料	0.75 (.029)
24N614			1.0 (.042)
24N615			1.2 (.047)
24N616			1.5 (.055)
24N617			1.8 (.070)
24N618			2.0 (.079)
24N619			0.55 (.022)
24N620	蓝色	配有硬座， 用于研磨材料和金属材料	0.75 (.029)
24N621			1.0 (.042)
24N622			1.2 (.047)
24N623			1.5 (.055)
24N624			1.8 (.070)
24N625			2.0 (.079)

流体喷嘴性能表

根据下列步骤选择适于用户应用的合适流体喷嘴。

- 对于每个流体喷嘴图表，找出图上与您所需流速和粘度对应的点。用铅笔标记每个图上的点。
- 每个图上的垂直粗线代表喷嘴尺寸的目标流速。找出标记点与垂直粗线最接近的图。这便是适于用户应用的建议喷嘴尺寸。显著超过目标流速会因为流体粘度过高而导致喷涂性能较低。
- 自标记点横过纵坐标，找到所需流体压力。如果所需压力过高，采用第二大喷嘴尺寸。如果流体压力过低（< 0.35 巴，3.5 千帕，5 磅/平方英寸），使用倒数第二大喷嘴尺寸。

流体喷嘴性能表说明

注意：流体压力在喷枪进口处测得。

260 厘泊流体	——
160 厘泊流体	— — — — —
70 厘泊流体	— — - - -
20 厘泊流体	- - - - -

Table 5。孔径：0.75 毫米 (0.030 英寸)

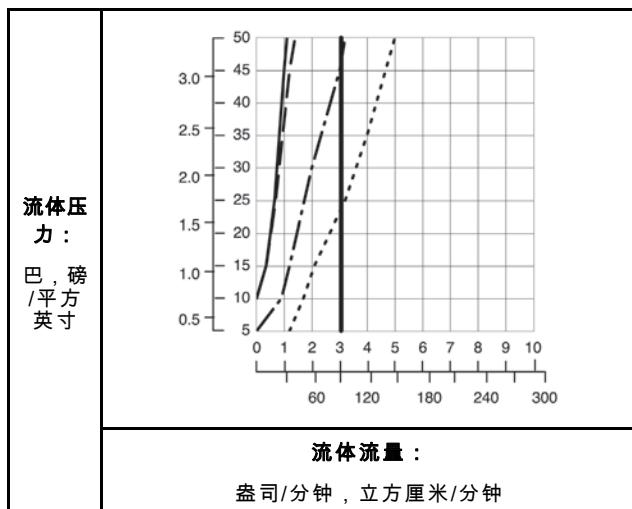


Table 8。孔径：1.5 毫米 (0.059 英寸)

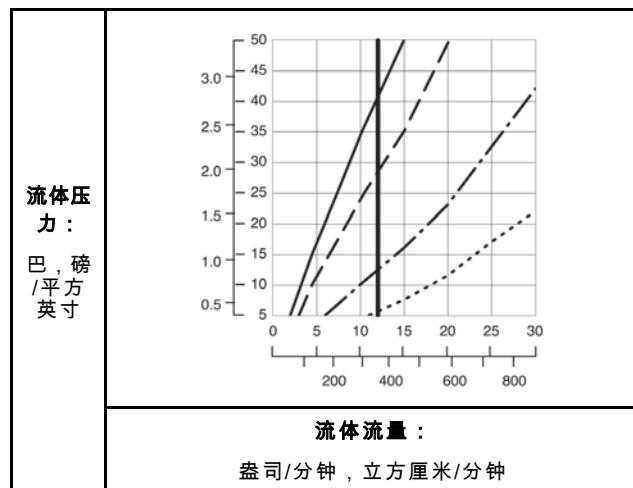


Table 6。孔径：1.0 毫米 (0.040 英寸)

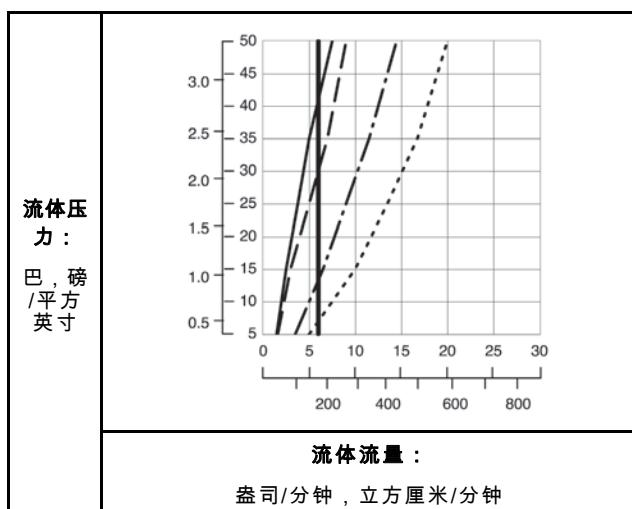


Table 9。孔径：1.8 毫米 (0.070 英寸)

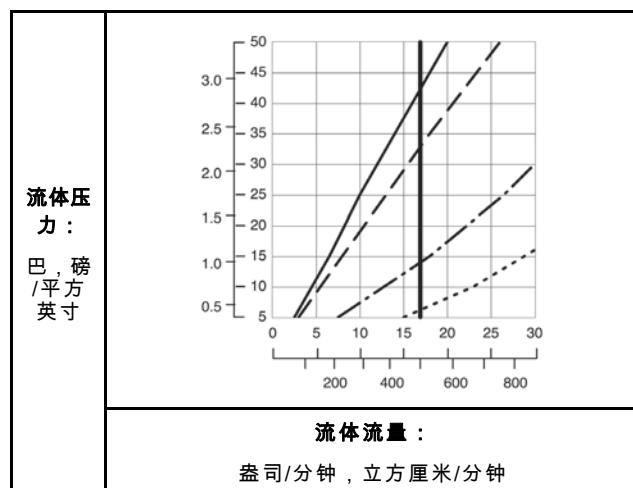


Table 7。孔径：1.2 毫米 (0.047 英寸)


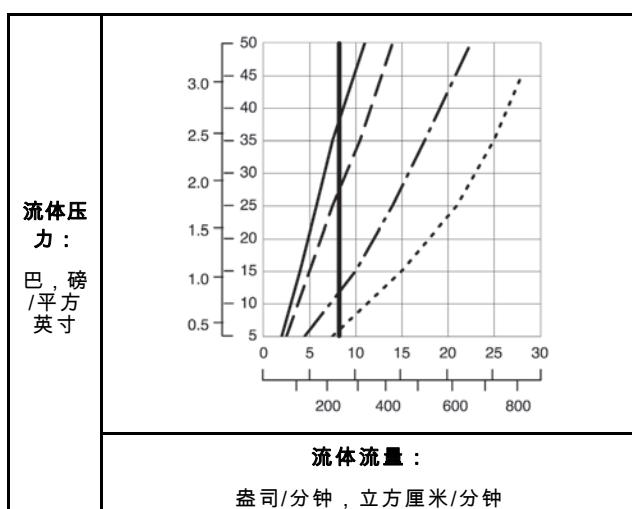


Table 10。孔径：2.0 毫米 (0.080 英寸)



空气帽选择表

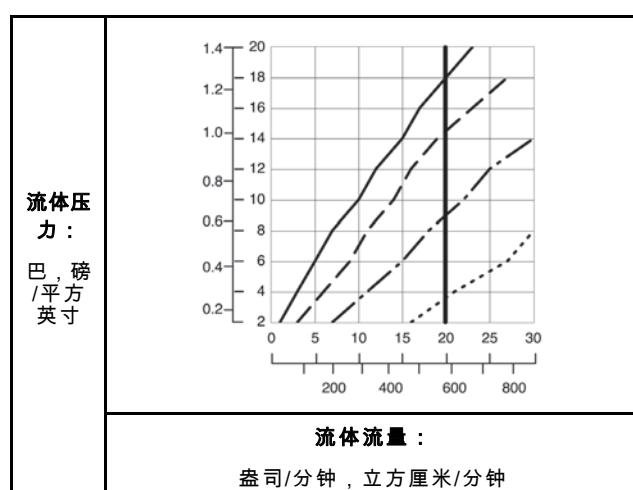

注意：下表中的所有空气帽喷型和长度均在以下条件下测得。喷型形状和长度根据涂料而定。

- 目标距离：10 英寸 (254 毫米)
- 入口气压：50 磅/平方英寸 (34 千帕 , 3.4 巴)
- 扇形空气：调整以获得最大宽度
- 流体流速：10 盎司/分钟 (300 立方厘米/分钟)

部件号 (颜色)	喷型形状	长度 英寸 (毫米)	70°F (21°C) 时的建 议流体粘度, 以厘泊 (cp) 为单位 ◆	建议的生产率	传输效率	雾化	清洁
24N438 (黑色)	圆形尾端	15-17 (381-432)	中低粘度 (20-70 厘泊)	最高 15 盎司/分钟 (450 立方厘米/分钟)	较佳	最佳	良
24N279 (黑色)	圆形尾端	14-16 (356-406)	中高粘度 (70-260 厘泊), 高固体份 (360 厘泊以上)	最高 15 盎司/分钟 (450 立方厘米/分钟)	较佳	较佳	良
24N376 (黑色) 24N276 (蓝色) 24N277 (红色) 24N278 (绿色)	锥形尾端	17-19 (432-483)	中低粘度 (20-70 厘泊)	最高 15 盎司/分钟 (450 立方厘米/分钟)	最佳	较佳	较佳
24N274 (黑色)	锥形尾端	12-14 (305-356)	中低粘度 (20-70 厘泊)	最高 15 盎司/分钟 (450 立方厘米/分钟)	良	良	最佳
24N275 (黑色)	锥形尾端	14-16 (356-406)	中低粘度 (20-70 厘泊), 高固体份 (360 厘泊以上), 航空涂料	最高 25 盎司/分钟 (750 立方厘米/分钟)	最佳	良	最佳
24N439 (黑色)	锥形尾端	11-13 (279-330)	用于 2.0 毫米喷嘴。 中高粘度 (70-260 厘泊), 高固体份 (360 厘泊以上)	最高 20 盎司/分钟 (600 立方厘米/分钟)	良	最佳	较佳
24N477 (黑色) 24W279 (绿色)	圆形尾端	15-17 (381-432)	中低粘度 (20-70 厘泊)	最高 15 盎司/分钟 (450 立方厘米/分钟)	较佳	最佳	良
24N453 (黑色)	圆形尾端	14-16 (356-406)	中低粘度 (20-70 厘泊)	最高 15 盎司/分钟 (450 立方厘米/分钟)	较佳	较佳	良

◆厘泊 = 厘沱×流体比重。

耗气量表

耗气量表说明

试验条件：扇形阀完全打开；85 千伏喷枪。

5/16 英寸×25 英尺 (8 毫米×7.6 米) 软管	_____
5/16 英寸×50 英尺 (8 毫米×15.2 米) 软管	— — — — —

Table 11。24N438 空气帽

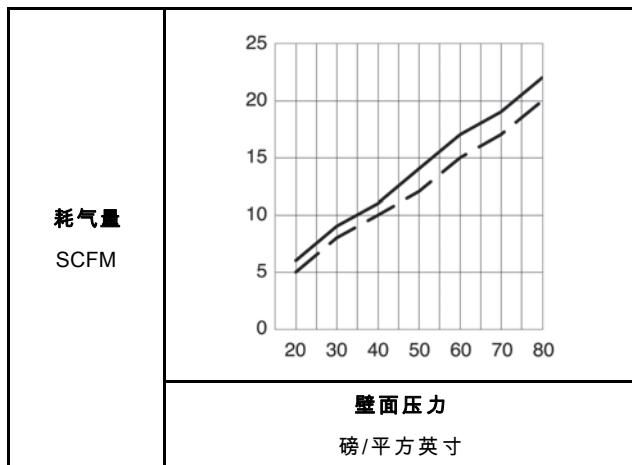


Table 14。24N279 空气帽

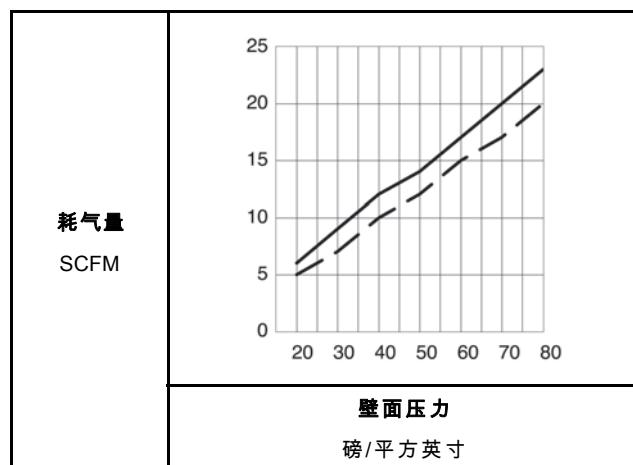


Table 12。24N376、24N276、24N277 和 24N278 空气帽

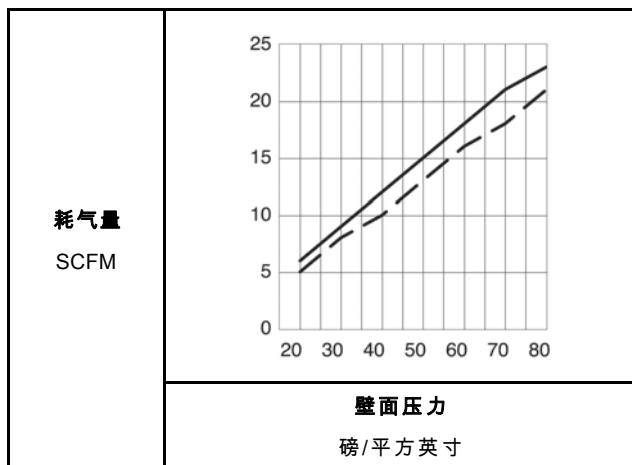


Table 15。24N274 空气帽

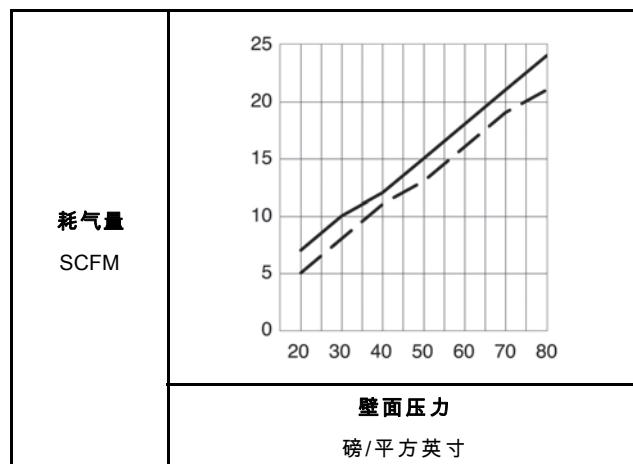


Table 13。24N439 空气帽


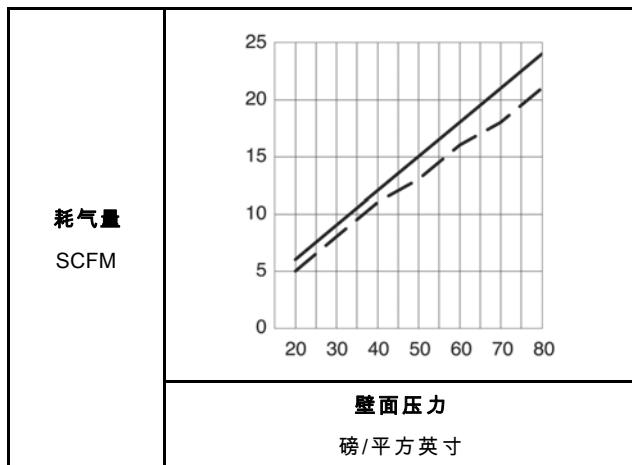


Table 16。24N275 空气帽

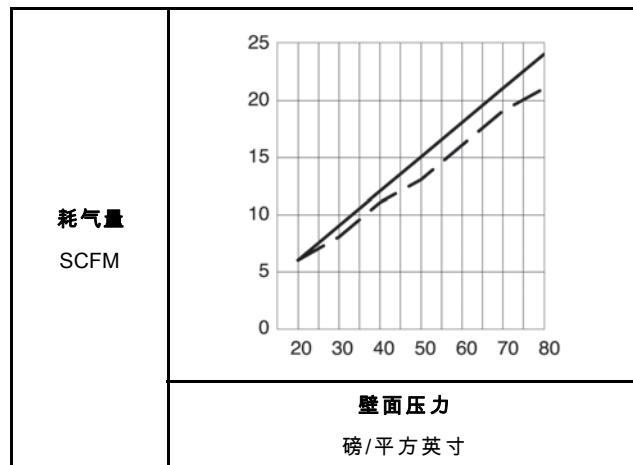

空气帽和流体喷嘴

Table 17 。 24N453 空气帽


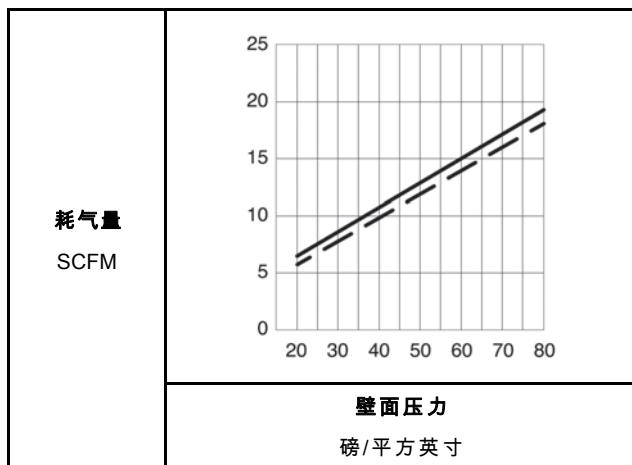


Table 18 。 24N477 , 24W279 空气帽

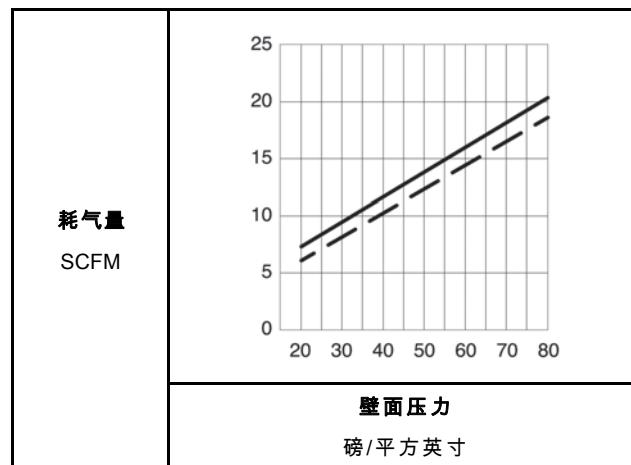

修理配件包、相关手册和附件

喷枪部件号	说明	手册说明	修理套件	修理配件包说明
本手册中的所有喷枪。	40 千伏、60 千伏和 85 千伏空气喷枪	静电空气喷枪说明 - 零部件	24N789	空气密封维修配件包
			24N790	流体密封维修配件包
			24N706	交流发电机轴承修理配件包

喷枪附件

零件号	说明	零件号	说明
105749	清理刷。	26A160	静电通断阀限制器，用于高雾化空气应用。如果涡轮灯指示器是红色并且你想要保持更高的应用空气压力，则使用该附件。安装该套件，然后按需调整压力，以确保在绿灯下运行。
111265	非硅润滑油，4 盎司 (113 克)	24P170	金属扳机配件包。
116553	绝缘润滑脂。1 盎司 (30 毫升)	24P171	四指扳机配件包。将 Pro Xp 空气喷枪转换成用四指扳机。
24N318	圆形喷涂配件包。将标准型空气喷枪转换成用圆形喷涂空气帽。参见手册 3A2498。	24P172	快速调节阀。用于快速更改扇形尺寸。
24N603	喷枪罩。用于 40 KV 和 60 KV 喷枪。每盒 10 个。	185105	非旋转空气入口管；1/4-18 npsm (外螺纹) (左旋螺纹)
24N604	喷枪罩。用于 85 KV 喷枪。每盒 10 个。	185493	空气软管接头；1/4 npt (外螺纹) x 1/4-18 npsm (外螺纹) (左旋螺纹)
24N636	低外形雾化空气限流阀	112534	气路快断接头。
24N642	球形旋转接头，用于喷枪空气入口。1/4 npsm (左旋螺纹)	24N627 , 24N628 , 24N629	高导电率转换配件包。将标准型 Pro Xp 空气喷枪转换成 HC 喷枪。参见。
24N704	研磨涂料用电极更换针。蓝色。		
24N758	显示屏罩。保持智能型显示屏干净。每包 5 个。		

操作员附件

部件号	说明
117823	导电手套，每盒 12 双（小码）
117824	导电手套，每盒 12 双（中码）
117825	导电手套，每盒 12 双（大码）
24N520	舒适的握把。可拆卸式握把增加了手柄的尺寸，从而减轻操作员的疲劳感。中码。
24N521	舒适的握把。可拆卸式握把增加了手柄的尺寸，从而减轻操作员的疲劳感。大码。

系统附件

部件号	说明
222011	接地导线和夹子。
16P802	英语警告标示。可从 Graco 公司免费获得。
16P798	英语日常保养标示。
16P799	英语设置标示
24N528	60 和 85 千伏喷枪的喷枪冲洗箱适配器。转换现有喷枪冲洗箱以抓住 Pro Xp 喷枪。
24N529	40 千伏喷枪的冲洗箱适配器。转换现有喷枪冲洗箱以抓住 Pro Xp 喷枪。
24P312	洗枪盒配件包。转换现有洗枪盒以清洗 Pro Xp 喷枪。

测试设备

部件号	说明
241079	兆欧表。500 伏输出，0.01-2000 兆欧。用于测试接地连续性和喷枪电阻。 不用于危险场所。
722886	涂料欧姆表。用于测试流体电阻率。参见手册 307263。 不用于危险场所。
722860	涂料探头。用于测试流体电阻率。参见手册 307263。 不用于危险场所。
245277	测试夹具、高压探针和千伏计。在维修时用于测试喷枪的静电电压、交流发电机和供电电源的状况。参见手册 309455。还需要 24R038 转换配件包。
24R038	电压检测器转换套件。转换 245277 测试夹具，以便与 Pro Xp 喷枪发电机配套使用。参见手册 406999。

软管

接地空气软管

100 磅/平方英寸 (0.7 兆帕, 7 巴) 最大工作压力

0.315 英寸 (8 毫米) 内径 ; 1/4 npsm (内螺纹) x 1/4 npsm (内螺纹) 左旋螺纹

部件号	说明
AirFlex 柔性接地空气软管 (灰色)	
244963	6 英尺 (1.8 米)
244964	15 英尺 (4.6 米)
244965	25 英尺 (7.6 米)
24N736	25 英尺 (7.6 米), 带 112534 快速断连
244966	36 英尺 (11 米)
24N737	36 英尺 (11 米), 带 112534 快速断连
244967	50 英尺 (15 米)
24N738	50 英尺 (15 米), 带 112534 快速断连
244968	75 英尺 (23 米)
244969	100 英尺 (30.5 米)

部件号	说明
标准接地空气软管 (灰色)	
223068	6 英尺 (1.8 米)
223069	15 英尺 (4.6 米)
223070	25 英尺 (7.6 米)
223071	36 英尺 (11 米)
223072	50 英尺 (15 米)
223073	75 英尺 (23 米)
223074	100 英尺 (30.5 米)
0.375 英寸 (10 mm) 内径 ; 3/8 npsm (内螺纹) x 1/4 npsm (内螺纹) 左旋螺纹	
24A225	50 英尺 (15 米)
24A226	75 英尺 (23 米)

部件号	说明
配有不锈钢编织接地路径的接地空气软管 (红色)	
235068	6 英尺 (1.8 米)
235069	15 英尺 (4.6 米)
235070	25 英尺 (7.6 米)
235071	36 英尺 (11 米)
235072	50 英尺 (15 米)
235073	75 英尺 (23 米)
235074	100 英尺 (30.5 米)

流体软管

225 磅/平方英寸 (1.4 兆帕, 14 巴) 最大工作压力

1/4 英寸 (6 毫米) 内径 ; 3/8 npsm(fbe) ; 尼龙 ; FM 核准。

部件号	说明
215637	25 英尺 (7.6 米)
215638	50 英尺 (15 米)

高导电率流体软管


用于高导电率涂料。仅限于 60 千伏喷枪。

100 磅/平方英寸 (0.7 兆帕, 7 巴) 最大工作压力

1/4 英寸 (6 毫米) 内径 ; 3/8 npsm (内螺纹) x 5/8-20 (外螺纹) ; ptfe ; FM 核准。

部件号	说明
24N994	26.8 英尺 (8.2 米)

尺寸

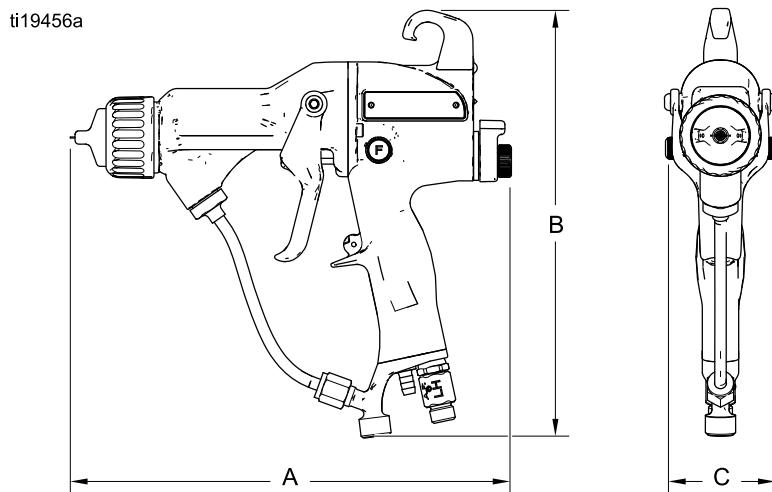

喷枪型号	A , 英寸 (毫米)	B , 英寸 (毫米)	C , 英寸 (毫米)	重量 , 盎司 (克)
L40T10	8.7 (221)	9.2 (234)	2.4 (61)	19.8 (562)
L40T13	8.7 (221)	9.2 (234)	2.4 (61)	20.5 (582)
L40T14	8.7 (221)	9.2 (234)	2.4 (61)	20.0 (568)
L40T15	8.7 (221)	9.2 (234)	2.4 (61)	20.5 (582)
L40T16	8.7 (221)	9.2 (234)	2.4 (61)	20.5 (582)
L60T10	9.5 (241)	9.2 (234)	2.4 (61)	21.1 (600)
L60T11	8.7 (221)	9.2 (234)	2.4 (61)	21.1 (600)
L60T12	9.5 (241)	9.2 (234)	2.4 (61)	21.1 (600)
L60T13	9.5 (241)	9.2 (234)	2.4 (61)	22.6 (642)
L60T16	9.5 (241)	9.2 (234)	2.4 (61)	22.6 (642)
L60M10	9.5 (241)	10 (254)	2.4 (61)	23.7 (673)
L60M12	9.5 (241)	10 (254)	2.4 (61)	23.7 (673)
L60M16	9.5 (241)	10 (254)	2.4 (61)	25.4 (720)
L85T10	10.5 (267)	9.2 (234)	2.4 (61)	23.8 (676)
L85T16	10.5 (267)	9.2 (234)	2.4 (61)	25.5 (725)
L85M10	10.5 (267)	10 (254)	2.4 (61)	26.3 (746)
L85M16	10.5 (267)	10 (254)	2.4 (61)	28.0 (794)

技术数据

静电空气喷枪		
	美制	公制
最大工作流体压力	100 磅/平方英寸	0.7 兆帕 , 7.0 巴
最大工作空气压力	100 磅/平方英寸	0.7 兆帕 , 7.0 巴
喷枪进口的最小气压	45 磅/平方英寸	0.32 兆帕 , 3.2 巴
最大流体工作温度	120°F	48°C
环境温度	41°–122°F	5°–50°C
涂料电阻率范围	3 兆欧/厘米到无穷大。参见 检查流体的电阻率, page 26 , 获取不同电阻水平时的静电效果表。	
空气入口接头	1/4 npsm (外螺纹) 左旋螺纹	
流体入口管接头	3/8 npsm(m)	
输出电压	Pro Xp40 型号 : 40 赫兹 Pro Xp60 型号 : 60 赫兹 Pro Xp85 型号 : 85 赫兹	
最大电流消耗	125 微安	
声功率 (按照 ISO 标准 9216 测量)	在 40 磅/平方英寸时 : 90.4 分贝 (A) 在 100 磅/平方英寸时 : 105.4 分贝 (A)	在 0.28 兆帕 , 2.8 巴时 : 90.4 分贝 (A) 在 0.7 兆帕 , 7.0 巴时 : 105.4 分贝 (A)
声压 (离喷枪 1 米处测得)	在 40 磅/平方英寸时 : 87.0 分贝 (A) 在 100 磅/平方英寸时 : 99.0 分贝 (A)	在 0.28 兆帕 , 2.8 巴时 : 87.0 分贝 (A) 在 0.7 兆帕 , 7.0 巴时 : 99.0 分贝 (A)
流体部件	聚醚醚酮、超高分子量聚乙烯、氟化乙丙烯、聚四氟乙烯、乙缩醛、尼龙、聚乙烯	

Graco Pro Xp 质量保证

Graco 保证本文件引用的所有设备均由 Graco 生产，并且以名誉担保材料和工艺在销售给初始购买者的当日无缺陷。除了 Graco 公布的特别担保、延长担保或有限担保政策以外，Graco 将在设备售出之日起十二个月内修理或更换任何由 Graco 认定具有缺陷的设备零配件。但是，从销售之日起三十六个月内，枪筒、手柄、扳机、锁钩、内部电源和发电机（不包括涡轮轴承）有任何缺陷都将得到维修或更换。本担保仅在设备按照 Graco 的书面建议安装、操作和维护时适用。

本担保并不涵盖普通磨损或任何因错误安装、误用、磨损、腐蚀、维护不足或不当、疏忽、事故、篡改或用非 Graco 零部件更换部件导致的故障、损坏或磨损，而且 Graco 对它们将概不负责。Graco 对因非 Graco 提供的结构、附件、设备或材料与 Graco 设备不兼容，或非 Graco 提供的结构、附件、设备或材料的不当设计、制造、安装、操作或维护所导致的故障、损坏或磨损亦概不负责。

本担保在声称有缺陷的设备经预付费退还给经授权的 Graco 分销商进行核实后才生效。如果所声称的缺陷得到核实，Graco 将免费修理或更换所有缺陷零配件。该设备将会返还给最初购买者，运输费预先支付。如果检查发现设备无任何材料或工艺缺陷，则会对修理收取合理费用，该费用可能包括零配件、人工和运输成本。

本担保具有排他性，并取代无论是明示的还是默示的任何其它担保，包括但不限于适销性担保或特定用途适用性担保。

Graco 的唯一义务和买方的对任何违反担保的行为的唯一补救措施如上所述。买方同意不提供其他补救措施（包括但不限于利润损失、销售损失、人身或财产损害或任何其他附带或间接损失的附带或间接损害赔偿）。任何针对本担保的诉讼必须在设备售出后二(2)年内提出。

对所销售的非 Graco 生产的附件、设备、材料或组件，Graco 不做任何担保，亦否认所有隐含适销性和特定用途适用性的担保。 Graco 所销售的非 Graco 制造的设备（例如电机、开关、软管等）均享受各自制造商的担保。Graco 将为买家提供合理的帮助，协助他们对违反担保条款的行为提出索赔。

在任何情况下，Graco 对 Graco 按照协议条款供应设备或销售的任何产品或其他商品的装备、性能或使用所造成的间接、意外、特殊或继发性损害均不承担责任，不论是否归因于违反合同、违反担保、Graco 的疏忽或任何其他原因。

关于 GRACO 加拿大客户

双方承认，他们已经要求本文件，以及依据本文缔结、订立或制定，或与本文直接或间接有关的所有文件、通知和法律程序，均必须以英文拟定。Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco 信息

有关 Graco 产品的最新信息，请访问 www.graco.com。

有关专利信息，请参看 www.graco.com/patents。

若要下订单，请与您的 Graco 经销商联系，或致电确定您就近的经销商。

电话：612-623-6921 或免费电话：1-800-328-0211 传真：612-378-3505

本文件中的所有书面和视觉资料均为发布时的最新产品信息。

Graco 保留随时修改的权利，恕不另行通知。

技术手册原文翻译。This manual contains Chinese, MM 3A2494

Graco 总部：明尼阿波利斯

国际事业部：比利时、中国、日本和韩国

GRACO INC. 及其子公司 • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 • USA

版权 2012, Graco Inc.。所有 Graco 的制造厂均通过 ISO 9001 认证。

www.graco.com

第K 版，2017 年 3 月